

P3PC-1142-03FR

Scanneur d'image couleur

*ScanSnap*<sup>MC</sup>

**fi-5110EOX2**

***Instructions préliminaires***



Veuillez lire ce guide avec soin avant de relier le scanneur à votre ordinateur.

**FUJITSU**

# Table des matières

Introduction .....	1
<b>1. Préparation .....</b>	<b>5</b>
1.1 Vérifier le contenu de l'emballage .....	5
1.2 Noms et fonctions des composants .....	5
<b>2. Branchement de ScanSnap .....</b>	<b>6</b>
2.1 Installation des logiciels fournis.....	6
2.1.1 Installation d'Adobe Acrobat 7.0 .....	6
2.1.2 Installer ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder et PDF Thumbnail View .....	6
2.2 Branchement du scanner .....	8
2.2.1 Brancher le câble d'alimentation c.a. ....	8
2.2.2 Branchement du câble USB .....	8
<b>3. Utilisation de ScanSnap .....</b>	<b>10</b>
3.1 Numérisation des documents .....	10
3.2 À propos des paramètres de numérisation .....	10
3.3 Numérisation des documents de bureau.....	11
3.4 Utilisation du Transparent .....	11
3.5 Numérisation de cartes de visite .....	12
3.6 À propos de PDF Thumbnail View .....	12
3.7 À propos de ScanSnap Organizer.....	13
<b>4. Dépannage .....</b>	<b>14</b>
4.1 Liste de points à vérifier .....	14
4.2 Dégagement des bourrages papier .....	18
<b>5. Entretien .....</b>	<b>19</b>
5.1 Produits de nettoyage .....	19
5.2 Nettoyage des éléments externes du scanner.....	19
5.3 Nettoyage des éléments internes du scanner.....	19
5.4. Nettoyage du Transparent .....	21
<b>6. Remplacement des consommables/du transparent.....</b>	<b>22</b>
6.1 Numéro des éléments et fréquence de remplacement.....	22
6.2 Remplacement du séparateur .....	22
6.3 Remplacement du rouleau de sélection/prise.....	23
6.4 Pour vous procurer un Transparent .....	25

© PFU LIMITED, 2005-2009.

Le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans autorisation préalable.

LISEZ SOIGNEUSEMENT TOUT CE MANUEL AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL. AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE INVOLONTAIRE À VOUS OU À TOUTE AUTRE PERSONNE PRÉSENTE, VEUILLEZ RESPECTER LES INSTRUCTIONS QUI VOUS SONT FOURNIES AINSI QUE LEUR ORDRE.

Bien que tous les efforts possibles aient été fournis pour garantir l'exactitude de toutes les informations contenues dans ce manuel, PFU LIMITED n'assume aucune responsabilité envers quelque partie que ce soit pour tout dommage résultant d'erreur, d'oubli ou de déclaration de quelque sorte que ce soit dans ce manuel, ses mises à jour ou suppléments, que de telles erreurs soient des oublis ou des déclarations résultant de négligence, d'accident ou de toute autre cause.

De plus, PFU LIMITED n'assume aucune responsabilité découlant de l'application ou de l'utilisation de tout produit ou système décrits dans la présente, ni aucune responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce manuel.

PFU LIMITED décline toutes les garanties concernant les informations contenues dans les présentes, qu'elles soient explicites, implicites ou légales. PFU LIMITED décline toute responsabilité concernant les dommages résultant de l'utilisation de ce scanner et de l'exécution des manipulations décrites dans le présent guide ou concernant la perte de profits causée par des défauts et toute réclamation de tiers.

# Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le Scanneur d'Image Couleur ScanSnap fi-5110EOX2.

Le ScanSnap fi-5110EOX2 comprend un scanneur d'image couleur et des applications de bureau. C'est une solution de bureau complète conçue pour améliorer votre productivité et résoudre vos problèmes de numérisation au bureau. Les caractéristiques du ScanSnap sont les suivantes :

- **Appuyez simplement sur un bouton du scanneur et vos images sur papier sont transformées en documents PDF !**

Vous pouvez convertir au format PDF tous les documents qui encombrant votre bureau pour ensuite pouvoir les gérer et les archiver dans votre ordinateur. Vous pouvez utiliser le logiciel Adobe<sup>MD</sup> Acrobat<sup>MD</sup> fourni avec ce scanneur pour afficher ces documents PDF.

Par ailleurs, le ScanSnap peut automatiquement reconnaître le type de document à numériser, qu'il soit en couleurs ou en noir et blanc. Ainsi, les fichiers des images numérisées peuvent être réduits, même si les documents forment un mélange de pages couleurs/noir & blanc au moment de la numérisation. Vous pouvez également régler le scanneur pour qu'il ignore automatiquement les pages vierges éventuelles. Ainsi, la taille de vos fichiers s'en trouve encore plus réduite.

- **Une numérisation sans effort !**

Avec une moyenne de 15 pages par minute, vous pouvez numériser des documents couleur A4 recto- verso. (À condition que votre ordinateur soit doté d'Intel<sup>MD</sup> Pentium<sup>MD</sup> 4 1.8GHz ou plus, et d'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows<sup>MD</sup> 98, Windows<sup>MD</sup> Me, Windows<sup>MD</sup> 2000 ou Windows<sup>MD</sup> XP. En outre, le mode de numérisation doit être réglé sur Normal, le mode couleur sur Auto et le taux de compression sur 3.)

- **Prend peu de place sur votre bureau !**

Peu encombrant (plus petit qu'une feuille de papier au format A4/Lettre), vous pouvez installer le ScanSnap sur votre bureau.

- **Vos cartes de visite sont soigneusement classées !**

Vous pouvez facilement classer et rechercher vos cartes de visite en utilisant la fonction ROC (Reconnaissance Optique de Caractères) disponible dans le logiciel "CardMinder<sup>MC</sup> pour ScanSnap" fourni avec le scanneur.

**(\*Le scanneur ScanSnap fi-5110EOX2 N'EST PAS compatible avec les normes TWAIN ou ISIS.)**

## Fabricant

PFU LIMITED  
International Sales Dept., Imaging Business Division,  
Products Group  
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-chô,  
Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, JAPON  
Téléphone : +81 (44) 540-4538

## Marques de commerce

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.  
Adobe, le logo Adobe et Acrobat sont des marques

déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

ScanSnap, le logo ScanSnap et CardMinder sont des marques de PFU LIMITED.

Les autres noms de produits cités dans ce manuel sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Indication des marques et des produits cités dans ce manuel

ScanSnap : ScanSnap fi-5110EOX2

CardMinder : CardMinder<sup>MC</sup> 2.0

Les références aux systèmes d'exploitation sont effectuées de la manière suivante:

Windows 98 : fait référence au système d'exploitation Microsoft<sup>MD</sup> Windows<sup>MD</sup> 98

Windows Me : fait référence au système d'exploitation Microsoft<sup>MD</sup> Windows<sup>MD</sup> Édition Millennium

Windows 2000: fait référence au système d'exploitation Microsoft<sup>MD</sup> Windows<sup>MD</sup> 2000 Édition Professionnelle

Windows XP : fait référence aux systèmes d'exploitation Microsoft<sup>MD</sup> Windows<sup>MD</sup> XP Édition Professionnelle et Microsoft<sup>MD</sup> Windows<sup>MD</sup> XP Édition Familiale

Si aucune distinction n'est établie entre ces différentes versions, le terme général "Windows" est alors employé.

Adobe Acrobat 7.0 : Adobe<sup>MD</sup> Acrobat<sup>MD</sup> 7.0 version Standard

Si aucune distinction n'est établie entre les différentes versions du programme, le terme général "Adobe Acrobat" est alors employé.

## ■ ScanSnap et les manuels

Le ScanSnap fi-5110EOX2 comprend :

- 1) Le scanneur d'image couleur
- 2) Un Transparent dans lequel vous pourrez insérer des documents de grand format (tels que A3/B4/11x17 po) ou encore des documents de forme irrégulière (tels que des coupures de journaux ou notes) pour pouvoir les numériser.
- 3) ScanSnap Manager : c'est grâce à ce pilote que vous pourrez numériser vos documents et enregistrer les images numérisées.
- 4) CardMinder : logiciel doté d'un moteur ROC pour capturer et gérer les données des cartes de visite à l'aide de logiciels de Gestionnaire d'Informations Personnelles tels que Microsoft Outlook
- 5) Adobe Acrobat : logiciel standard de facto pour la création et le traitement des documents électroniques au format PDF

Par ailleurs, les manuels suivants ont été rédigés à votre intention :

### ScanSnap fi-5110 EOX2 - Instructions préliminaires

(le présent manuel) Vous y trouverez des informations relatives à l'installation et à l'utilisation de base de la solution ScanSnap.

## ScanSnap fi-5110EOX2 - Guide de l'utilisateur

Disponible également sur le Setup CD-ROM au format PDF, ce guide vous fournit des informations détaillées sur l'installation du logiciel et du matériel ScanSnap, l'utilisation du matériel du scanner et sur ScanSnap Manager.

## CardMinder – Instructions préliminaires

Disponible également sur le Setup CD-ROM au format PDF, ce guide vous fournit des informations détaillées sur les principales fonctions de CardMinder.

## ScanSnap Organizer - Guide de l'utilisateur

Disponible également sur le Setup CD-ROM au format PDF, vous saurez tout sur l'utilisation de ScanSnap Organizer.

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'Adobe Acrobat, veuillez consulter la rubrique Aide pour Adobe Acrobat.

## ■ Informations sur la réglementation

### Déclaration de conformité à la norme FCC

Après contrôle, cet équipement a été déclaré conforme aux normes imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation du FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection légitime des installations résidentielles contre tout brouillage préjudiciable. Cet équipement génère et utilise de l'énergie haute fréquence, ainsi, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à son manuel d'instructions, il peut nuire aux radiocommunications. Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Si vous constatez des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, d'éteindre puis de rallumer l'appareil), vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour tenter de les éliminer :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice,
- accroître la distance séparant l'équipement du récepteur,
- brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur,
- consulter votre distributeur ou un technicien de radio/télévision qualifié.



Toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par la partie responsable des règles de conformité, peut priver l'utilisateur de son droit d'exploiter cet appareil.

IMPORTANT



Vous devez utiliser le câble d'interface USB et le câble c.a. fournis avec ce produit afin de rester en conformité avec les normes de la Classe B section 15 des règles de la FCC.

## Réglementations du Canadian DOC

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emission from digital apparatus set out in the Radio interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This Class B digital apparatus complies with Canadian

ICES-003.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dicté par le ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

## Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

Für den fi-5110EOX2 wird folgendes bescheinigt:


- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

## Programme international Energy Star<sup>MD</sup>

En tant que partenaire d'ENERGY STAR<sup>MD</sup>, PFU Limited déclare ce produit conforme aux normes de rendement énergétique énoncées par ENERGY STAR<sup>MD</sup>.



Le Programme International du Matériel de Bureau ENERGY STAR<sup>MD</sup> est un programme promouvant une économie d'énergie par l'introduction d'ordinateurs et autres matériels de bureau à meilleur rendement énergétique. Ce programme supporte le développement et la diffusion de produits pourvus de fonctions permettant la réduction réelle de la consommation d'énergie. C'est un système ouvert à tous les propriétaires d'entreprises désireux d'y participer. Les produits visés sont les matériels de bureau (ordinateurs, moniteurs, imprimantes, télécopieurs, photocopieurs, scanners et appareils à

fonctions multiples). Leurs normes et logos  sont uniformes au sein des pays participants.

## Utilisation dans des environnements à risque élevé

Ce produit a été conçu et fabriqué en vue d'un usage bureautique, personnel, domestique, industriel ou général. Il n'a pas été conçu ni fabriqué pour être utilisé dans des environnements présentant des risques extrêmement élevés, mettant sérieusement et directement la vie ou la santé de toute personne en danger, et où des mesures de sécurité extrêmement rigoureuses s'imposent, comme dans les environnements de contrôle des réactions nucléaires, dans les centrales nucléaires, de commande automatique de vol, de contrôle du trafic aérien, de contrôle des systèmes de transport public, d'équipements médicaux de maintien de la vie et de contrôle de tir de missiles dans des systèmes d'armes, mais ne sont pas appliquées. N'utilisez jamais ce produit sans vous assurez que toutes les mesures nécessaires ont été prises afin d'assurer la sécurité dans de tels environnements. PFU LIMITED n'est aucunement responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit dans un environnement à risque élevé, et ne répondra à aucune réclamation ou demande d'indemnisation de l'utilisateur ou d'un tiers.

## À propos de l'utilisation du mercure



Les lampes contenues dans cet appareil contiennent du mercure. Ainsi, lors de la mise au rebut du scanner, respectez les ordonnances ou réglementations locales pour des questions de sécurité et de recyclage.

Pour éviter toute blessure involontaire, lisez soigneusement ce qui suit. Effectuer l'une des actions suivantes peut entraîner des blessures graves :

- Ne mettez pas la substance de la lampe dans votre bouche car elle contient du mercure.
- N'incinerez pas, n'écrasez pas, ne broyez pas le scanner.
- N'inhaliez pas le liquide chimique contenu dans les pièces de scanner.

## ■ Remarques importantes

### Messages d'alerte utilisés dans ce manuel



Cette indication signale à l'utilisateur que si l'opération à effectuer n'est pas scrupuleusement respectée, elle peut provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.



Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut mettre en danger la sécurité des personnes ou abîmer le matériel si elle n'est pas scrupuleusement respectée.

### Symboles utilisés dans ce manuel

Ce manuel utilise les symboles suivants dans les explications en plus des messages d'alerte.



Ce symbole indique à l'utilisateur une information particulièrement importante. Lisez soigneusement cette information.



Ce symbole indique à l'utilisateur un conseil utile concernant l'utilisation du produit.



Un TRIANGLE indique qu'une attention et un soin particuliers sont nécessaires. Le dessin à l'intérieur du triangle indique la nature particulière de l'avertissement.



Un CERCLE barré d'une ligne en diagonale indique une action que les utilisateurs ne doivent pas effectuer.

Le dessin à l'intérieur du cercle indique l'action particulière qui ne doit pas être effectuée.



Un contour de lettre sur un fond de couleur indique des instructions que les utilisateurs doivent suivre. Ces éléments peuvent s'accompagner d'un dessin représentant l'action à effectuer.

## À propos de la vignette d'Alerte

Vous trouverez à l'intérieur du scanner, cette vignette d'alerte :



Cette partie du scanner se réchauffant au fur et à mesure de vos travaux de numérisation, attention à ne pas vous brûler.



Vous ne devez pas retirer cette vignette, ni la salir ou l'altérer.

## Les captures d'écran de ce manuel

Dans l'intérêt des utilisateurs et en vue d'une amélioration du produit, les captures d'écran de ce manuel sont sujettes à des modifications sans préavis.

Si les informations affichées sur votre écran diffèrent de celles données dans ce manuel, suivez les instructions affichées sur votre écran tout en vous reportant au Guide de l'utilisateur.

De plus, les captures d'écran de ce manuel concernent ScanSnap Manager, le programme CardMinder, PDF Thumbnail View, ScanSnap Organizer et Adobe Acrobat.

## À propos de l'entretien

Vous ne devez pas effectuer de réparations sur ce scanner. Contactez votre distributeur ou un fournisseur de services agréé par FUJITSU pour effectuer des réparations sur ce produit.

## ■ Consignes de sécurité

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS ET RESPECTEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE DÉCRITS.



Si vos mains sont humides, ne touchez pas la prise électrique. Vous risqueriez de vous électrocuter.



Un câble c.a. abîmé peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne placez pas d'objets lourds sur le câble c.a., ne tirez pas, ni ne pliez, tordez, chauffez, abîmez ou modifiez le câble c.a.

N'utilisez pas non plus de câbles c.a. ou de prises électriques abîmés et prenez garde aux prises de courant mal vissées.



N'utilisez pas de câbles autres que ceux fournis avec le produit. Utilisez uniquement les câbles c.a., l'adaptateur c.a. et les câbles de connexion spécifiés. Vous risqueriez de vous électrocuter et d'endommager le matériel si vous n'utilisez pas les câbles adéquats.

Par ailleurs, pour des raisons identiques, n'utilisez pas ces accessoires avec un autre appareil.



Utilisez uniquement ce scanner à la tension et à l'intensité indiquées. Une tension ou une intensité incorrecte peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne branchez pas non plus le scanner sur une prise multiple.



Avec un chiffon doux et sec, époussetez les parties métalliques de la prise électrique ou du réceptacle. Une accumulation de poussière peut provoquer un incendie ou une électrocution.



N'installez pas le scanner dans un endroit exposé à la fumée (d'essence), à la vapeur, à l'humidité ou à la poussière. De tels environnements peuvent être à l'origine d'incendie ou d'électrocution.



Si l'appareil dégage de la chaleur ou si vous décelez d'autres problèmes (fumée, odeur et bruit étranges), éteignez immédiatement le scanner puis débranchez la prise de courant.

Assurez-vous qu'il n'y a plus de fumée puis contactez le magasin où vous avez acheté le scanner ou un fournisseur de services agréé par FUJITSU.



Si le scanner est abîmé pour une raison quelconque, éteignez le scanner et débranchez le câble d'alimentation avant de contacter votre distributeur.



N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets métalliques dans le scanner.

Ne numériser pas des documents humides et n'oubliez pas d'ôter les éventuels trombones et agrafes reliant les documents.

N'arrosez pas et ne mouillez pas le scanner.



Si des corps étrangers (objets métalliques, liquides etc.) pénètrent dans le scanner, éteignez-le immédiatement et débranchez la prise électrique de la prise de courant murale. Contactez ensuite votre distributeur ou le centre de services entretien. Faites particulièrement attention à cet avertissement pour les foyers avec jeunes enfants.



Ne démontez pas et ne transformez pas le scanner. L'intérieur du scanner contient des composants sous haute tension. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie si vous touchez ces éléments.



Vous trouverez ci-dessous d'importantes mises en garde.



Installez le scanner sur votre bureau de façon à ce qu'aucune de ses parties ne dépasse le bord de la table. Assurez-vous également que le scanner est installé sur une surface plate et régulière.



N'installez pas le scanner sur une surface instable. Pour éviter toute chute, installez le scanner sur une surface plate non soumise à des vibrations.

Installez le scanner sur une surface résistante qui peut supporter son poids ainsi que celui d'autres appareils.



Insérez fermement, aussi profondément que possible, la fiche électrique dans la prise de courant.



Installez le scanner à l'écart de champs magnétiques importants et d'autres sources de parasites électroniques. Protégez également le scanner de l'électricité statique qui peut occasionner un mauvais fonctionnement du scanner.



N'utilisez pas de bombe aérosol pour nettoyer le scanner. Les bombes aérosol peuvent faire entrer de la poussière et des saletés dans le scanner, entraînant une panne ou un mauvais fonctionnement de celui-ci.



Pour des raisons de sécurité, lorsque le scanner n'est pas utilisé pendant une période prolongée, assurez-vous de débrancher la fiche électrique de la prise murale.



N'installez pas le scanner directement sous la lumière du soleil ou près d'un appareil de chauffage. Cela risque de provoquer un réchauffement excessif des éléments internes du scanner, d'où risque d'incendie ou problème de fonctionnement. Installez le scanner dans un endroit bien aéré.



N'obstruez pas les trous prévus pour la ventilation. En bloquant ces orifices, la température interne du scanner augmente, risquant de provoquer un incendie ou une panne du matériel.



Ne placez pas d'objets lourds sur le scanner et n'utilisez pas le dessus du scanner pour effectuer d'autres travaux. Une mauvaise installation peut être à l'origine de blessures.



Ne déplacez pas le scanner lorsque les câbles d'alimentation et d'interface sont connectés. Vous risquez de les abîmer et de provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures involontaires.

Avant de déplacer le scanner, assurez-vous de débrancher la fiche électrique de la prise murale et de débrancher les câbles de données. Assurez-vous également que le sol est dépourvu d'obstacles.



Évitez de toucher le mécanisme du scanner lorsqu'il est en cours de numérisation car vous pourriez vous blesser.



N'utilisez pas le matériel immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit frais à un endroit chaud. Afin d'éviter toute condensation qui pourrait donner lieu à des problèmes de numérisation, laissez le scanner sécher pendant deux ou trois heures.



Lors d'un nettoyage, assurez-vous qu'il n'y a aucun objet à l'intérieur du scanner. De plus, attention à ce que vos doigts ou le chiffon ne s'accrochent pas à l'anneau de prise (partie métallique). Un anneau de prise déformé (partie métallique) peut entraîner des blessures.

# 1. Préparation

Ce chapitre vous indique les étapes préliminaires à respecter avant de commencer à utiliser le ScanSnap.

IMPORTANT



Ne reliez pas le scanner à votre ordinateur avant d'avoir installé ScanSnap Manager. Le scanner ne fonctionnera pas correctement si vous le branchez avant l'installation du pilote ScanSnap. Consultez le Chapitre 2 pour l'installation du pilote.

## 1.1 Vérifier le contenu de l'emballage

Quand vous déballez le scanner, vérifiez que tous les éléments suivants sont inclus dans la boîte. Consultez la liste des éléments incluse dans la boîte du scanner.

## 1.2 Noms et fonctions des composants

Cette section indique les nom et fonction des composants.

### ■ Vue de face

#### Plateau d'alimentation

En le soulevant, le scanner est mis sous tension

#### Capot de l'AAD

(Alimentateur Automatique de Document)

#### Plateau de réception

2 trous situés sous le scanner sont destinés à s'encaster dans les 2 saillies du plateau

#### Bouton d'ouverture du couvercle

Tirez ce levier pour soulever le couvercle de l'AAD

#### Plateau d'alimentation

Soulevez ce couvercle puis chargez les documents que vous souhaitez numériser dans cet élément

#### Guides latéraux

Régalez ces guides à la largeur des documents pour éviter tout désalignement des images

#### Plateau de réception

Pour pouvoir utiliser cet élément, tirez-le comme indiqué dans le schéma ci-dessus.  
→ Les documents sont éjectés depuis l'AAD dans ce bac

Boutons

\* Vous pouvez éventuellement utiliser le scanner sans le bac de réception.

### ■ Boutons



#### Bouton [SCAN]

Lance la numérisation

#### Bouton [POWER]

Mise sous tension/arrêt du scanner


#### Lampe de l'indicateur de marche ① indiquant l'état du scanner :

Vert : Prêt  
Vert (clignotant) : Numérisation en cours  
Orange : Erreur  
Aucune lumière : Arrêt

### ■ Vue arrière

Connecteur USB

Connecteur Adaptateur CA

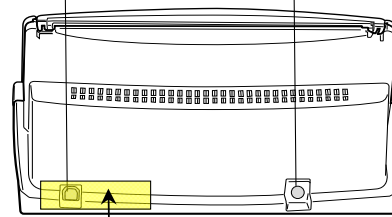

**Vignette** : après avoir installé ScanSnap Manager dans votre système, enlevez cette vignette afin de pouvoir relier le scanner à votre ordinateur.

CONSEIL



Pour en savoir plus sur les documents pouvant être numérisés, veuillez vous reporter au Guide de l'Utilisateur ScanSnap fi-5110EOX2 disponible dans le Setup CD-ROM.

IMPORTANT



Ce scanner s'allume/s'éteint automatiquement uniquement en soulevant/rabaissant le couvercle du bac d'alimentation. Pour éteindre le scanner lorsque le couvercle n'est pas rabattu, appuyez sur le bouton [POWER].

## 2. Branchement de ScanSnap

Ce chapitre vous explique comment relier le ScanSnap à votre ordinateur.

### 2.1 Installation des logiciels fournis

Avant de relier le scanneur à votre ordinateur, installez d'abord les programmes suivants :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| ① Adobe Acrobat 7.0  | (Application) |
| ② ScanSnap Manager   | (Pilote)      |
| ③ ScanSnap Organizer | (Application) |
| ④ CardMinder         | (Application) |
| ⑤ PDF Thumbnail View | (Application) |



- **Assurez-vous d'avoir bien installé le pilote ScanSnap avant de procéder à la connexion du scanneur à votre ordinateur.** Si vous ne respectez pas l'ordre des opérations à effectuer, la boîte de dialogue "Assistant Matériel détecté" (le titre du dialogue varie légèrement selon le système d'exploitation utilisé par votre ordinateur) s'ouvrira. Dans ce cas, cliquez sur le bouton [Annuler] pour fermer la boîte de dialogue de l'Assistant.
- Vous ne pouvez pas relier simultanément les scanneurs ScanSnap fi-5110EOX2 et fi-4110EOX (ou deux fi-5110EOX2 ou plus) à un seul ordinateur.
- Si un pilote des séries ScanSnap fi-4110EOX ou ScanSnap fi-5110EOX est déjà installé dans votre ordinateur, veuillez le désinstaller.
- Si vous utilisez Windows 2000 ou Windows XP, ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec des privilèges d'administrateur.
- Plateforme nécessaire pour l'exploitation de ScanSnap fi-5110EOX2 :  
**Unité Centrale** : équipée d'Intel® Pentium® III 600MHz au minimum (\* Intel® Pentium® 4 1.8GHz au minimum est vivement recommandé)  
**Mémoire** : 128 Mo au minimum (\* une capacité de mémoire supérieure à 256 Mo est vivement recommandée)  
\* Si votre ordinateur ne répond pas à ces deux recommandations et s'il est équipé d'un bus USB version 1.1, la numérisation de vos documents prendra plus de temps.



ScanSnap Manager est un pilote accessible pour ScanSnap fi-4110EOX2 et ScanSnap fi-5110EOX. Ainsi, vous pouvez exploiter ce pilote avec ScanSnap fi-5110EOX2 (ce produit) ou ScanSnap fi-4110EOX2 ou encore ScanSnap fi-5110EOX.

### 2.1.1 Installation d'Adobe Acrobat 7.0

Préparez le CD-ROM Adobe Acrobat 7.0.



Adobe Acrobat 7.0 est inefficace sous Windows 98 et Windows Me.


1. Insérez le CD-ROM "Adobe Acrobat 7.0" dans le lecteur de CD-ROM.

⇒ La boîte de dialogue "Adobe Acrobat 7.0 Standard" s'ouvre.



Cette boîte ne s'affiche pas automatiquement si la fonction d'exécution automatique des CD-ROM est désactivée. Dans ce cas, lancez directement "AutoPlay.exe" dans le CD-ROM avec l'Explorateur ou à partir du Poste de travail.

2. Choisissez une langue et cliquez sur le bouton [OK].

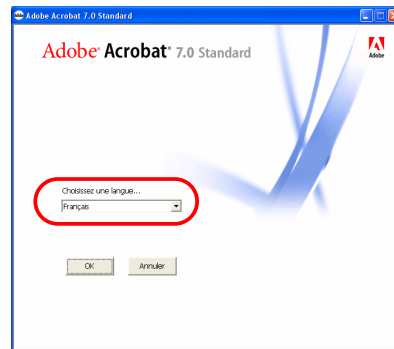

3. Sélectionnez "Installer Adobe Acrobat 7.0 Standard".



4. Suivez les instructions indiquées dans la boîte.



Sélectionnez "Procéder d'installation" dans la fenêtre [Adobe Acrobat 7.0 Standard] pour en savoir plus sur l'installation. Consultez l'"Aide pour Adobe Acrobat" si vous souhaitez obtenir plus d'informations quant à l'utilisation d'Adobe Acrobat 7.0.



## 2.1.2 Installer ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder et PDF Thumbnail View

Préparez le ScanSnap Setup CD-ROM.

1. Insérez le CD-ROM "ScanSnap Setup" dans le lecteur de CD-ROM.

⇒ La boîte de dialogue relative à l'installation s'ouvre.



**CONSEIL** Cette boîte ne s'ouvre pas automatiquement si la fonction d'exécution automatique des CD-ROM est désactivée. Dans ce cas, lancez directement "Setup.exe" dans le CD-ROM avec l'Explorateur Windows ou à partir du Poste de travail.

2. Cliquez sur le bouton [Installer les produits].




⇒ L'installation de ScanSnap Manager, de CardMinder et de PDF Thumbnail View est lancée.

3. La boîte de dialogue de l'Assistant relative à l'installation s'ouvre : suivez les instructions qui y sont indiquées.



La boîte de dialogue suivante s'affiche :

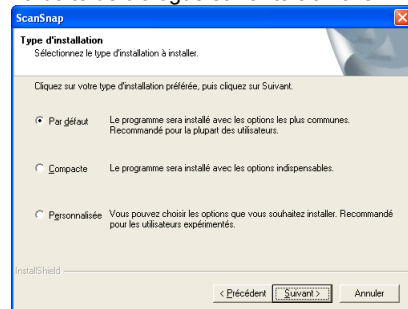


**[Par défaut] <Recommandé>**  
ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder et PDF Thumbnail View ainsi que leur manuel d'instruction seront installés.

**[Compact]**  
ScanSnap Manager est installé avec son manuel.

**[Personnalisée]**  
Vous pouvez choisir le logiciel que vous souhaitez installer avec son manuel.

(Au moment de réinstaller les programmes les deux boîtes ne s'ouvriront pas.)

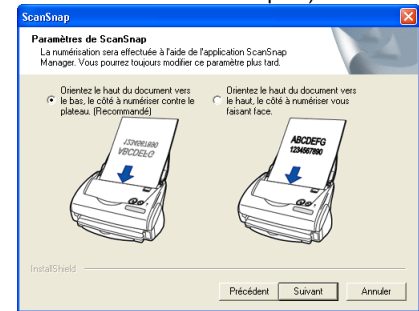


**[Poser le côté à numériser contre le plateau puis lancer la numérisation (Recommandé)]**

Insérez d'abord le haut du document dans le scanner, le côté imprimé contre le plateau, comme si vous envoyez une télécopie.

**[Orienter le côté à numériser vers l'extérieur, la partie supérieure vers le haut et lancer la numérisation]**

Pour un chargement selon la disposition de documents dans le scanner.

(Remarque : vous pouvez modifier cette option après l'installation.)

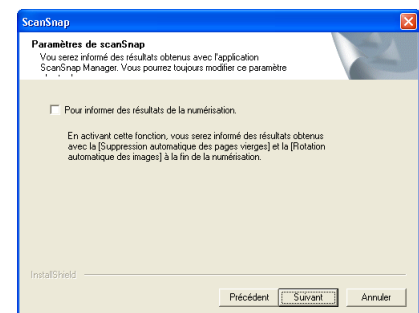

Cette boîte de dialogue vous permet de décider de recevoir une "Notification des résultats de numérisation" à la fin de la numérisation. Si la case d'option est cochée, la notification vous informant de l'utilisation ou non des fonctions suivantes s'affiche :

- Activer la suppression de pages blanches
- Activer la correction de désalignement

4. Lorsque l'installation est terminée, redémarrez votre ordinateur.



**IMPORTANT** Pour en savoir plus sur ScanSnap Manager ou sur l'installation de CardMinder, veuillez consulter le **Guide de l'Utilisateur**.

## 2.2 Branchement du scanner


Après avoir redémarré votre ordinateur, procédez à la connexion du scanner.

### 2.2.1 Brancher le câble d'alimentation c.a.




**IMPORTANT** N'utilisez pas de câbles autres que ceux fournis avec le produit. Utilisez uniquement les câbles c.a. et les câbles de connexion spécifiés.

1. Branchez le câble c.a. dans l'adaptateur c.a.



2. Reliez les connecteurs de l'adaptateur c.a. : l'un dans la prise de courant, l'autre dans la prise d'entrée du scanner.

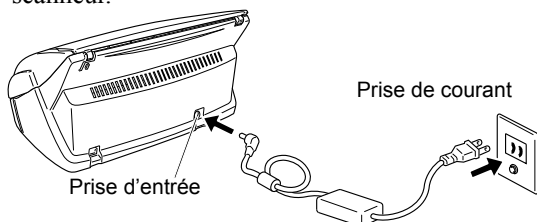


### 2.2.2 Branchement du câble USB

Branchez le câble USB comme indiqué ci-dessous.



- Utilisez le câble USB fourni avec le scanner. L'utilisation d'un câble USB distribué dans le commerce ne garantit pas le bon fonctionnement de l'appareil. Assurez-vous de brancher le câble dans le concentrateur USB le plus proche de votre ordinateur (premier niveau).
- Si vous le branchez dans un concentrateur USB de second niveau ou à une distance plus éloignée, le ScanSnap peut ne pas fonctionner.

1. Enlevez la vignette recouvrant le connecteur USB.
2. Reliez le câble USB à votre ordinateur et au scanner.

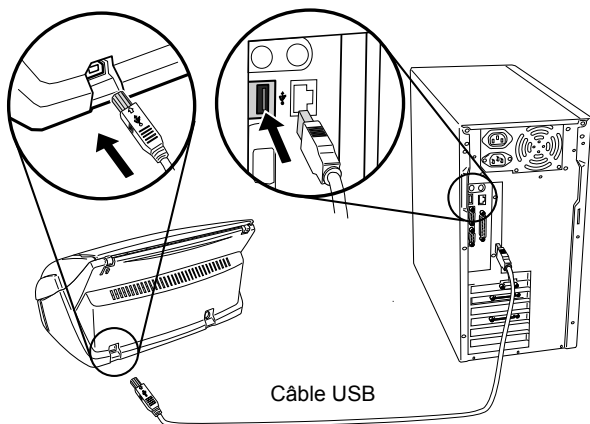

3. Soulevez le couvercle du plateau d'alimentation du scanner.

**IMPORTANT**



Si le scanner ne s'allume pas automatiquement, appuyez sur le bouton [POWER] du scanner.

⇒ Votre ordinateur détecte automatiquement le scanner

#### Sous Windows 98

On vous demande d'insérer un disque. Le cas échéant, insérez le CD-ROM Windows 98 dans le lecteur de CD-ROM et cliquez sur le bouton [OK].

#### Sous Windows Me


Le nouveau matériel est détecté automatiquement et l'installation se terminera automatiquement.

#### Sous Windows 2000

Lorsque la boîte de dialogue [Signature numérique non trouvée] s'ouvre, cliquez sur le bouton [Oui].


#### Sous Windows XP

- 1) Lorsque la boîte de dialogue [Assistant Matériel détecté] s'ouvre, cochez la case « Non, pas pour cette fois » puis cliquez sur le bouton [Suivant>].

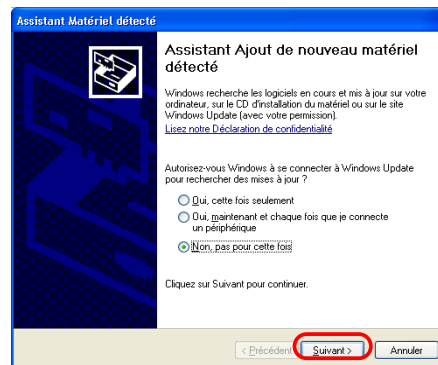


(Cette boîte de dialogue ne s'ouvrira si votre système est doté de la version Service Pack 2.)

- 2) Cliquez sur le bouton [Suivant>] dans la boîte de dialogue suivante.

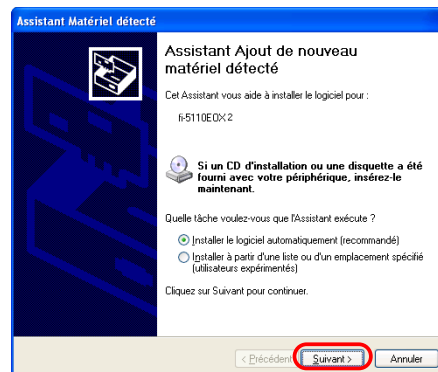

- 3) Lorsque la boîte de dialogue [Installation du matériel] s'ouvre, cliquez sur le bouton [Continuer].

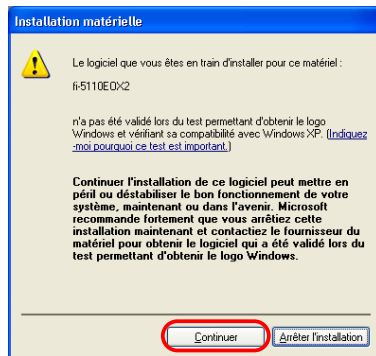



La boîte de dialogue "Assistant Matériel détecté" vous informant que l'Assistant va se terminer, s'ouvre.

- 4) Cliquez sur le bouton [Terminer] quand l'installation est terminée.

### Vous venez d'installer ScanSnap.

IMPORTANT



L'icône du "ScanSnap Manager" apparaît dans la barre des tâches sous la forme . Si elle apparaît sous la forme , appuyez sur [POWER] pour éteindre le scanner puis appuyez à nouveau sur [POWER] pour le mettre sous tension. Lorsque vous allumez ou éteignez le scanner, veuillez compter cinq secondes environ pour obtenir une réponse.

CONSEIL



Au moment d'allumer/éteindre le scanner, gardez le doigt appuyé sur [POWER] pendant une seconde au moins.

\*Pour éviter toute mauvaise manipulation, le bouton [POWER] ne répondra pas si vous ne gardez pas le doigt appuyé au delà d'une seconde.

## 3. Utilisation de ScanSnap

Ce chapitre décrit les fonctions de base du ScanSnap.

### 3.1 Numérisation des documents


Grâce à "ScanSnap", vous pouvez transformer vos documents au support papier en documents numériques et les sauvegarder, uniquement en appuyant sur un bouton. L'image numérisée pourra être affichée à l'écran grâce à l'installation des applications fournies (Adobe Acrobat, CardMinder entre autres).

Voici les deux utilisations typiques :

- ① Création et sauvegardes numériques de documents de bureau communs sous le format PDF.  
Grâce à Adobe Acrobat, vous pourrez les afficher puis les éditer au moment choisi. Adobe Acrobat est idéal pour le traitement des informations des images numérisées : par exemple, la fonction OCR (Reconnaître du texte par OCR) vous permettra d'accéder facilement aux données recherchées ou encore, la création d'un mot de passe vous permettra de sécuriser vos documents etc. (Remarque : pour en savoir plus, veuillez consulter la rubrique [Aide pour Adobe Acrobat].)
- ② Numérisation et gestion des cartes de visite.  
"CardMinder" est idéal pour la numérisation, la reconnaissance et l'édition des cartes de visite. Ensuite, vous pourrez en exporter les données vers un Gestionnaire d'Informations Personnelles tel que Microsoft Outlook.

### 3.2 À propos des paramètres de numérisation


Vous pouvez changer la configuration du ScanSnap en utilisant le "ScanSnap Manager".

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône "ScanSnap Manager"  qui se trouve dans la barre des tâches et choisissez [Paramètres...] dans le menu qui s'ouvre.



⇒ La boîte de dialogue "Paramètres de numérisation et d'enregistrement" s'ouvre.

2. Changez les paramètres de numérisation dans la fenêtre "Paramètres de numérisation et d'enregistrement".

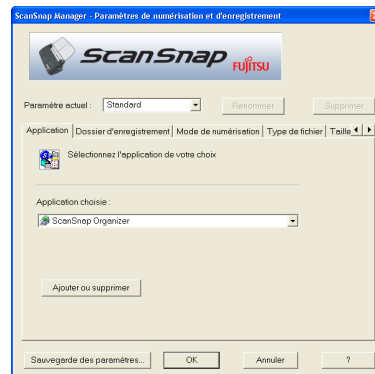

Six onglets vous permettent de configurer les options de numérisation :

- [Application]  
Sélection de l'application qui vous permettra d'afficher/éditer les images numérisées.
- [Dossier d'enregistrement]  
Pour spécifier le dossier et le nom de fichier sous lesquels enregistrer les images numérisées.
- [Mode de numérisation]  
Pour spécifier la qualité des images numérisées.
- [Type de fichier]  
Sélection du type de fichier (PDF, JPEG) des images enregistrées.
- [Taille du papier]  
Sélection du format des documents qui seront numérisés.
- [Taille du fichier]  
Sélection du taux de compression du fichier.




Pour en savoir plus sur ces paramètres, consultez le "Guide de l'utilisateur ScanSnap" disponible sur le "CD-ROM ScanSnap Setup".

3. Cliquez sur le bouton [OK] pour terminer la configuration


⇒ La nouvelle configuration est effective.

### 3.3 Numérisation des documents de bureau

1. Choisissez "Adobe Acrobat" dans l'onglet [Application] de "Paramètres de numérisation et d'enregistrement".
2. Chargez les documents dans le scanner.

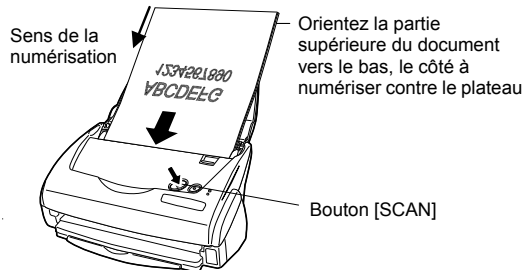

À l'étape 3 de la section 2.1.2 Installation de ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder et PDF Thumbnail View], vous pouvez choisir **[Page positionnée à l'endroit et orientée vers l'extérieur à numériser en priorité]**, ensuite placez le document comme indiqué ci-dessous.

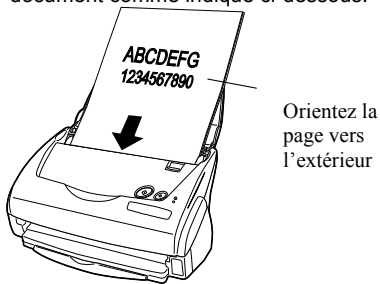

3. Appuyez sur le bouton [SCAN] :

⇒ La numérisation commence.

⇒ Quand la numérisation est terminée, Adobe Acrobat est lancé et les images numérisées sont affichées.



- Vous pouvez également utiliser une autre application afin d'afficher les images numérisées après leur numérisation.
- En appuyant sur le bouton [SCAN], les documents sont numérisés des deux côtés. Si vous ne souhaitez numériser qu'un seul côté vos documents, vous pouvez modifier les réglages depuis ScanSnap Manager **S**.
- Le ScanSnap peut numériser les documents en utilisant divers paramètres. Pour en savoir plus sur la numérisation, consultez le "Guide de l'utilisateur ScanSnap" du "CD-ROM ScanSnap Setup".


### 3.4 Utilisation du Transparent

Grâce au transparent, vous pouvez numériser des documents au grand format (A3/B4/11x17 po) ou des documents de forme irrégulière (coupures de journaux, notes).

Dans l'exemple ci-dessous, vous trouverez des explications quant à la numérisation de document A3.


1. Pliez le document en son centre tout en veillant à orienter le côté que vous souhaitez numériser vers l'extérieur.

Par ailleurs, veillez à ce qu'il n'y ait aucun gonflement lorsque vous procédez au pliage.

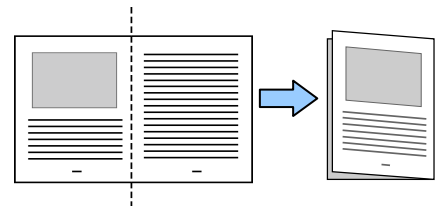


2. Ouvrez le transparent A3 puis insérez le document plié.

Calez le haut du document dans la partie supérieure du transparent puis alignez le côté plié contre la partie droite du transparent.

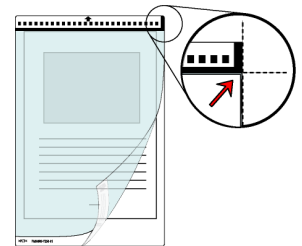


3. Chargez le transparent dans le scanner.

- Orientez la partie supérieure pointillée du transparent vers le bas comme indiqué dans le schéma ci-contre.
- Si vous utilisez le transparent, il vous est impossible de numériser plusieurs documents à la suite. Veuillez effectuer vos travaux de numérisation l'un après l'autre.

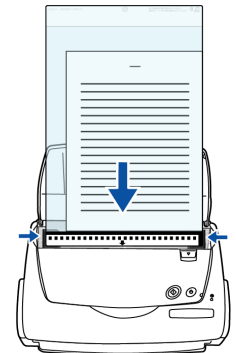

4. Appuyez sur le bouton [SCAN].

⇒ La page au format A3 ayant été transformée en un document recto verso, les données de l'image numérisée sont présentées en double page.

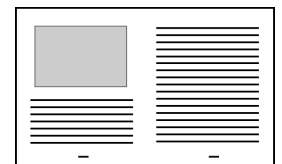

La méthode de chargement ainsi que les paramètres de ScanSnap Manager diffèrent selon le document que vous numériserez. Pour en savoir plus, veuillez consulter le "Guide d'utilisation pour ScanSnap" disponible dans le "ScanSnap Setup CD-ROM".

## 3.5 Numérisation de cartes de visite


1. Dans "Paramètres de numérisation et d'enregistrement", choisissez "CardMinder" dans l'onglet [Application].



CONSEIL

- Si vous choisissez "CardMinder", seuls [Application] et [Mode de numérisation] seront disponibles.
- Pour en savoir plus sur les paramètres, consultez le "**Guide de l'utilisateur ScanSnap**" dans le CD-ROM "**ScanSnap Setup**".

2. Chargez les cartes de visite dans le scanner. Réglez les guides latéraux à la taille des cartes.

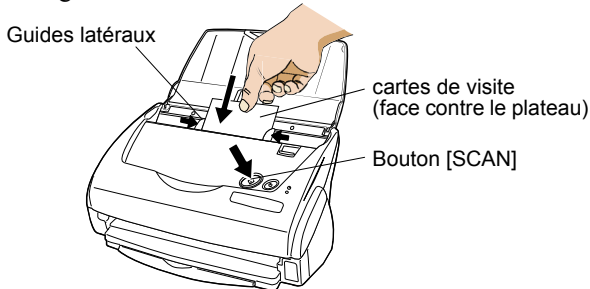


3. Appuyez sur le bouton [SCAN] :

⇒ La numérisation commence.

⇒ La fenêtre "CardMinder" s'ouvre et les caractères reconnus, nom d'un particulier, raison sociale et adresse électronique apparaissent dans la fenêtre.

4. La fenêtre suivante apparaît : Choisissez une carte de visite dans la liste des données. Vérifiez les données dans les champs de résultat de reconnaissance dans cette fenêtre. Corrigez les données si vous décelez une erreur.

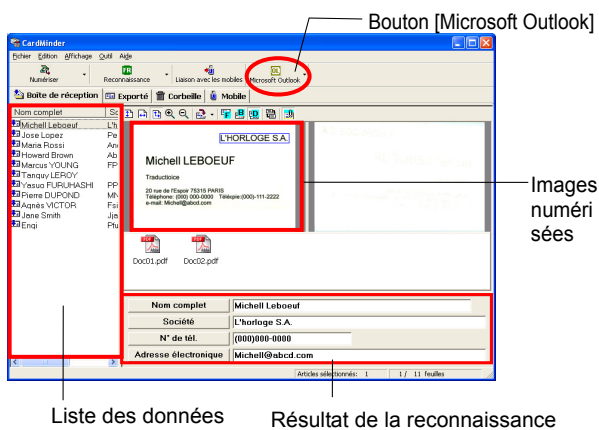

5. Prenant Outlook comme exemple, choisissez les cartes de visite que vous voulez y exporter, après avoir confirmé les données de ces cartes, puis cliquez sur le bouton [Microsoft Outlook] dans la barre d'outils. Les données sont alors exportées vers Outlook.



CONSEIL

Vous pouvez envoyer les données (résultats de la reconnaissance) vers les applications suivantes :

- Microsoft® Outlook®
- Outlook Express
- ACT!™
- GoldMine®

Vous pouvez également enregistrer les données au format CSV afin de les importer vers une autre application telle qu'Excel. Consultez le "**Guide de l'utilisateur CardMinder**" pour plus de détails.

6. Lancez Outlook pour confirmer l'importation des données des cartes de visite.
7. Quand vous voulez fermer "CardMinder", choisissez [Quitter] dans le menu [Fichier].



CONSEIL

"CardMinder" possède de nombreuses autres fonctions. Pour en savoir plus, consultez le "**Guide de l'utilisateur CardMinder**" dans le "**ScanSnap Setup CD-ROM**" pour plus de détails.

## 3.6 À propos de PDF Thumbnail View

PDF Thumbnail View est un programme qui vous permet de voir les fichiers PDF sous la forme de vignette à l'aide d'Explorateur Windows.

Le programme est installé pendant l'installation du "Pilote ScanSnap" et est désactivé par défaut.

(\*Ce programme peut être installé sous **Windows 2000** ou **Windows XP**.)

### Pour activer les vignettes PDF

1. Dans le menu [Démarrer], choisissez [Programmes] - [Pilote PDF] - [Affichage miniature des PDF] - [Outil de configuration].
2. Cochez la case "Activer" et cliquez sur le bouton [OK] de la fenêtre "Paramètres des fonctions de PDF Thumbnail".

⇒ Vous pouvez visualiser les vignettes des fichiers PDF avec l'Explorateur Windows comme si vous visualisiez des images bitmap ou JPEG.



CONSEIL

Pour en savoir plus, consultez le "**Guide de l'utilisateur ScanSnap**" dans le "**CD-ROM ScanSnap Setup**".



## 3.7 À propos de ScanSnap Organizer


ScanSnap Organizer est une application vous permettant de gérer l'affichage des fichiers des images PDF ou JPEG. Même fermés, les fichiers numérisés avec ScanSnap peuvent être visualisés. Vous pouvez également créer ou trier vos dossiers et fichiers entre autres.

De plus, pour ce qui est des fichiers composés de plusieurs pages, vous pouvez également consulter les images en les faisant défiler.

Depuis le menu [Démarrer], pointez sur [Tous les programmes] – [ScanSnap Organizer] – [ScanSnap Organizer] : la fenêtre suivante s'ouvre :

### Fenêtre de visualisation

Les dossiers sélectionnés dans ScanSnap Organizer sont indiqués

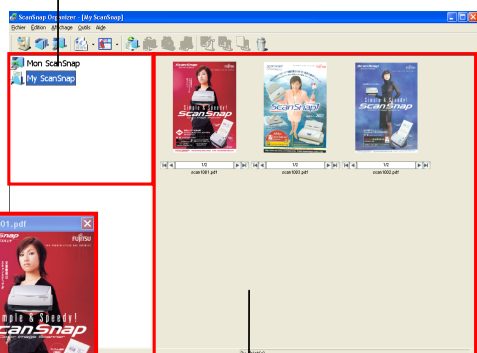

### Fenêtre de visualisation des fichiers

Les fichiers PDF ou JPEG dans le dossier sélectionné sont affichés sous forme de

### Vignette Pop-up

La page sélectionnée est affichée sous la forme d'une fenêtre Pop-up.

### Vignette

Affichage d'une image miniature d'un fichier.



### Numéro de page

Indique le numéro de la page actuellement affichée/le nombre total de pages.

### Bouton "Zoom avant/Zoom arrière"

Pour agrandir ou réduire la taille de la vignette Pop-up.

### Bouton Page suivante

Pour éventuellement accéder à la page suivante.

Nom du fichier

CONSEIL



Pour en savoir plus, veuillez consulter le "Guide pour ScanSnap Operator" disponible dans le "ScanSnap Setup CD-ROM".




## 4. Dépannage

Ce chapitre dresse la liste des problèmes courants pouvant apparaître lors de l'utilisation de l'appareil et vous propose une série de solutions pouvant les résoudre.


### 4.1 Liste de points à vérifier

Avant de faire appel au service après-vente, vérifiez les points suivants.

Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème malgré les instructions proposées, contactez votre distributeur ou un technicien pour scanners agréé par FUJITSU.

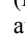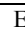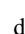Problème rencontré	Vérifiez cet élément	Solution
Le scanner ne s'allume pas.	Le câble ca/USB et l'adaptateur ca sont-ils correctement branchés ?	Corrigez les branchements du câble ca/USB et de l'adaptateur ca. Débranchez puis rebranchez le câble et l'adaptateur ca. (Remarque : patientez cinq secondes entre le débranchement et le branchement.)
	Le plateau d'alimentation est-il rabattu ? (La mise sous tension et l'arrêt du scanner dépendent, entre autres, de la position du plateau d'alimentation.)	Installez le Plateau d'alimentation de l'AAD.
	Windows a-t-il été correctement lancé ? (L'exploitation du scanner dépend, entre autres, de la mise sous tension et de l'arrêt de votre ordinateur.)	Attendez jusqu'à ce que Windows ait complètement démarré. Le voyant de la DEL  peut s'éteindre lors du démarrage de Windows ou encore, le scanner peut afficher une faible intensité.
	Avez-vous appuyé sur le bouton [POWER] pour éteindre le scanner ? (Vous pouvez éteindre le scanner en appuyant sur [POWER] même si le couvercle du plateau d'alimentation est relevé.)	Appuyez sur le bouton [POWER].
	La numérisation ne commence pas.	Est-ce que le câble USB est correctement branché ?
	Est-ce que le voyant de la DEL  clignote de manière répétée ?	Débranchez puis rebranchez le câble c.a. et l'adaptateur c.a. (Remarque : patientez cinq secondes entre le débranchement et le branchement.)
	Le ScanSnap Manager est-il correctement lancé ? (Si le ScanSnap Manager a bien démarré, l'icône ScanSnap Manager  sera affichée dans la barre des tâches.)	Si l'icône ScanSnap Manager n'est pas affichée, cliquez sur le menu [Démarrer] et choisissez [Programmes] - [Pilote ScanSnap] - [ScanSnap Manager] pour lancer le ScanSnap Manager.



Problème rencontré	Vérifiez cet élément	Solution
	Est-ce que le ScanSnap Manager fonctionne normalement ? (Si le ScanSnap Manager ne fonctionne pas normalement, l'icône ScanSnap Manager dans la barre des tâches est affichée sous la forme  )	Effectuez les manipulations suivantes : 1. Depuis Propriétés, cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques" puis sur "Rechercher les modifications sur le matériel" (*1). Si la situation reste inchangée, passez à l'étape 2. 2. Débranchez puis rebranchez le câble c.a. et l'adaptateur c.a. (Patiencez cinq secondes entre le débranchement et le branchement.) Si la situation reste inchangée, passez à l'étape 3. 3. Si vous utilisez un concentrateur USB, reliez directement votre ordinateur au ScanSnap. Si la situation reste inchangée, passez à l'étape 4. 4. Si votre ordinateur est pourvu de ports USB supplémentaires, veuillez essayer de brancher le ScanSnap sur l'un d'eux. Si la situation reste inchangée, passez à l'étape 5. 5. Redémarrez votre ordinateur. Si toutes les manipulations précitées s'avèrent inefficaces, désinstallez et réinstallez ScanSnap Manager selon les instructions fournies dans la note (*2).
La numérisation ne commence pas.	Est-ce que la boîte de dialogue "Paramètres de numérisation et d'enregistrement" est toujours affichée ?	Fermez la boîte de dialogue "Paramètres de numérisation et d'enregistrement" puis numérisez votre document.
Des lignes verticales apparaissent sur l'image générée.	L'AAD est-il sale ?	Veuillez nettoyer l'AAD en consultant le chapitre 5. <b>Entretien</b> .
L'image générée est déformée ou désalignée.	Le document a-t-il été correctement chargé ?	Chargez correctement le document.
Les lignes de l'image numérisée sont floues. (Exemple : les lignes d'un tableau sont invisibles.)	Avez-vous numérisé sous le mode « Couleur » un document manuscrit ou composé de caractères d'imprimerie, de tableaux ou de cadres pré-imprimés ?	Le mode Couleur est idéal pour la numérisation d'images couleur telles que des photographies. C'est pourquoi, dans le cas d'une numérisation de document composé d'un texte, veuillez cocher la case d'option [Paramètres pour texte seulement] dans [Numérisation] – [Option] dans la boîte de dialogue Paramètres de numérisation et d'enregistrement.
L'image générée est trop sombre ou trop claire.	Dans le cas d'une numérisation d'un document en noir et blanc (N&B), est-ce que l'[Option...] - "Luminosité" dans l'onglet [Mode de numérisation] est réglée sur le mode très clair ? Très foncée ?	Réglez la "Luminosité" dans [Mode de numérisation] - [Option...] dans "Paramètres de numérisation et d'enregistrement".

Problème rencontré	Vérifiez cet élément	Solution
La vitesse de numérisation est lente.	Votre ordinateur est-il équipé d'un système d'exploitation compatible avec ScanSnap ?	Vérifiez votre système d'exploitation en vous reportant au chapitre 2 "Avant d'installer ScanSnap" du Guide de l'Utilisateur. La numérisation des documents prendra plus de temps si les recommandations relatives à l'unité centrale et à la mémoire vive ne sont pas respectées. Le cas échéant, depuis la fenêtre "Paramètres de numérisation et d'enregistrement", cliquez sur [Mode de numérisation] puis sur [Option...], puis démarquez les cases des options suivantes afin d'augmenter la vitesse de numérisation : - Détection automatique des images désalignées - Rotation automatique des images
	Le ScanSnap est-il relié à votre ordinateur à l'aide d'une interface USB 1.1 ? L'utilisation d'une telle interface peut avoir des conséquences sur la vitesse de transfert des données. Ainsi, le taux de transfert peut être très faible lorsque le scanneur transmet des données de forte densité vers votre ordinateur.	Si votre ordinateur est équipé d'une interface USB 2.0, reliez le scanneur à votre ordinateur avec cette interface. (Si vous utilisez un concentrateur USB, il doit pouvoir supporter l'interface USB 2.0.) (*3)
Le chargement multiple se produit fréquemment. (*4)	Est-ce que le séparateur est sale ?	Nettoyez-le en suivant les instructions de la section « <b>5.3 Nettoyage des éléments internes du scanneur</b> ».
	Est-ce que le séparateur est défectueux ?	Remplacez le séparateur en suivant les instructions données dans la section « 6.2 <b>Remplacement du séparateur</b> ».
	L'épaisseur de la pile de documents est-elle supérieure à 4 mm ?	Diminuez le nombre de feuilles de la pile de documents afin d'avoir une épaisseur inférieure à 4 mm.
Aucun document n'est chargé (chargement interrompu en cours).	Est-ce que le rouleau de sélection est sale ?	Nettoyez-le en suivant les instructions de la section « <b>5.3 Nettoyage des éléments internes du scanneur</b> ».
	Est-ce que le rouleau de sélection est défectueux ?	Remplacez-le en suivant les instructions de la section « <b>6.3 Remplacement du rouleau de sélection</b> ».
	Y a-t-il des débris sur le chemin du chargement des documents ?	Retirez tous les débris se trouvant sur la trajectoire du chargement des documents.
	Avez-vous chargé des documents conformément aux directives de chargement décrites dans la section 3.2 Numérisation de divers types de documents du Guide d'utilisation ?	De tels documents peuvent présenter des difficultés lors de leur chargement dans l'AAD. Essayez les opérations suivantes : • Du bout des doigts, poussez légèrement le document dans l'AAD au moment du chargement. • Modifiez le sens de chargement du document.
Le scanneur n'est pas reconnu malgré l'installation de ScanSnap Manager.	Avez-vous relié le scanneur à votre ordinateur avant d'avoir installé ScanSnap Manager ? Est-ce que le scanneur est enregistré en tant qu'"Autres périphériques" dans le "Gestionnaire de périphériques" ?	Depuis le menu [Démarrer], pointez sur [Panneau de configuration] - [Système] - [Matériel] - [Gestionnaire de périphériques]. Supprimez le nom du périphérique indiqué sous "Autres périphériques" et redémarrez votre ordinateur.
La taille du fichier de l'image numérisée est la même que celle d'un document couleur, bien que vous ayez numérisé un document en noir et blanc (N&B).	Est-ce que le document N&B a été numérisé en mode couleur ?	Dans "Paramètres de numérisation et d'enregistrement", cliquez sur l'onglet [Mode de numérisation] puis réglez [Mode couleur :] sur "N&B".

Problème rencontré	Vérifiez cet élément	Solution
Une image apparaît être la superposition du recto et du verso d'un document. (parasites du verso de l'image)	Dans "Paramètres de numérisation et d'enregistrement", pointez sur l'onglet [Mode de numérisation] : dans [Option...], est-ce que la case "Configuration pour document avec texte seulement" est désactivée?	Cochez la case "Configuration pour document avec texte seulement". (Disponible uniquement en mode couleur) En effet, cette option permet d'obtenir des caractères et lignes plus marquées et d'éliminer les parasites du verso du document. Cette option est également idéale pour des documents composés de photographies et d'illustrations. Toutefois, le contraste et les couleurs risquent d'être altérés.
Les images numérisées n'apparaissent pas sur l'écran. (L'option "Saut de pages blanches" a été activée.)	Si vous cochez la case d'option "Saut de pages blanches", les documents contenant quelques caractères seront reconnus comme étant des pages vierges et leurs données sont accidentellement effacés.	Cliquez à droite de la souris sur l'icône "ScanSnap Manager" puis pointez sur [Paramètres...] – l'onglet [Numérisation] Puis cliquez sur [Option...]. Enfin, démarquez la case "Saut automatique de pages blanches".
Les images numérisées sont désalignées (L'option "Détection automatique des images désalignées" a été activée.)	L'écart du désalignement des documents est-il de $\pm 5^\circ$ ?	L'option " Détection automatique des images désalignées" peut corriger les désalignements jusqu'à $\pm 5^\circ$ . Chargez les documents dans le scanner de façon à ce que le désalignement n'exécède pas cette tranche. Si le problème persiste, cliquez à droite de la souris sur l'icône "ScanSnap Manager" puis pointez sur [Paramètres...] – l'onglet [Numérisation] Puis cliquez sur [Option...]. Enfin, démarquez la case d'option " Détection automatique des images désalignées".
	Selon le contenu du document, la fonction "Détection automatique des images désalignées" peut ne pas être effective.	Consultez la section 3.4 Modification des paramètres de numérisation du Guide d'utilisation.
L'orientation des images générées n'est pas correcte (L'option "Rotation automatique des images" a été activée.)	Selon le contenu du document, la fonction "Rotation automatique des images" peut ne pas être effective.	Consultez la section 3.4 Modification des paramètres de numérisation du Guide d'utilisation.

\*1) Si vous exploitez Windows XP, depuis "Propriétés", cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'ordinateur puis sur "Rechercher les modifications sur le matériel".

\*2) Vérifiez que le scanner et l'ordinateur sont sous tension et correctement reliés.

- Depuis **Device Manager**, vérifiez si ScanSnap est bien considéré comme un périphérique connu. Dans le cas contraire, supprimez-le depuis [Panneau de configuration] - [**Système**].
- Fermez ScanSnap Manager.
- Pointez sur [Panneau de configuration], cliquez sur [Ajouter ou supprimer des programmes] puis désinstallez ScanSnap Manager et ScanSnap Organizer. (Consultez le chapitre 4. Désinstallation de ScanSnap (page 123) du Guide d'utilisation".)
- Avant de redémarrer votre ordinateur, supprimez les dossiers suivants :



IMPORTANT

Soyez extrêmement vigilant lors de la suppression des dossiers. Attention à ne pas vous tromper. Toute erreur pourrait grandement nuire à votre ordinateur.

#### Si vous exploitez Windows 2000/Windows XP

Supprimez le dossier ScanSnap contenu dans :

*c:/Documents and Settings/<User name>/Application Data/PFU/*

Supprimez le dossier Pilote (Driver) contenu dans :

*c:/Program Files/PFU/ScanSnap/*

#### Si vous exploitez Windows 98/ME

Supprimez le dossier Pilote (Driver) contenu dans :

*c:/Program Files/PFU/ScanSnap/*

Après la suppression de ces dossiers, veuillez également confirmer la suppression des fichiers contenus dans le dossier

*C:/Windows/Inf*

- fi5110e.INT

- fi5110e.PNF

Si ces fichiers sont toujours disponibles, veuillez les supprimer.



Le dossier C:/Windows/Inf peut être caché. Pour pouvoir accéder à ces deux fichiers, ouvrez le menu [Explorateur] puis pointez sur [Outils], [Options Dossiers...] puis sur l'onglet [Affichage]. Vérifiez si la case d'option [Afficher les fichiers et dossiers cachés] en-dessous de [Fichiers et dossiers cachés] est bien cochée. Le dossier C:/Windows/Inf ainsi visible, il vous sera possible de confirmer la présence ou non des fichiers fi5110e.INT et fi5110e.PNF.

Après avoir supprimé les dossiers et fichiers indiqués, débranchez le ScanSnap puis redémarrez votre ordinateur. Ensuite, réinstallez ScanSnap Manager.

\*3) Pour vérifier si le scanner est connecté avec une interface USB1.1 ou USB2.0, à l'aide d'un clic-droit de la souris sur l'icône de ScanSnap, pointez sur [Aide] dans le menu qui s'affiche puis sur [À propos de ScanSnap Manager] puis sur [Détails] de la boîte de dialogue [Informations sur la Version]. Dans [Informations sur le scanner], le [type d'USB] vous sera indiqué.


\*4) Le "chargement multiple" signifie que plusieurs documents ont simultanément été chargés dans le scanner.

\* Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site Web. De plus amples informations seront postées dans la FAQ dans le site suivant :

<http://scansnap.fujitsu.com>

## 4.2 Dégagement des brouillages papier

1. Ouvrez l'AAD en levant le levier d'ouverture du capot.
2. Retirez le document resté coincé dans l'AAD.
3. Rabaissez le capot de l'AAD.

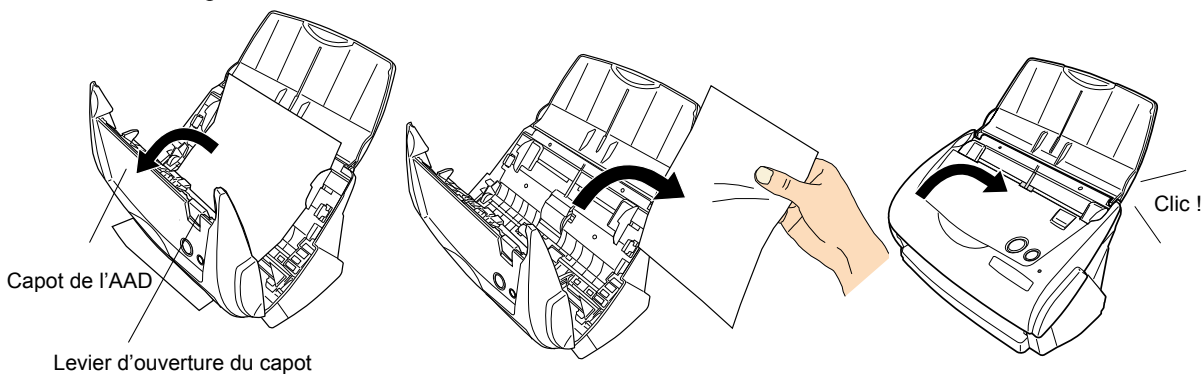

⇒ Vous devez entendre un déclic lorsque l'AAD retrouve sa position initiale.

## 5. Entretien

Ce chapitre explique comment nettoyer le scanner.



### Risque d'incendie ou d'électrocution

Avant de nettoyer le scanner, débranchez d'abord l'adaptateur c.a. puis éteignez-le.

### 5.1 Produits de nettoyage

Produit de nettoyage	Numéro de l'élément	Remarques
Nettoyant F1	CA99501-0013	1 flacon (100ml) Imbibez un chiffon de ce liquide et essuyez le scanner. (*1)

\*1) Pour acheter le produit de nettoyage, contactez votre distributeur FUJITSU.


### 5.2 Nettoyage des éléments externes du scanner

Nettoyez l'extérieur du scanner et le plateau d'alimentation de l'AAD avec un chiffon doux imbibé d'une petite quantité de détergent neutre ou de nettoyant F1.

IMPORTANT



- N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autre solvant organique.
- Lors du nettoyage, veillez à ne laisser pénétrer aucun liquide dans.
- N'utilisez pas de bombe aérosol pour nettoyer le scanner. Les bombes aérosol peuvent faire entrer de la poussière et des saletés dans le scanner, entraînant une panne ou un mauvais fonctionnement de celui-ci ou encore une numérisation de mauvaise qualité de l'image.

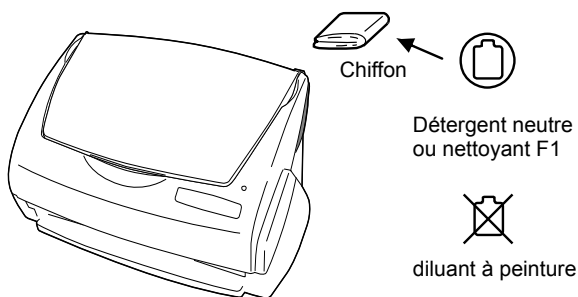

### 5.3 Nettoyage des éléments internes du scanner

Nettoyez les éléments internes avec un chiffon imbibé du nettoyant F1.

L'accumulation de poussière de papier due au chargement continu des documents peut être à l'origine de problèmes de numérisation.

À titre indicatif, nettoyez l'AAD toutes les 1 000 numérisations. Notez que cette valeur varie selon le type de documents numérisés. Par exemple, l'AAD devra être fréquemment nettoyé si la fréquence de numérisation de documents photocopiés est importante (au cas où l'encre des documents n'aurait pas été suffisamment fixée).

Nettoyez l'AAD en vous reportant aux illustrations indiquées ci-dessous.



La surface vitrée se trouvant à l'intérieur de l'AAD se réchauffe pendant le fonctionnement du scanner.

Avant de commencer à nettoyer l'intérieur du scanner, débranchez l'adaptateur c.a. de la prise de courant et attendez au moins 15 minutes, le temps que le scanner refroidisse.




Lors d'un nettoyage, assurez-vous qu'il n'y a aucun objet à l'intérieur du scanner. De plus, attention à ce que vos doigts ou le chiffon ne s'accrochent pas à l'anneau de prise (partie métallique). Un anneau de prise déformé (partie métallique) peut entraîner des blessures.

IMPORTANT




- N'utilisez jamais d'eau ou de produit détergent neutre pour le nettoyage des éléments internes du scanner.
- N'utilisez pas de bombe aérosol pour nettoyer le scanner. Les bombes aérosol peuvent faire entrer de la poussière et des saletés dans le scanner, entraînant une panne ou un mauvais fonctionnement de celui-ci.

1. Ouvrez l'AAD en levant le levier d'ouverture du capot.

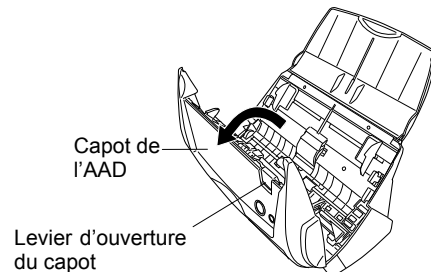

2. Nettoyez les endroits suivants avec un chiffon sec imbibé du nettoyant F1

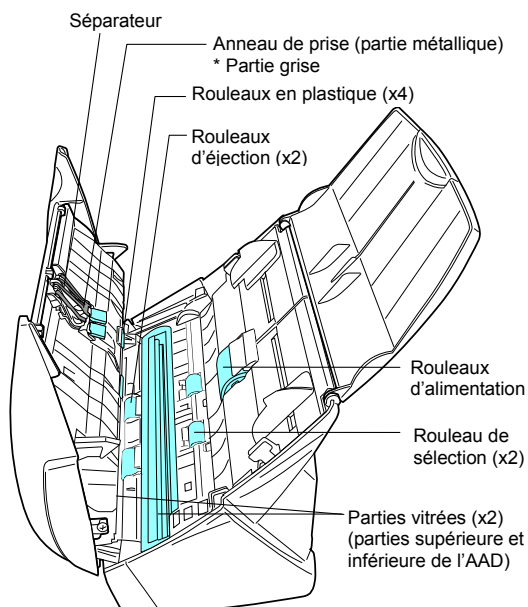

### Séparateur (x1)

Nettoyez le séparateur du haut vers le bas. Lors du nettoyage du séparateur, attention à ce que vos doigts ou le chiffon ne s'accrochent pas à l'anneau de prise (partie métallique).

### Parties vitrées (x2)

Situées dans les parties supérieure et inférieure de l'AAD.

Nettoyez sans forcer.

### Rouleau de sélection (x1)

Nettoyez délicatement, en veillant à ne pas endommager sa surface. Faites particulièrement attention au nettoyage du rouleau de sélection car des débris noirs déposés sur le rouleau peuvent grandement affecter les performances du chargement des documents.

### Rouleaux en plastique (x4)

Situées dans la partie supérieure de l'AAD. Nettoyez délicatement tout en les faisant tourner entre vos doigts et en veillant à ne pas rayer leur surface. Faites particulièrement attention au nettoyage des rouleaux en plastique car des débris noirs déposés sur les rouleaux peuvent grandement affecter les performances du chargement de documents.

**Allumez le scanner pour nettoyer les parties suivantes. Nettoyant les rouleaux suivants en les faisant tourner.**


### Rouleaux de chargement (x2)

Nettoyez délicatement, en veillant à ne pas rayer leur surface. Faites particulièrement attention au nettoyage des rouleaux de chargement car des débris noirs déposés sur les rouleaux peuvent grandement affecter les performances du chargement de documents.

### Rouleaux d'éjection (x2)

Nettoyez délicatement, en veillant à ne pas rayer leur surface. Faites particulièrement attention au nettoyage des rouleaux d'éjection car des substances noires déposées sur les rouleaux peuvent grandement affecter les performances du chargement de documents.

Pour faire tourner les rouleaux d'alimentation et d'éjection, appuyez d'abord sur le bouton [SCAN] puis tout en y gardant le doigt pressé, appuyez sur le bouton [POWER]. Sachez que si vous appuyez six fois sur [POWER], les rouleaux effectueront un tour complet.

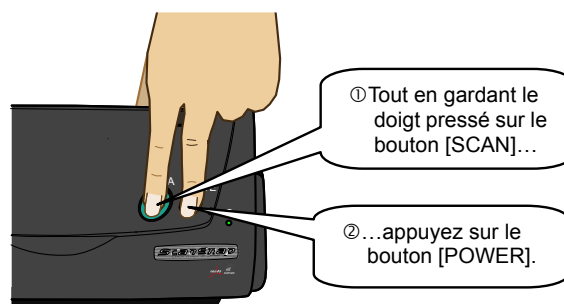


IMPORTANT



Branchez l'adaptateur c.a. et le câble c.a. uniquement lors du nettoyage des rouleaux d'alimentation et d'éjection.

3. Rabaissez le capot de l'AAD.

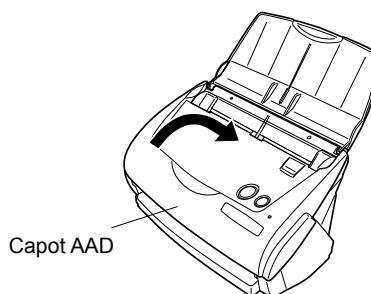

IMPORTANT



Assurez-vous que l'AAD est revenu à sa position initiale et qu'il est correctement fermé. Si vous ne le faites pas, des bourrages papier ou autres problèmes d'alimentation seraient à prévoir.

## 5.4. Nettoyage du Transparent

Si le transparent est sale ou en mauvais état, des erreurs de numérisation peuvent survenir.

N'oubliez pas de nettoyer régulièrement le transparent A3.

< Méthode de nettoyage >

Imbibez un chiffon sec et doux de quelques gouttes du produit F1 (vendu séparément) ou d'un solvant doux puis nettoyez délicatement la surface ou l'intérieur du transparent.



- N'utilisez pas de diluant peinture ou autres solvants organiques.
- Ne frottez pas excessivement le transparent, vous risqueriez de le rayer ou de le déformer.
- Après avoir nettoyé l'intérieur du transparent à l'aide du produit F1 ou d'un solvant doux, laissez sécher avant de le replier.
- À titre indicatif, veuillez remplacer le transparent après avoir effectué une moyenne de 500 numérisations.

Pour savoir où vous procurer un transparent, veuillez consulter la section "6.4 Pour se procurer des transparents"

---

---

## 6. Remplacement des consommables/du transparent

Ce chapitre explique comment obtenir et remplacer les pièces de rechange.



### Risque d'incendie ou d'électrocution

Avant de remplacer les consommables du scanner, débranchez d'abord l'adaptateur c.a. pour éteindre le scanner.

### 6.1 Numéro des éléments et fréquence de remplacement

Le tableau suivant donne la liste des numéros des pièces de rechange et une indication approximative du cycle de remplacement de ces pièces.


N°	Description	N° de la pièce	Cycle de remplacement
1	fi-5110EOX2 Séparateur	PA03360-0002	50 000 feuilles ou une fois par an
2	fi-5110EOX2 Rouleau de sélection	PA03360-0001	100 000 feuilles ou une fois par an

Ces cycles de remplacement sont donnés à titre indicatif dans le cas d'une utilisation de papier sans bois A4/Lettre à 64 g/m<sup>2</sup> (17 lb). Le cycle de remplacement varie selon le papier utilisé. Utilisez uniquement les consommables spécifiés par PFU LIMITED.




Afin d'avoir une estimation sur le remplacement des consommables mais aussi, sur le nombre de pages numérisées, procédez de la manière suivante :

1. Dans la barre des tâches, effectuez un clic droit sur l'icône "ScanSnap Manager" de la barre d'état système.
2. Cliquez sur [Vérification des fournitures de consommables...] dans le menu qui s'affiche.

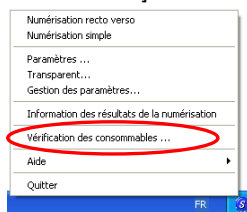

⇒ La boîte de dialogue "Vérification de l'état des consommables" indiquant le nombre de pages numérisées sera alors affichée.

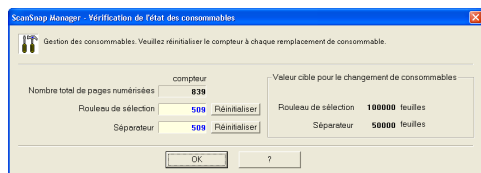

Remplacez les consommables en utilisant "Valeur cible pour le changement de fournitures" comme indication approximative.


Pour en savoir plus sur les pièces de rechange et savoir où se les procurer, contactez votre distributeur ou visitez le site web suivant :

[Website] : <http://scansnap.fujitsu.com>


### 6.2 Remplacement du séparateur

Remplacez le séparateur comme indiqué ci-dessous.


1. Enlevez les documents se trouvant dans le plateau d'alimentation.
2. Ouvrez l'AAD en levant le levier d'ouverture du capot.

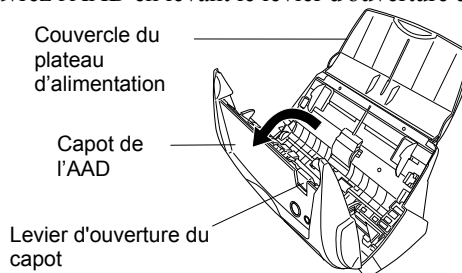

3. Retirez le séparateur. Tirez le séparateur dans le sens de la flèche tout en le tenant par ses extrémités.

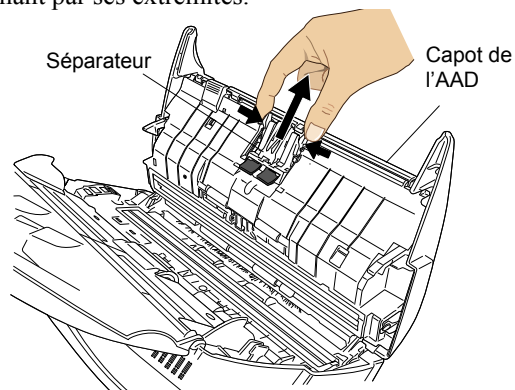

4. Fixez le nouveau séparateur.

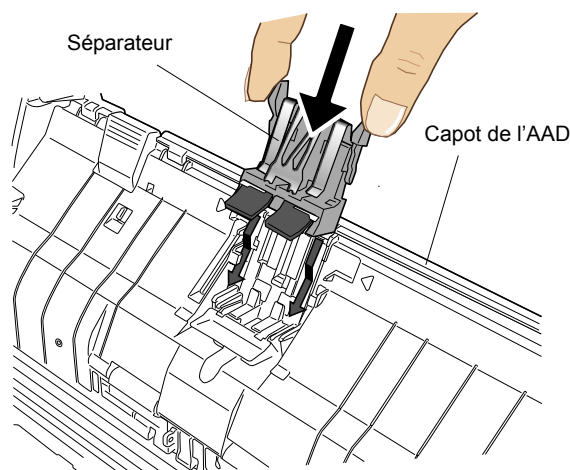


IMPORTANT



Vérifiez que le séparateur est correctement installé. Si vous ne le faites pas, des bouchages papier ou autres problèmes d'alimentation seraient à prévoir.




5. Rabaissez le capot de l'AAD

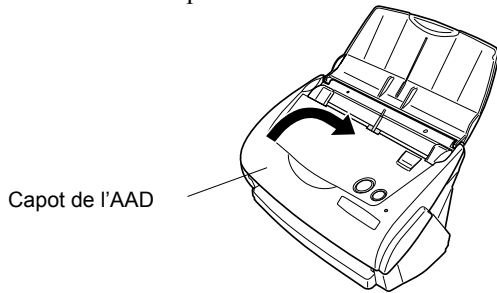


⇒ Vous devez entendre un déclic lorsque l'AAD retrouve sa position initiale.

6. Allumez le scanner.

⇒ L'icône de ScanSnap Manager passe de  à .

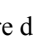7. Effectuez un clic droit sur l'icône "ScanSnap Manager"  dans la barre des tâches puis sélectionnez [Vérification des consommables] dans le menu.

8. Dans la boîte de dialogue "Vérifier l'état des consommables", cliquez sur le bouton [Réinitialiser] du séparateur que vous venez de remplacer.

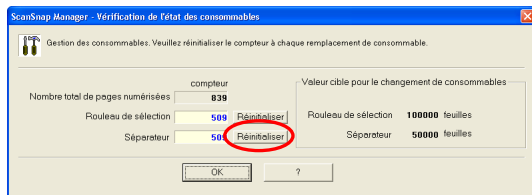


⇒ Vous venez de réinitialiser le compteur.


## 6.3 Remplacement du rouleau de sélection/prise

Remplacez le rouleau de sélection comme indiqué ci-dessous.


1. Enlevez les documents se trouvant dans le plateau d'alimentation.
2. Soulevez le capot de l'AAD en levant le levier d'ouverture.

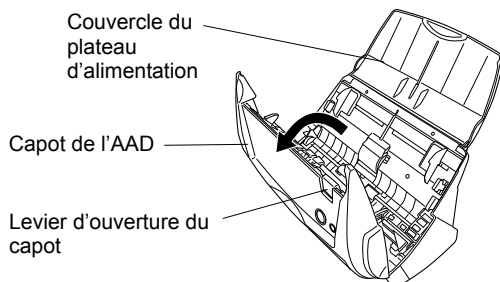


3. Ôtez les guides latéraux. Pour cela, veuillez les pincer pour libérer leur prise.

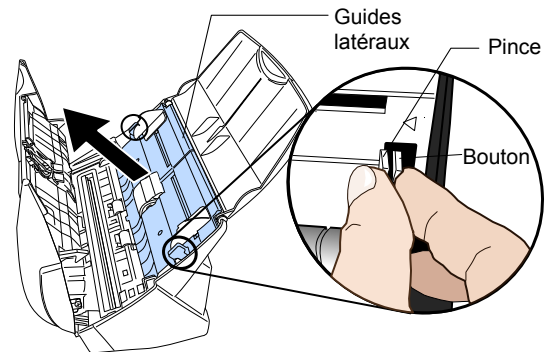

4. Faites tourner le coussinet du rouleau de sélection (gauche) dans le sens de la flèche.

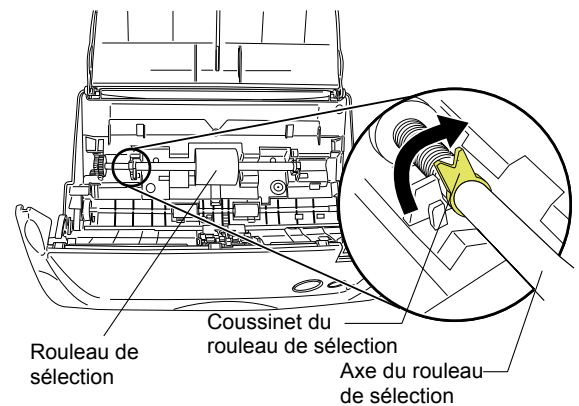


5. Retirez le rouleau de sélection avec son axe. Retirez le rouleau tout en effectuant le mouvement indiqué par la flèche.

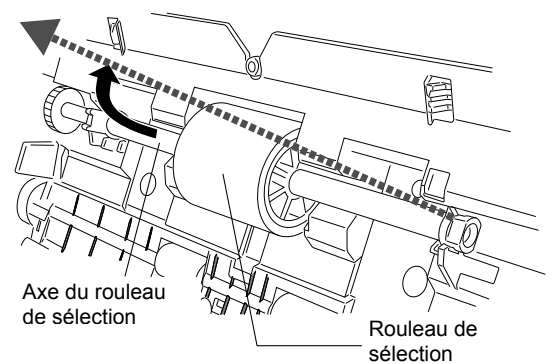


**IMPORTANT** Si de la poussière de papier se trouve dans la loge du rouleau de sélection, des problèmes de numérisation peuvent se produire. Veuillez donc épousseter à l'aide d'un chiffon imbibé de quelques gouttes de produit F1.  
\* N'utilisez pas d'eau, de détergent neutre ou de bombe aérosol.


6. Retirez le rouleau de son axe.  
Retirez l'axe du rouleau tout en soulevant l'onglet.

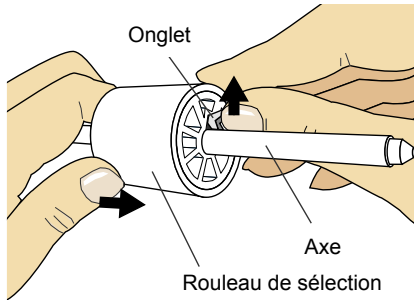


**IMPORTANT** Plutôt que d'utiliser votre ongle pour pouvoir manipuler l'onglet (vous pourriez vous faire mal ou vous casser un ongle), n'hésitez pas à utiliser un trombone.

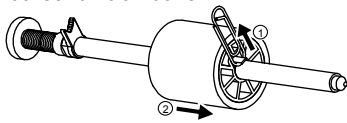


7. Insérez le nouveau rouleau de sélection dans l'axe.  
Insérez le nouveau rouleau de sélection dans l'axe en prenant garde à la saillie.

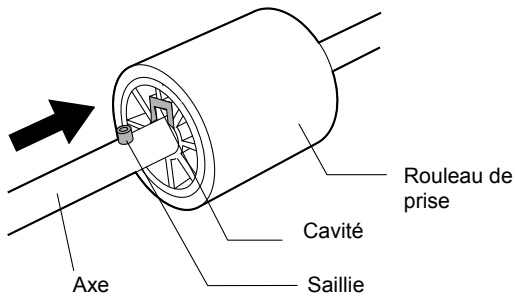

8. Installez le rouleau de sélection dans son axe puis dans son emplacement d'origine.

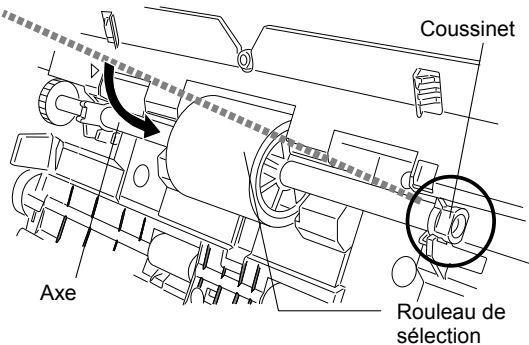


9. Fixez le coussinet du rouleau de sélection (gauche) en le faisant tourner dans le sens de la flèche comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

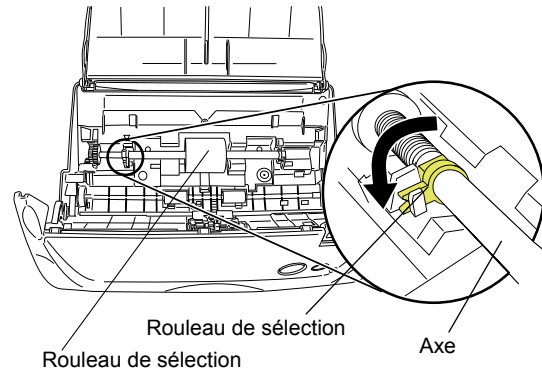


**IMPORTANT** Vérifiez que le rouleau de sélection est installé correctement. Si vous ne le faites pas, des bourrages papier ou autres problèmes d'alimentation seraient à prévoir.

10. Réinstallez les guides latéraux du scanneur.  
Tout en maintenant le chemin du document, refixez les guides latéraux dans le scanneur.

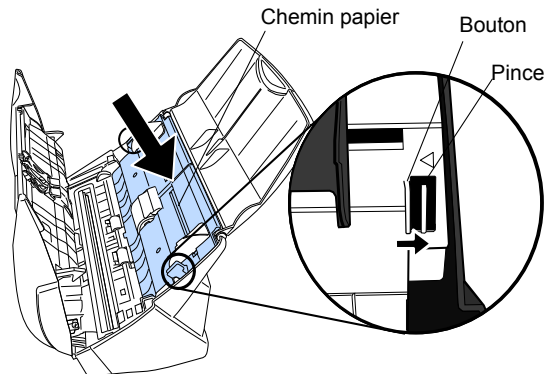

⇒ Vous devez entendre un déclic lorsque le chemin papier retrouve sa position initiale.


11. Nettoyer l'AAD

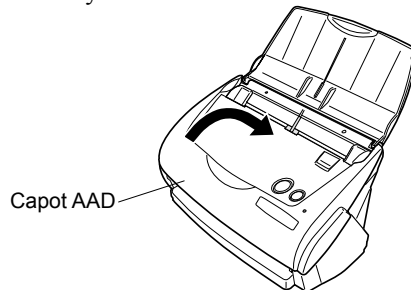


⇒ Vous devez entendre un déclic lorsque l'AAD retrouve sa position initiale.

12. Allumez le scanneur.

⇒ L'icône ScanSnap Manager passe de  à .

13. Faites un clic-droit sur l'icône "ScanSnap Manager"  dans la barre des tâches puis pointez sur [Vérifier les consommables] dans le menu.
14. Dans la boîte de dialogue "Vérifier l'état des consommables", cliquez sur le bouton [Réinitialiser] du consommable que vous venez de remplacer.

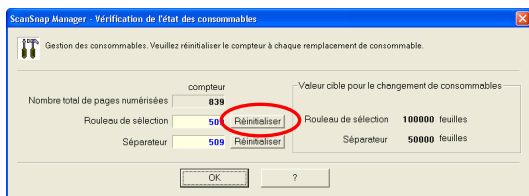


## 6.4 Pour vous procurer un Transparent

Cet accessoire peut être obtenu séparément.

À titre indicatif, nous vous conseillons de remplacer le transparent au bout de 500 utilisations.

Cependant, selon l'usage que vous pourrez en faire, n'hésitez pas à le remplacer dès que vous constatez une dégradation de ce matériel.

Veillez trouver ci-dessous la description et la référence du Transparent (vendu séparément) :

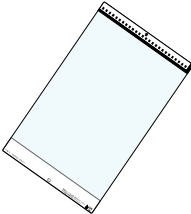Description	Qté	Réf.
Transparent 	5	FI-511ES-WW