


ScanPartner SP25/SP30/SP30F

Scanner de imagem

Manual de instruções

Agradecemos a aquisição do scanner de imagem em cores ScanPartner. Este manual descreve sobre as operações básicas e o manuseio do aparelho. Para maiores detalhes sobre a instalação e as conexões do scanner, consulte a Quick Installation Sheet.

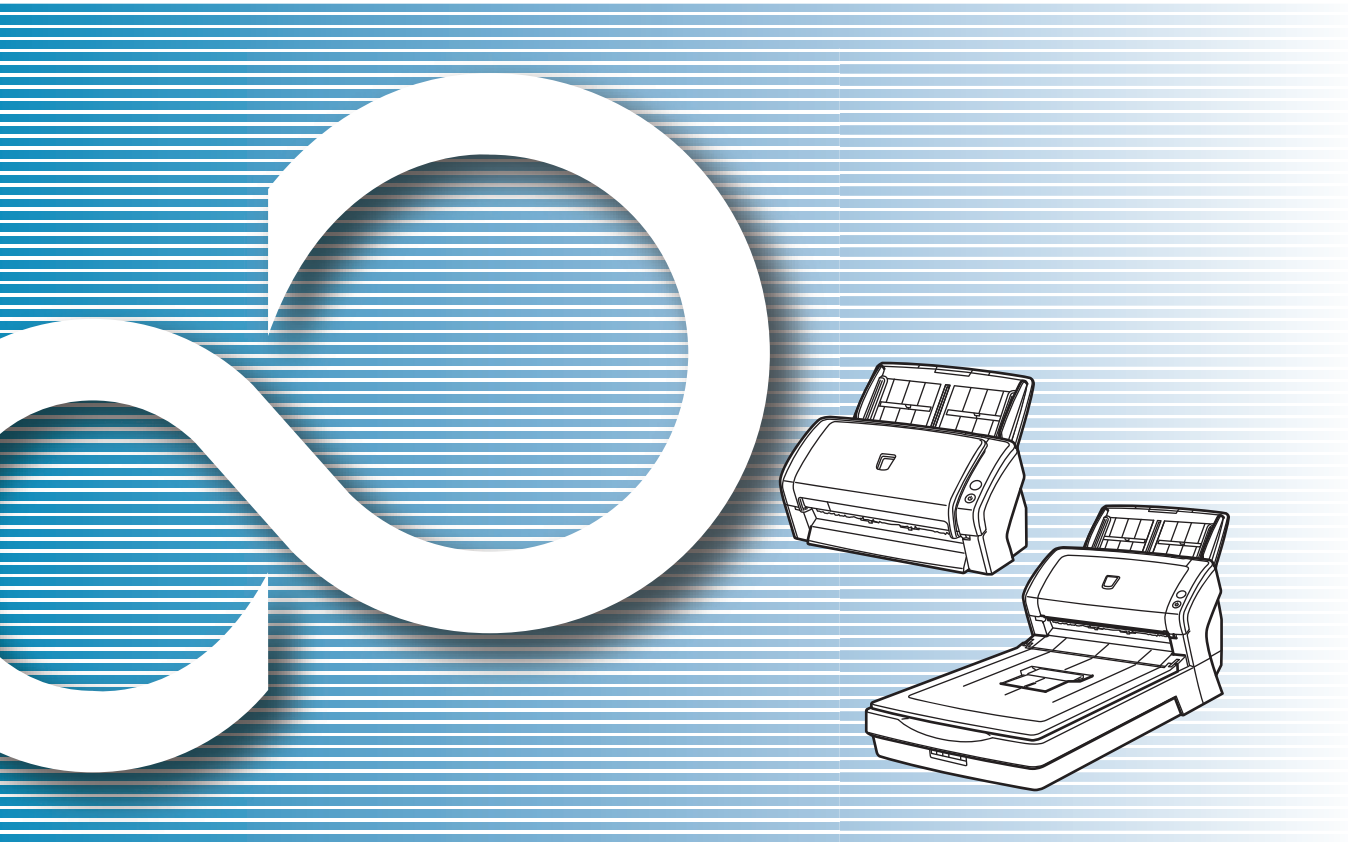

Início

Sumário

Índice

Introdução

Descreve sobre o nome, funções de cada parte e as operações básicas do scanner.

Visão geral do scanner

Descreve sobre como carregar documentos no scanner.

Como carregar documentos

Descreve sobre o Painel de operações.

Como usar o painel de operações

Descreve sobre os métodos de digitalização.

Vários métodos de digitalização

Descreve como limpar o scanner.

Cuidados diários

Descreve como substituir as peças de consumo.

Substituindo as peças de consumo

Descreve como resolver problemas.

Solucionando problemas

Descreve como configurar o Software Operation Panel.

Configurações operacionais

Apêndice


Glossário




[Como usar este manual](#)

Como usar este manual

As descrições abaixo são sobre as dicas para utilização deste manual.

- Para visualizar e imprimir este manual, o Adobe® Acrobat® 7.0 ou Adobe® Reader® 7.0 (ou suas versões mais recentes) são necessários.
- A função de pesquisa do Adobe® Acrobat® ou Adobe® Reader® pode ser utilizada neste manual.
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do Adobe® Acrobat® ou Adobe® Reader®.
- No teclado, pressione a tecla [Page Up] para retornar à página anterior, ou [Page Down] para avançar à página seguinte.
- Clicando o texto em azul, as guias, o sumário ou o índice (parte em que o cursor do mouse se transforma em  ao ser posicionado), avançam aos links.

- Comum para todas as páginas
Avança para a primeira página de cada capítulo.
Esta guia existe em todas as páginas.

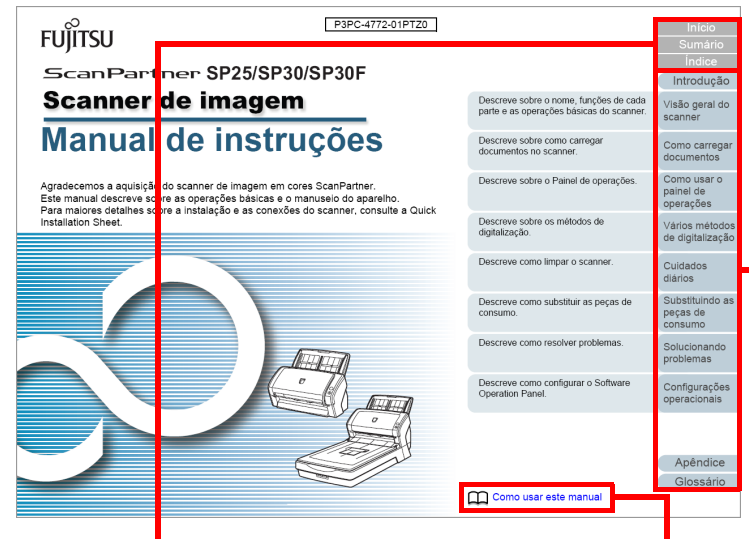

Início: Exibe a capa.
Sumário: Exibe o sumário.
Índice: Exibe o índice.
Esta guia existe em todas as páginas.

Exibe esta página "Como consultar este manual".
Clique no texto em azul para ir para o link.

Início
Sumário
Índice
Introdução
Visão geral do scanner
Como carregar documentos
Como usar o painel de operações
Vários métodos de digitalização
Cuidados diários
Substituindo as peças de consumo
Solucionando problemas
Configurações operacionais
Apêndice
Glossário

- Sumário

Sumário	
Sumário	
Como usar este manual	2
Introdução	4
Convenções	6
Capítulo 1 Visão geral do scanner	14
1.1 Funções principais	15
1.2 Componentes e funções	16
ScanPartner SP25 / ScanPartner SP30	16
ScanPartner SP30F	19
1.3 Ligando / desligando o scanner	23
Ligando o scanner	23
Desligando o scanner	23
1.4 Abrindo / fechando o AAD	24
Como abrir o AAD	24
Como fechar o AAD	24
1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (ScanPartner SP30F)	26
Como abrir a Tampa da mesa	25
Como fechar a Tampa da mesa	25
1.6 Ajustando a Bandeja de entrada (Alimentador)	26
1.7 Configurando a Bandeja de saída	27
ScanPartner SP25 / ScanPartner SP30	27
ScanPartner SP30F	29
1.8 Modo econômico	31
1.9 Operação básica da digitalização	32
	8

Clique o título para avançar ao link.

- Índice

Índice	
Índice	
A	
AAD	
carregar documentos	38, 40
Limpar	73, 74
Adesivos do produto	113
ajustando a bandeja de entrada (alimentador)	26
Alimentação manual	66
Antes de contatar a assistência técnica autorizada	111
Aplicativo de digitalização de imagens	34
B	
Botão [Scan/Stop]	67
C	
carregar documentos	38, 40
carregar documentos (AAD)	39
carregar documentos (flatbed)	41
Ciclos de troca	80
Códigos de erros	89
como abrir a tampa da mesa	25
como abrir o AAD	24
como fechar a tampa da mesa	25
como fechar o AAD	24
Como usar este manual	2
como usar o painel de operações	52
componentes e funções	16
Configurações operacionais	114
Configurar a Bandeja de saída	27
contadores de páginas	128
Convenções	6
D	
Cuidados diários	69
Desinstalar os aplicativos	151
desligando o scanner	23
Detecção de alimentação múltipla	137
Digitalização de lotes variados	48
Digitalizar	131
digitalização avançada	66
documentos de tipos e tamanhos variados	57
métodos de digitalização	56
Dimensões externas	149
Documentos para digitalização	42
E	
Especificações	146
instalação do scanner	148
F	
Flatbed	
carregar documentos	41
Limpar	77
Folha de transporte	150
Limpar	78
Funções principais	15
I	
Introdução	4
	162

Clique o número da página para avançar ao link.

- Início
- Sumário
- Índice
- Introdução
- Visão geral do scanner
- Como carregar documentos
- Como usar o painel de operações
- Vários métodos de digitalização
- Cuidados diários
- Substituindo as peças de consumo
- Solucionando problemas
- Configurações operacionais
- Apêndice
- Glossário

Introdução

Agradecemos a aquisição do scanner de imagem em cores ScanPartner.

Sobre este produto

"Este produto" refere-se ao Scanner de imagem em cores ScanPartner.

Cada scanner é equipado com um AAD (Alimentador Automático de Documentos), que possibilita a digitalização duplex (ambos os lados) e possui suporte à interface USB. A tabela abaixo exhibe as diferenças entre cada modelo.

Modelo	Tipo de scanner		Velocidade da digitalização (*2)
	AAD	Flatbed (*1)	
ScanPartner SP25	Sim	-	25 folhas / 50 páginas por minuto
ScanPartner SP30	Sim	-	30 folhas / 60 páginas por minuto
ScanPartner SP30F	Sim	Sim	30 folhas / 60 páginas por minuto

Sim : Disponível

- : Não disponível

*1 : O Flatbed permite digitalizar documentos finos e grossos como livros.

*2 : Quando digitalizar documentos A4 com resolução configurada para 300 dpi e compressão JPEG.

Manuais

Os seguintes manuais estão inclusos neste produto. Consulte-os sempre que necessário.

Manual	Descrição
Precauções de segurança (folheto, PDF)	Este manual contém informações importantes sobre o uso seguro e correto do produto. Certifique-se de lê-lo antes de usar este scanner. A versão em PDF está inclusa no Setup DVD-ROM.
Quick Installation Sheet	Descreve como instalar e configurar o scanner.
Manual de instruções (este manual) (PDF)	Fornece informações detalhadas sobre operações, cuidados diários, substituição de peças e solução de problemas. Incluso no Setup DVD-ROM.
Error Recovery Guide (Ajuda HTML)	Descreve o status do scanner e explica como solucionar os problemas encontrados. Contém vídeos que explicam como substituir e efetuar a limpeza das peças de consumo. Incluso no Setup DVD-ROM.
Ajuda dos drivers	Descreve como utilizar e configurar os drivers. Podem ser consultados através de cada driver.
Ajuda do aplicativo	Explica como utilizar e configurar os aplicativos. Podem ser consultados através de cada aplicativo.

Marcas registradas

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista e Excel são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Word é o produto da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

Adobe, o logotipo Adobe, Acrobat e Adobe Reader são marcas comerciais ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

Intel, Pentium, e Intel Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

ABBYY™ FineReader™ 9.0 Sprint

© 2013 ABBYY, All rights reserved.

ABBYY e FineReader são marcas registradas da ABBYY Software, Ltd. que podem estar registradas em algumas jurisdições.

Presto!™ PageManager™ 9

© 2002-2013, NewSoft Technology Corp. All Rights Reserved.

NewSoft, Presto! e PageManager são marcas comerciais ou marcas registradas da NewSoft Technology Corp.

ScanSnap e PaperStream são marcas registradas da PFU Limited no Japão.

Outros nomes de companhias e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Fabricante

PFU LIMITED

Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki, Kanagawa 212-8563, JAPAN.

Phone: (81-44) 540-4668

© PFU LIMITED 2014

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Contato para informações

Consulte a lista de contatos na última página do manual Precauções de segurança.

Para o ABBYY FineReader Sprint, consulte o seguinte site:

<http://www.abbyy.com>

Para o Presto! PageManager, consulte o seguinte site:

<http://www.newsoftinc.com/support/index.php>

Para outras consultas sobre o scanner, consulte o seguinte site:

<http://imagescanner.fujitsu.com/scanpartner.html>

Se a solução para seu problema não for encontrada nos sites acima, consulte os escritórios da Fujitsu no seguinte site:

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

Contato para aquisição de peças de consumo ou Materiais de limpeza

<http://www.fujitsu.com/global/shop/computing/>

[IMAGE_index.html](#)

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Convenções

Informações de segurança

O manual "Precauções de segurança" contém importantes informações sobre o uso seguro e correto deste produto. Certifique-se de lê-las com atenção antes de usar o scanner.

Avisos utilizados neste manual

Os seguintes avisos descritos neste manual são utilizados, para evitar que o usuário e qualquer pessoa próxima a ele sofram qualquer tipo de acidente ou danifique o equipamento. As indicações de alerta consistem de símbolos que indicam a gravidade e declarações de advertências. Seguem abaixo, os significados de cada símbolo:



PERIGO

Este aviso alerta que, caso o aparelho seja manuseado sem a cautela necessária, podem ocorrer acidentes graves ou fatais.



CUIDADO

Este aviso alerta que, caso o aparelho seja manuseado sem a cautela necessária, danos ao aparelho ou graves acidentes podem ser causados.

Abreviações utilizadas neste manual

Os sistemas operacionais e produtos deste manual estão descritos na tabela abaixo.

Nome	Indicação
Windows® XP Home Edition	Windows XP (*1)
Windows® XP Professional	
Windows® XP Professional x64 Edition	
Windows Vista™ Home Basic (32-bit/64-bit)	Windows Vista (*1)
Windows Vista™ Home Premium (32-bit/64-bit)	
Windows Vista™ Business (32-bit/64-bit)	
Windows Vista™ Enterprise (32-bit/64-bit)	
Windows Vista™ Ultimate (32-bit/64-bit)	
Windows Server™ 2008 Standard (32-bit/64-bit)	Windows Server 2008 (*1)
Windows Server™ 2008 R2 Standard (64-bit)	
Windows® 7 Home Premium (32-bit/64-bit)	Windows 7 (*1)
Windows® 7 Professional (32-bit/64-bit)	
Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit)	
Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit)	
Windows Server™ 2012 Standard (64-bit)	Windows Server 2012 (*1)

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Nome	Indicação
Windows Server™ 2012 R2 Standard (64-bit)	Windows Server 2012 R2 (*1)
Windows® 8 (32-bit/64-bit)	Windows 8 (*1)
Windows® 8 Pro (32-bit/64-bit)	
Windows® 8 Enterprise (32-bit/64-bit)	
Windows® 8.1 (32-bit/64-bit)	Windows 8.1 (*1)
Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit)	
Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit)	
Microsoft® Word	Word
Microsoft® Office Word	
Microsoft® Excel®	Excel
Microsoft® Office Excel®	
Presto!™ PageManager™ 9	Presto! PageManager
ABBYY™ FineReader™ 9.0 Sprint	ABBYY FineReader Sprint
Folha de transporte ScanSnap (*2)	Folha de transporte
PaperStream IP (TWAIN) for ScanPartner	Driver PaperStream IP
PaperStream IP (TWAIN x64) for ScanPartner	
PaperStream IP (ISIS) for ScanPartner	

*1: Quando não houver distinção entre as diferentes versões dos sistemas operacionais acima, o termo geral "Windows" será usado.

*2: Opcional. Para maiores detalhes, consulte ["A.4 Opcionais do scanner" \(page 151\)](#).

Instruções sobre os comandos

Símbolos de seta para direita (→) são usados para separar ícones ou opções de menu que devem ser selecionados sucessivamente.

Exemplo: Clique em [Iniciar] → [Painel de Controle].

Exemplos de tela deste manual

Capturas de telas de produtos da Microsoft são reproduzidas com permissões da Microsoft Corporation.

Para aperfeiçoamento do produto, os exemplos de tela deste manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Se as atuais telas exibidas diferirem das telas de exemplo deste manual, manuseie-as seguindo as telas visualizadas e tomando como referência o manual do aplicativo utilizado. Os exemplos de telas usados neste manual são do driver PaperStream IP.

As capturas de telas usadas neste manual são do Windows 7. As suas janelas e operações podem variar dependendo do sistema operacional. Além disso, dependendo do modelo do scanner, as telas e operações podem diferir em relação a este manual ao realizar a atualização do driver PaperStream IP. Neste caso, consulte o manual fornecido com a atualização do driver.

Sumário

Como usar este manual	2
Introdução	4
Convenções	7
Capítulo 1 Visão geral do scanner	15
1.1 Funções principais	16
1.2 Componentes e funções	17
ScanPartner SP25 / ScanPartner SP30	17
ScanPartner SP30F	20
1.3 Ligando / desligando o scanner	24
Ligando o scanner	24
Desligando o scanner	24
1.4 Abrindo / fechando o AAD	25
Como abrir o AAD	25
Como fechar o AAD	25
1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (ScanPartner SP30F)	26
Como abrir a Tampa da mesa	26
Como fechar a Tampa da mesa	26
1.6 Ajustando a Bandeja de entrada (Alimentador)	27
1.7 Configurando a Bandeja de saída	28
ScanPartner SP25 / ScanPartner SP30	28
ScanPartner SP30F	30
1.8 Modo econômico	32
1.9 Operação básica da digitalização	33

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

1.10	Aplicativos fornecidos	35
	Visão geral dos aplicativos fornecidos	35
	Requisitos do sistema	36
	Instalando os aplicativos fornecidos.....	37
Capítulo 2	Como carregar documentos	39
2.1	Carregando documentos no AAD	40
	Preparando.....	40
	Como carregar documentos	41
2.2	Carregando os documentos no Flatbed (ScanPartner SP30F)	42
2.3	Documentos para digitalização	43
	Tamanho do papel	43
	Condições do documento.....	43
	Capacidade da Bandeja de entrada.....	46
	Áreas que não podem ser perfuradas	47
	Condições para a detecção de alimentação múltipla	47
	Digitalização de lotes de documentos variados	49
	Condições para a Detecção automática de tamanho da página.....	51
	Usando a Folha de transporte.....	52
Capítulo 3	Como usar o painel de operações	53
3.1	Painel de operações	54
	Nomes e funções	54
	Sinais no indicador.....	55
Capítulo 4	Vários métodos de digitalização	56
4.1	Conteúdo	57
4.2	Digitalizando documentos de tipos e tamanhos variados	58
	Documentos com larguras diferentes.....	58
	Documentos maiores que tamanhos A4 / Carta	59

Digitalizando fotografias e recortes	61
Digitalizando documentos longos.....	63
Digitalizando um livro (ScanPartner SP30F).....	64
Digitalizando um documento grande no Flatbed (ScanPartner SP30F)	65
4.3 Digitalização avançada	67
Alimentando manualmente os documentos no AAD.....	67
4.4 Personalizando as configurações do scanner	68
Usando o botão do scanner para digitalizar	68
Capítulo 5 Cuidados diários	70
5.1 Materiais e locais que requerem a limpeza	71
Materiais de limpeza	71
Locais e ciclo de limpeza	72
5.2 Limpando a parte externa	73
Para ScanPartner SP25 / ScanPartner SP30	73
Para ScanPartner SP30F.....	73
5.3 Limpando a parte interna	74
Limpando o AAD (com o Papel de limpeza)	74
Limpando o AAD (com o pano).....	75
Limpando o Flatbed (ScanPartner SP30F)	78
5.4 Limpando a Folha de transporte	79
Capítulo 6 Substituindo as peças de consumo	80
6.1 Peças de consumo e ciclos de troca	81
6.2 Substituindo o Rolo de freio	82
6.3 Substituindo o Módulo de alimentação	84

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Capítulo 7 Solucionando problemas	87
7.1 Obstrução de papel	88
7.2 Códigos de erros exibidos no Painel de operações	90
Erros temporários	91
Erros do dispositivo	92
7.3 Solucionando problemas	94
O scanner não liga.	95
A digitalização não inicia.	96
Qualidade da foto / imagem digitalizada é baixa quando efetuada no modo Preto e branco.	97
A qualidade de textos ou linhas digitalizadas não é satisfatória.	98
As imagens estão distorcidas ou não estão limpas.	99
Listras verticais aparecem na imagem digitalizada.	100
Quando o scanner é ligado, o indicador Check (LED) no painel de operações se ligará ou piscará.	101
Erros de alimentação múltipla ocorrem frequentemente.	102
Os documentos não são alimentados pelo AAD corretamente.	104
Obstruções de papel / erros de alimentação ocorrem com frequência.	105
Imagens digitalizadas ficam alongadas.	106
Uma sombra é exibida na margem superior ou inferior da imagem digitalizada.	107
Linhas pretas aparecem no documento.	108
A Folha de transporte não é alimentada corretamente. / Ocorre obstrução de papéis.	109
Parte da imagem não aparece quando utiliza a Folha de transporte.	111
7.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada	112
Geral.	112
Status de erro	112
7.5 Verificando os adesivos do produto	114
Local	114

Início
Sumário
Índice
Introdução
Visão geral do scanner
Como carregar documentos
Como usar o painel de operações
Vários métodos de digitalização
Cuidados diários
Substituindo as peças de consumo
Solucionando problemas
Configurações operacionais
Apêndice
Glossário

Capítulo 8 Configurações operacionais	115
8.1 Iniciando o Software Operation Panel	116
8.2 Configuração da senha	118
Configurando a senha	118
Configurando o [Modo de exibição].....	119
Anulando o [Modo de exibição].....	120
Alterando a senha	121
Anulando a senha	122
Reconfigurando a senha	123
8.3 Itens de Configuração	124
Configurações do aparelho	124
Configurações do aparelho 2	126
8.4 Configurações relacionadas a Contadores de páginas	129
Verificando e reiniciando os contadores de páginas.....	129
Especificando o ciclo de troca das Peças de consumo [Contador das peças de consumo].....	131
8.5 Configurações relacionadas à digitalização	132
Ajustando a posição de início da digitalização [Offset / Ajuste vertical].....	132
Eliminando sombras ou listras das bordas da imagem digitalizada [Preenchedor de bordas (AAD)] / [Preenchedor de bordas (FlatBed)] (ScanPartner SP30F)	133
Removendo a cor da imagem digitalizada [Filtro de cores]	135
Diminuindo o intervalo entre digitalizações [Pré-alimentação].....	136
Tentativas de realimentação	137
Digitalizando em altas altitudes [Modo alta altitude]	137
8.6 Configurações relacionadas à detecção de alimentação múltipla	138
Especificando um método de detecção da alimentação múltipla [Alimentação múltipla]	138
Especificando a área de detecção de alimentação múltipla [Especificando a área de Detecção de alimentação múltipla].....	140

Início
Sumário
Índice
Introdução
Visão geral do scanner
Como carregar documentos
Como usar o painel de operações
Vários métodos de digitalização
Cuidados diários
Substituindo as peças de consumo
Solucionando problemas
Configurações operacionais
Apêndice
Glossário

8.7	Configurações relacionadas ao tempo de espera	143
	Tempo de espera em modo Alimentação manual [Limite do tempo de alimentação manual esgotada]	143
	Configurando o tempo de espera para entrar no Modo econômico [Modo econômico]	144
8.8	Configurações relacionadas ao Ligar / Desligar	145
	Método de Ligar / Desligar o scanner [Controle da chave de energia]	145
Apêndice	146
A.1	Especificações básicas	147
A.2	Especificações da instalação	149
A.3	Dimensões externas	150
	ScanPartner SP25 / ScanPartner SP30.....	150
	ScanPartner SP30F	150
A.4	Opcionais do scanner	151
A.5	Desinstalando os aplicativos	152
Glossário	153
Índice	162

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Capítulo 1 Visão geral do scanner

Este capítulo descreve os nomes e as funções dos componentes do scanner, assim como os métodos usados nas operações básicas.

1.1 Funções principais.....	16
1.2 Componentes e funções.....	17
1.3 Ligando / desligando o scanner.....	24
1.4 Abrindo / fechando o AAD	25
1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (ScanPartner SP30F)	26
1.6 Ajustando a Bandeja de entrada (Alimentador).....	27
1.7 Configurando a Bandeja de saída	28
1.8 Modo econômico	32
1.9 Operação básica da digitalização.....	33
1.10 Aplicativos fornecidos.....	35

1.1 Funções principais

Esta seção descreve as principais funções deste produto.

O scanner possui as seguintes características:

Digitalização a alta velocidade

Efetua digitalizações a uma velocidade de 25 páginas / 50 imagens por minuto [ScanPartner SP25] (*1) ou 30 páginas / 60 imagens por minuto [ScanPartner SP30 / ScanPartner SP30F] (*1). Além disso, até 50 folhas podem ser carregadas na bandeja, o que possibilita a digitalização contínua de grande quantidade de documentos.

Alta eficiência na pré-digitalização

O scanner possui suporte à "digitalização de lotes" que permite digitalizar papéis de diferentes espessuras e tamanhos de uma vez, simplificando o processo de separação de documentos antes de digitalizá-los.

Redução de perdas causadas por alimentações múltiplas

O scanner possui um sensor ultra-sônico de alimentação múltipla, que detecta com precisão erros de "alimentação múltipla", nos quais duas ou mais folhas são inseridas no scanner ao mesmo tempo. O detector de alimentação múltipla é eficaz até mesmo durante a digitalização de um lote de documentos de diferentes espessuras e tamanhos, evitando possíveis perdas de trabalho.

É capaz de digitalizar fotografias, recortes e documentos maiores que A4 / Carta

Com a "Folha de transporte" opcional, é possível digitalizar documentos maiores que A4 / Carta, como também documentos de tamanhos irregulares como fotografias e recortes. É possível carregar várias Folhas de transporte ou misturá-la entre os documentos comuns no mesmo lote.

*1: Quando digitalizar documentos A4, com resolução configurada para 300 dpi.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

1.2 Componentes e funções

Esta seção descreve os nomes dos componentes do scanner.

ScanPartner SP25 / ScanPartner SP30

■ Parte frontal

Guia lateral

Alinha os documentos de acordo com a largura conforme eles são inseridos no scanner.

AAD (Alimentador Automático de Documentos)

Recolhe e insere os documentos uma folha de cada vez a partir da Bandeja de entrada (Alimentador).

Abra-o para substituir peças de consumo ou limpar o interior do scanner.

Bandeja de saída

Coleta os documentos ejetados.

Extensão primária da bandeja de saída


Deslize e ajuste de acordo com o comprimento dos documentos.

Extensão secundária da bandeja de saída

Levante-a de acordo com o comprimento dos documentos.

Extensão terciária da bandeja de saída

Levante-a de acordo com o comprimento dos documentos.

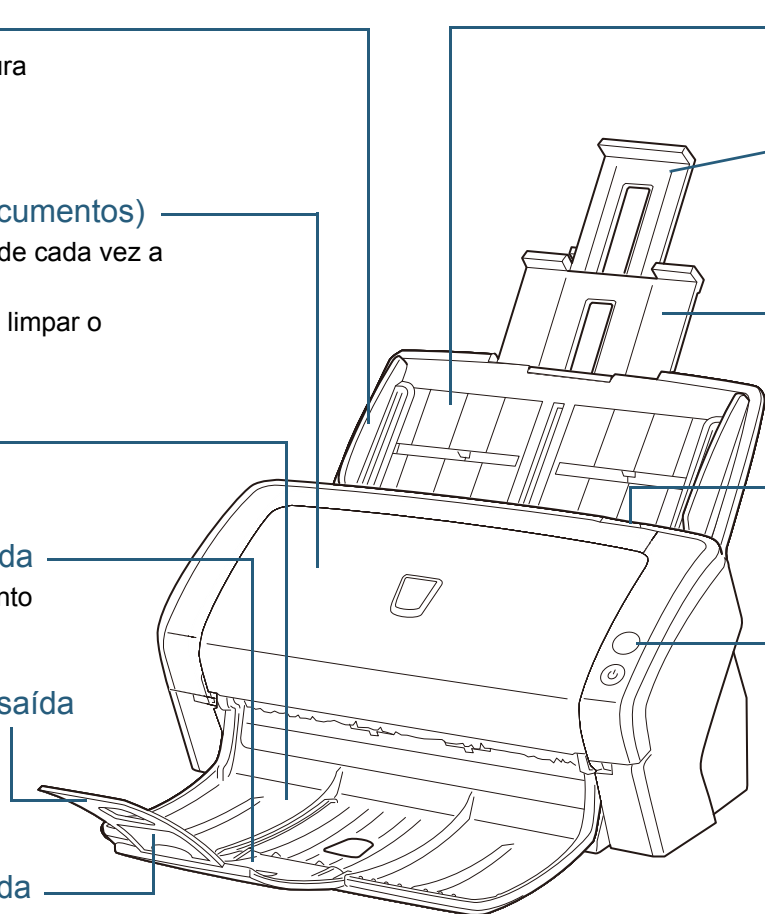

Bandeja de entrada (Alimentador)

Bandeja que carrega os documentos que serão digitalizados.

Extensão secundária da bandeja de entrada

Estique e ajuste de acordo com o comprimento dos documentos.

Extensão primária da bandeja de entrada

Estique e ajuste de acordo com o comprimento dos documentos.

Alavanca de abertura do AAD

Puxe a alavanca para abrir o AAD.

Painel de operações

Consiste de botões e indicadores (LED). É usado para operar ou verificar o status do scanner.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 3 Como usar o painel de operações" (página 53).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

■ Parte posterior

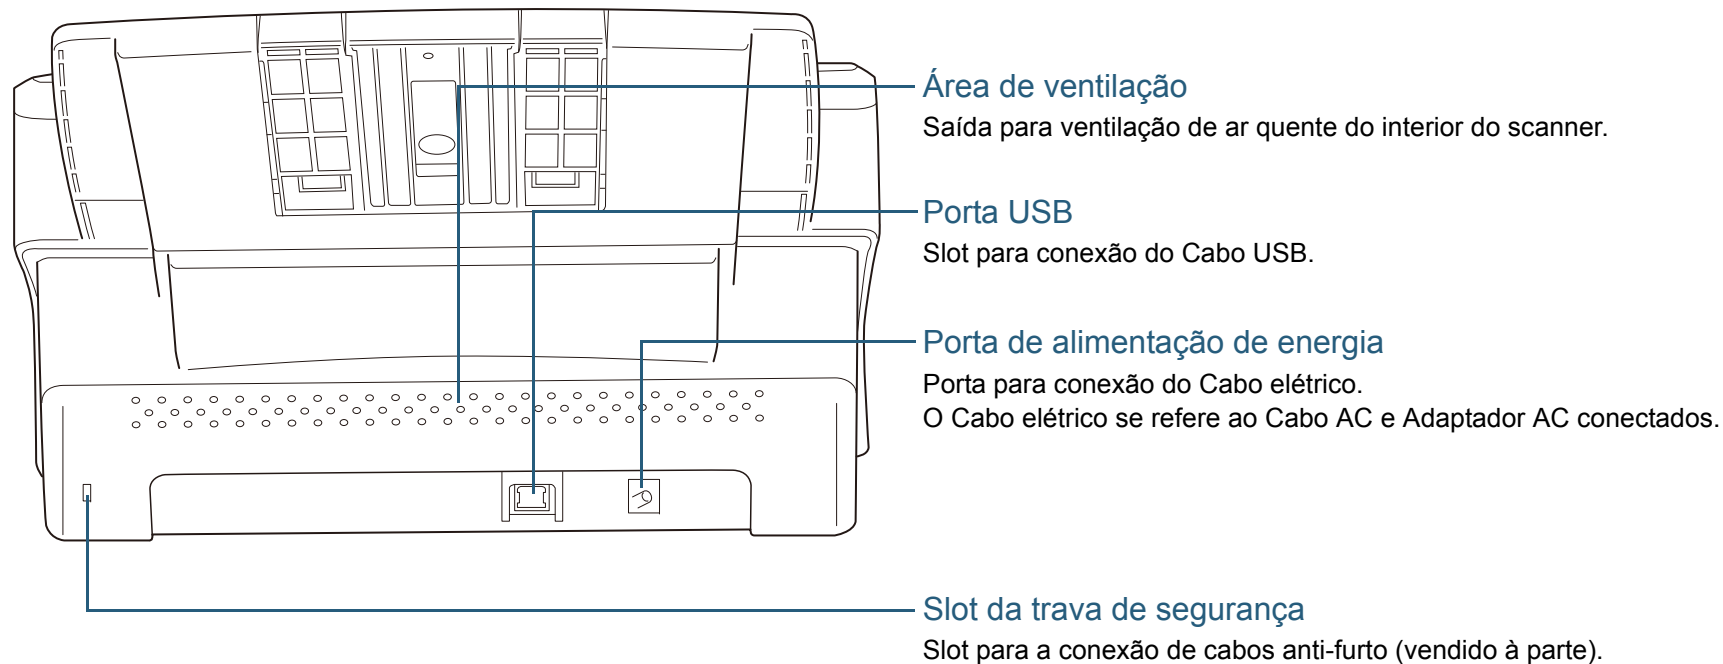

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Componentes removíveis

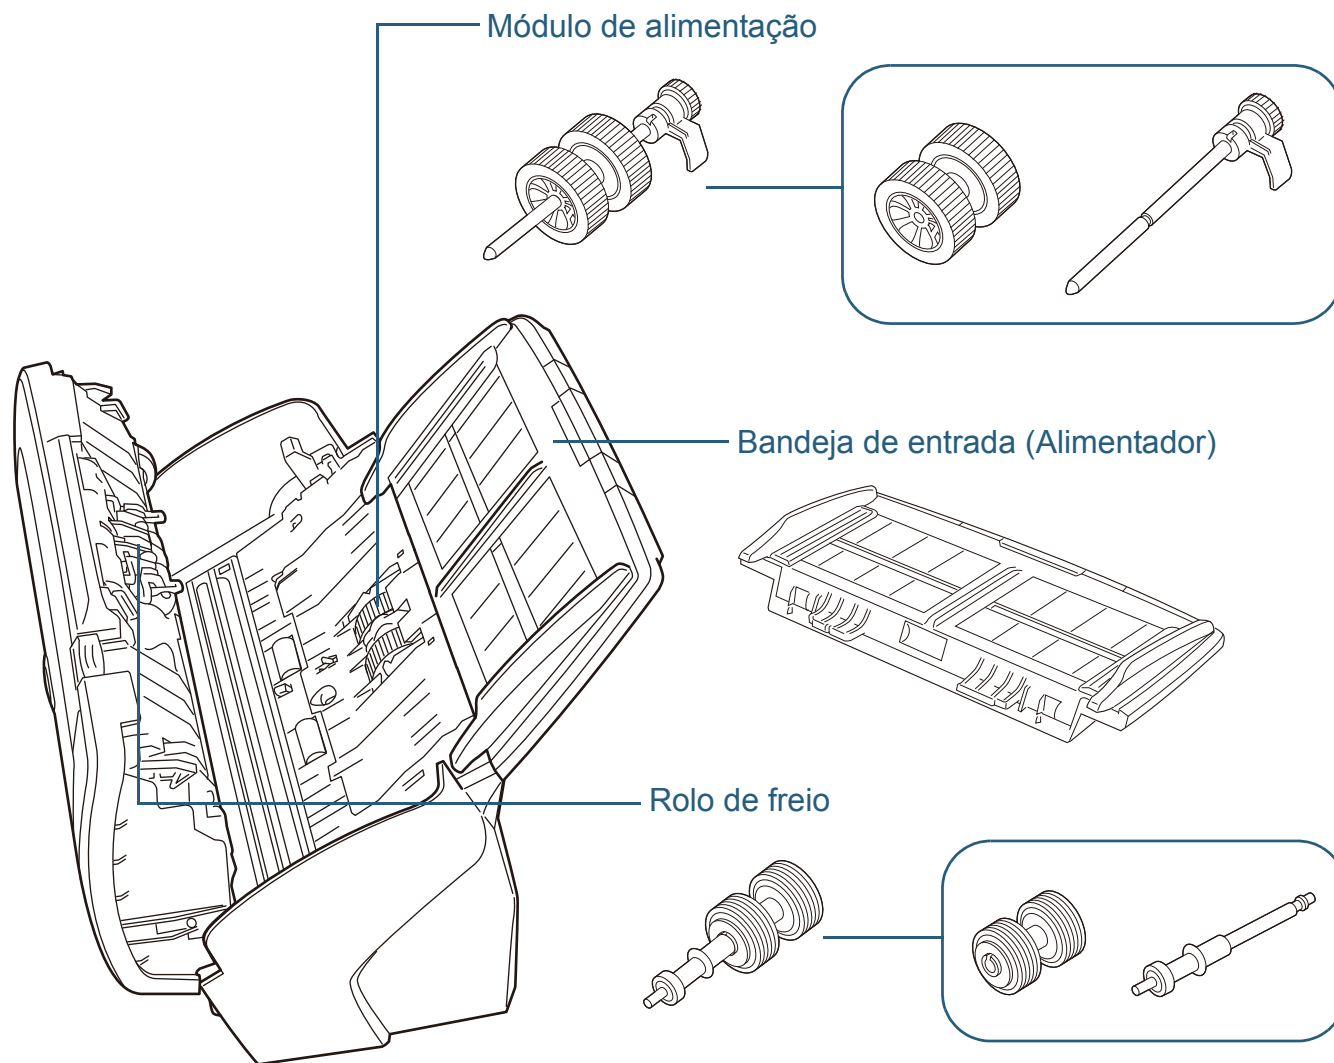

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

ScanPartner SP30F

■ Parte frontal

Guia lateral

Alinha os documentos de acordo com a largura conforme eles são inseridos no scanner.

AAD (Alimentador Automático de Documentos)

Recolhe e insere os documentos uma folha de cada vez a partir da Bandeja de entrada (Alimentador). Abra-o para substituir peças de consumo ou limpar o interior do scanner.

Bandeja de saída


Coleta os documentos ejetados.

Extensão da bandeja de saída

Levante-a de acordo com o comprimento dos documentos.

Flatbed

Para digitalizar documentos como papéis finos e livros, que não podem ser digitalizados com o AAD.

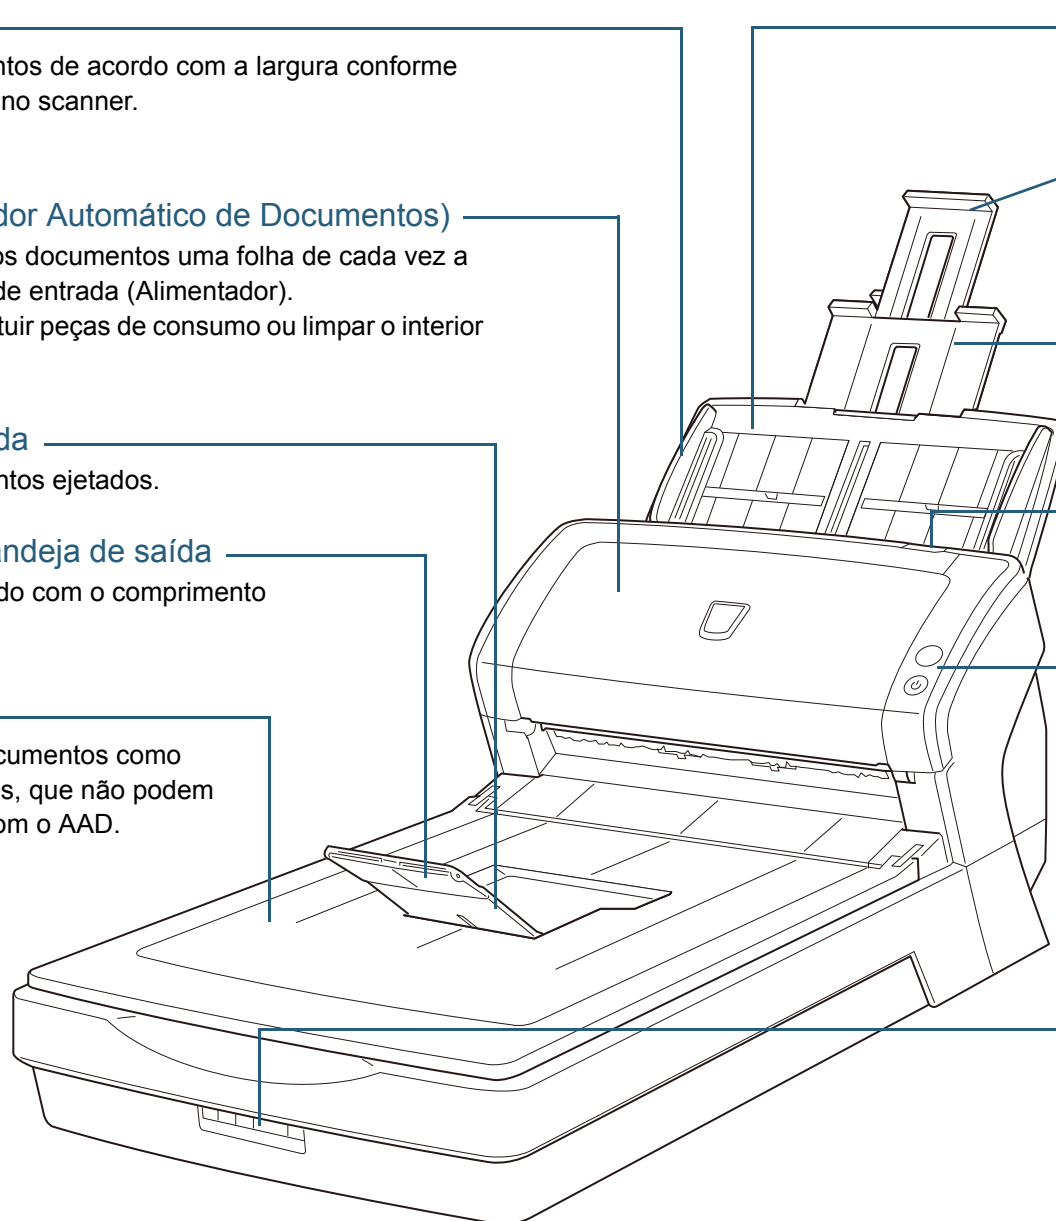

Bandeja de entrada (Alimentador)

Bandeja que carrega os documentos que serão digitalizados.

Extensão secundária da bandeja de entrada

Estique e ajuste de acordo com o comprimento dos documentos.

Extensão primária da bandeja de entrada

Estique e ajuste de acordo com o comprimento dos documentos.

Alavanca de abertura do AAD

Puxe a alavanca para abrir o AAD.

Painel de operações

Consiste de botões e indicadores. É usado para operar ou verificar o status do scanner. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Capítulo 3 Como usar o painel de operações](#)" (página 53).

Trava de transporte

Trava a unidade de leitura (no interior do flatbed) para prevenir danos durante o transporte.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

■ Parte interna

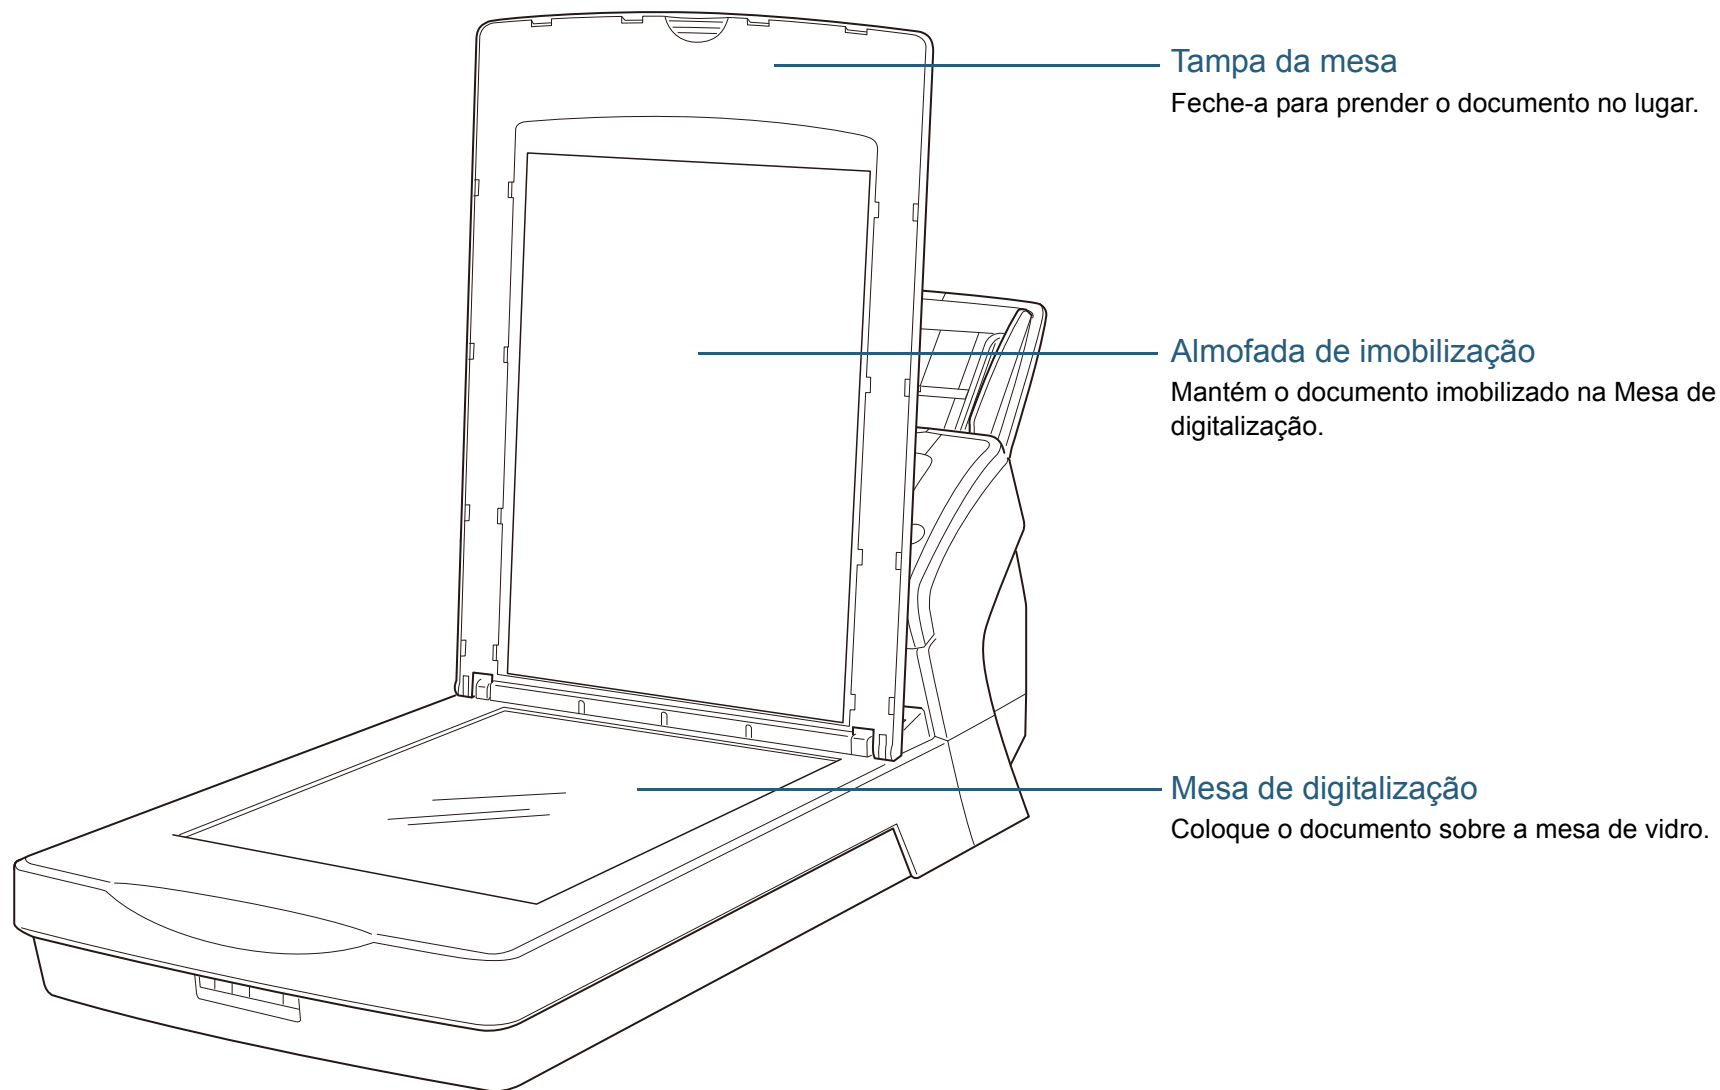

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

■ Parte posterior

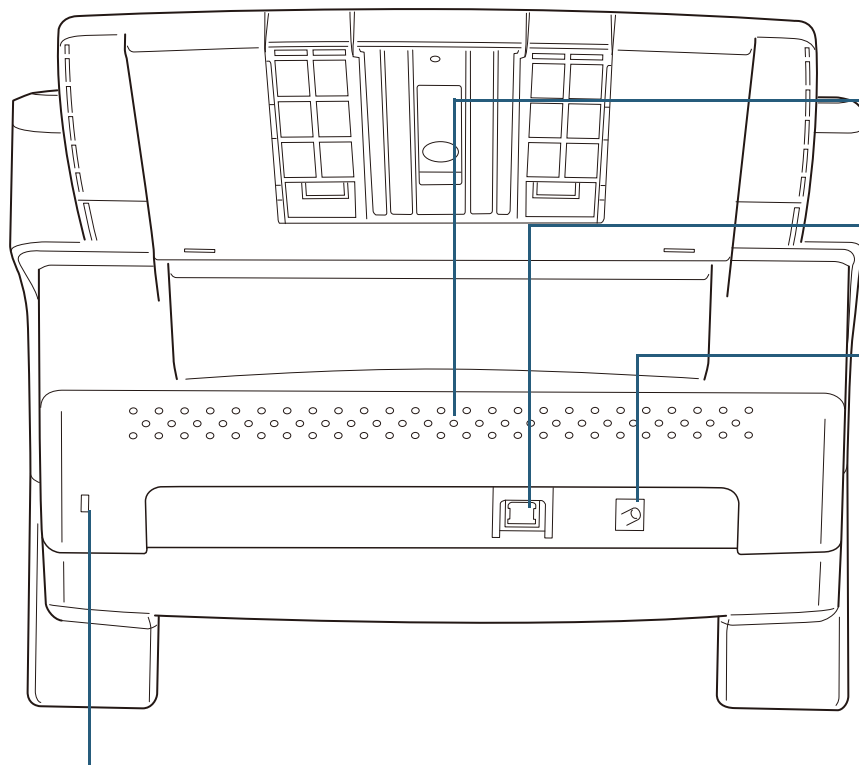

Área de ventilação

Saída para ventilação de ar quente do interior do scanner.

Porta USB

Slot para conexão do Cabo USB.

Porta de alimentação de energia

Porta para conexão do Cabo elétrico.
O Cabo elétrico se refere ao Cabo AC e Adaptador AC conectados.

Slot da trava de segurança

Slot para a conexão de cabos anti-furto (vendido à parte).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Componentes removíveis

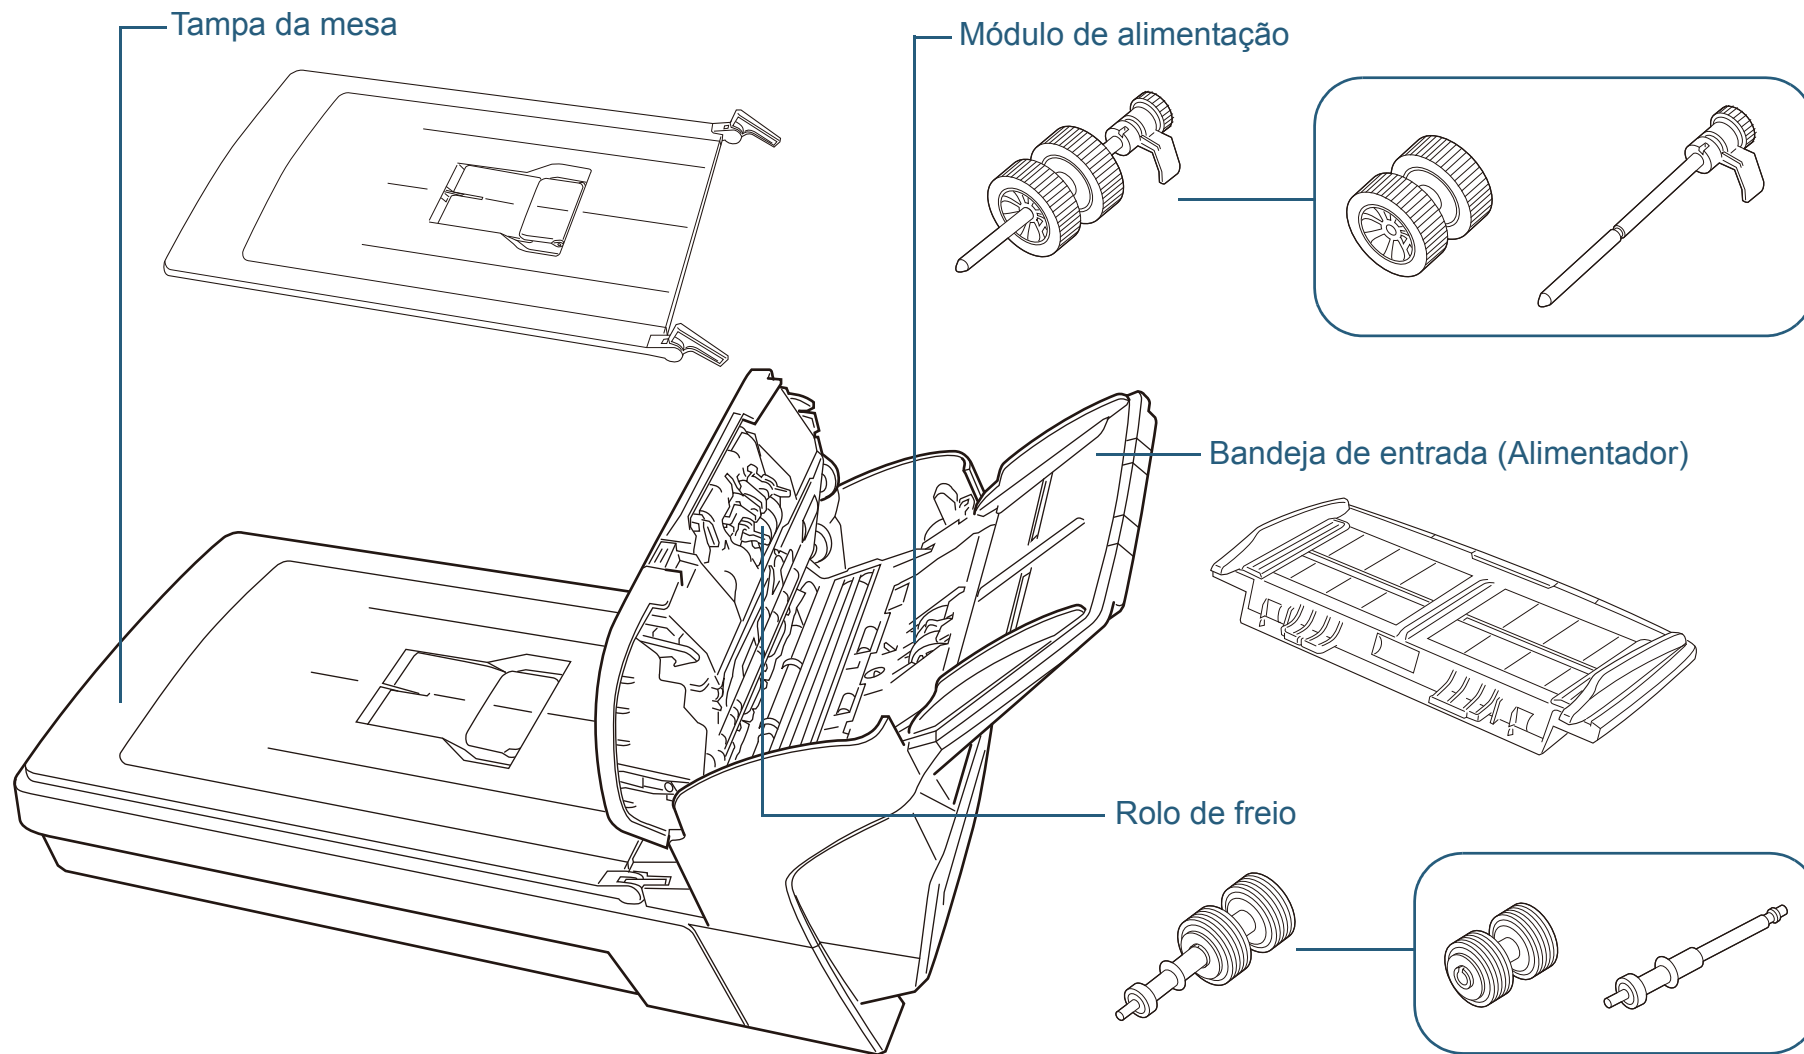

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

1.3 Ligando / desligando o scanner

Esta seção descreve como ligar / desligar o scanner.

DICA


Você pode selecionar o método pelo qual o scanner será ligado / desligado entre uma das opções abaixo:

- Pressione o botão [Power] do Painel de operações
- Use um cabo AC que gerencia a energia para periféricos como o scanner quando o computador é ligado ou desligado
- O scanner pode ser ligado / desligado de acordo com o status de energia do computador

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Método de Ligar / Desligar o scanner \[Controle da chave de energia\]](#)" (página 145).

Ligando o scanner

- 1 Pressione o botão [Power] do Painel de operações.

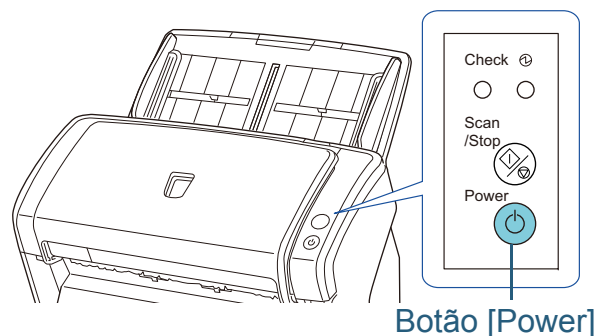

⇒ O scanner será ligado e durante a inicialização, o indicador Power (LED) piscará.

Quando o indicador Power (LED) ficar aceso, o scanner estará pronto para a digitalização.

DICA

Quando o botão [Power] for pressionado, o indicador Check (LED) piscará uma vez. Isto acontece devido ao diagnóstico inicial do aparelho, não significando qualquer tipo de falha.

Desligando o scanner


- 1 Pressione o botão [Power] do Painel de operações do scanner por mais de 2 segundos.
⇒ O scanner será desligado, apagando o indicador Power (LED).

1.4 Abrindo / fechando o AAD

Esta seção descreve como abrir e fechar o AAD.

Como abrir o AAD


- 1 Remova todos os documentos da Bandeja de entrada (Alimentador).
- 2 Para abrir o AAD, puxe a Alavanca de abertura do AAD em sua direção.

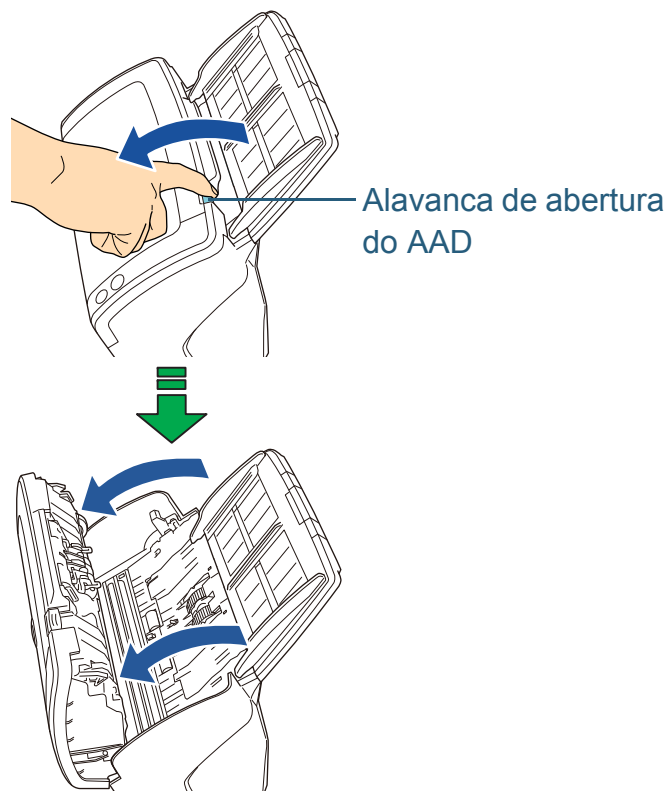

CUIDADO Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

Como fechar o AAD

- 1 Feche o AAD.
Pressione a parte central do AAD até que a mesma seja travada.

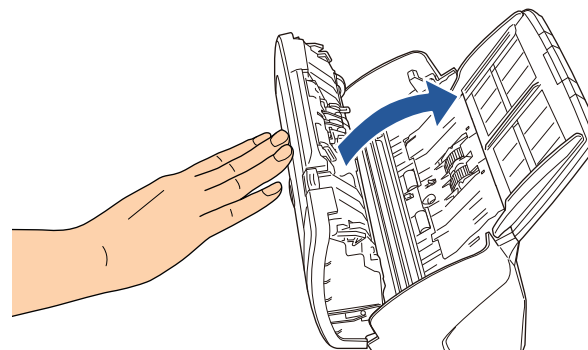

CUIDADO Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

ATENÇÃO

Certifique-se de que não há nenhum objeto estranho no interior do AAD.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice


Glossário

1.5 Abrindo / fechando a Tapa da mesa (ScanPartner SP30F)

Esta seção descreve como abrir e fechar a Tapa da mesa.


Como abrir a Tapa da mesa

- 1 Abra a Tapa da mesa.

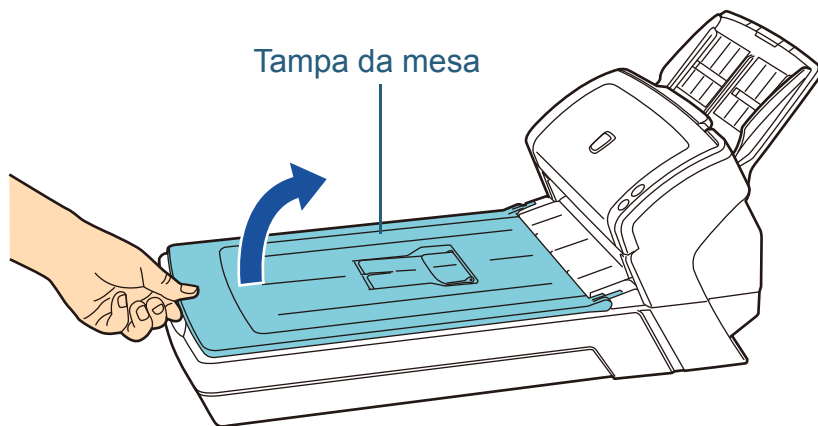

Como fechar a Tapa da mesa

- 1 Feche a Tapa da mesa com cuidado.

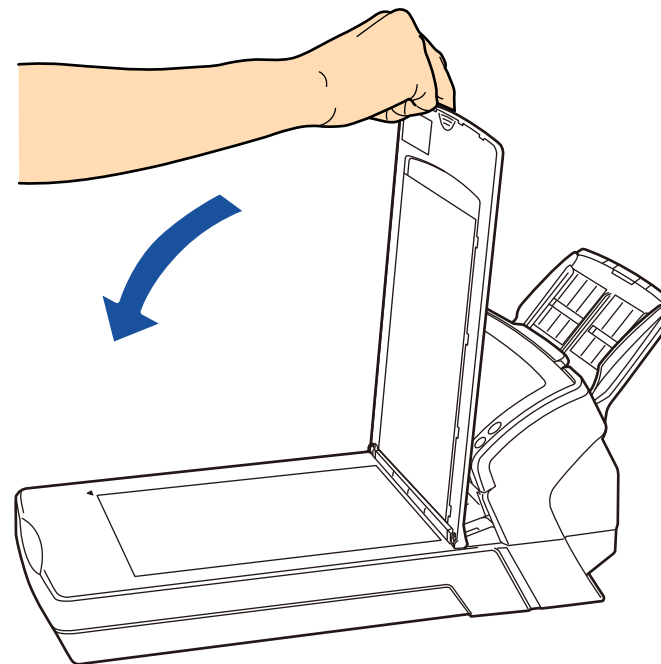

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

1.6 Ajustando a Bandeja de entrada (Alimentador)

Os documentos carregados na Bandeja de entrada (Alimentador) serão inseridos individualmente no AAD. Usando a Extensão da bandeja de entrada irá manter os documentos alinhados para serem alimentados corretamente.

- 1 Estique a Extensão primária da bandeja de entrada.



DICA

Segure o scanner ao esticar a Extensão primária da bandeja de entrada.

- 2 Estique a Extensão secundária da bandeja de entrada.



DICA

Segure o scanner ao esticar a Extensão secundária da bandeja de entrada.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

1.7 Configurando a Bandeja de saída


Os documentos carregados na Bandeja de entrada (Alimentador) serão expelidos individualmente na Bandeja de saída.

O uso da Bandeja de saída e Extensão da bandeja de saída manterá os documentos alinhados corretamente.


ScanPartner SP25 / ScanPartner SP30

■ A6 (paisagem) ou maior

- 1 Abra a Bandeja de saída em sua direção.

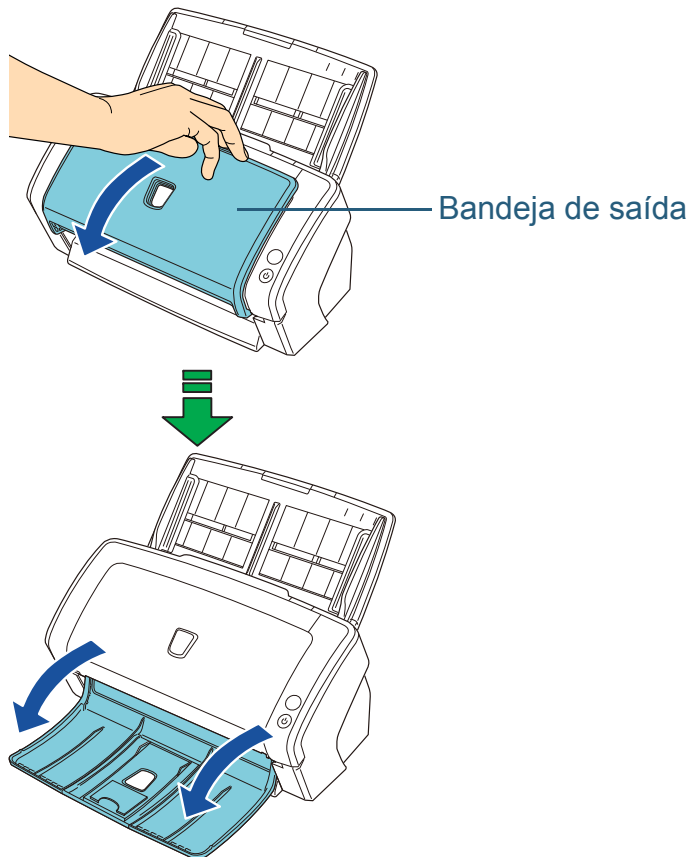

- 2 Deslize a Extensão primária da bandeja de saída em sua direção.

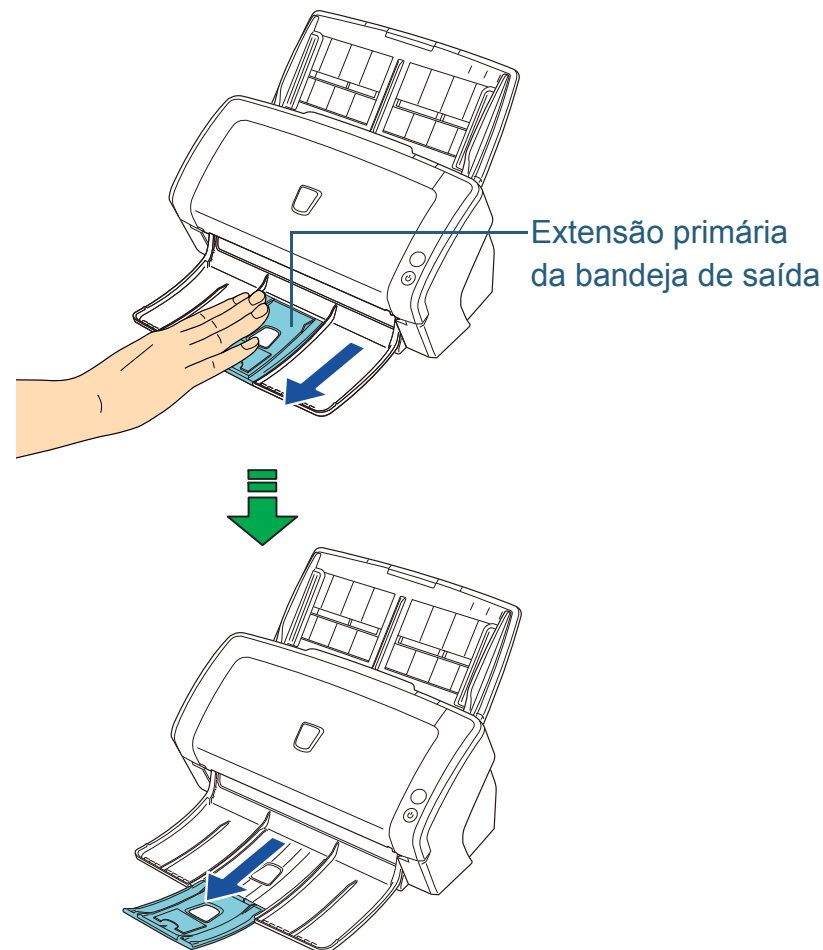

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice


Glossário

- 3** Levante a Extensão secundária da bandeja de saída em sua direção.

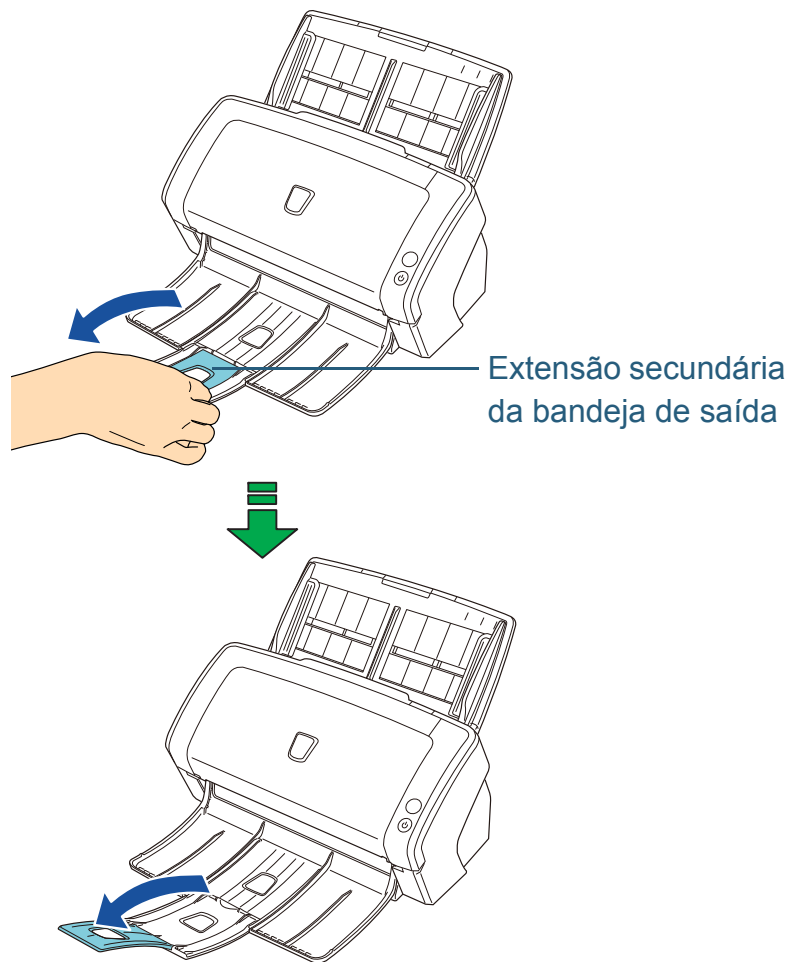

■ A7 (paisagem) ou menor

- 1** Abra a Bandeja de saída em sua direção.

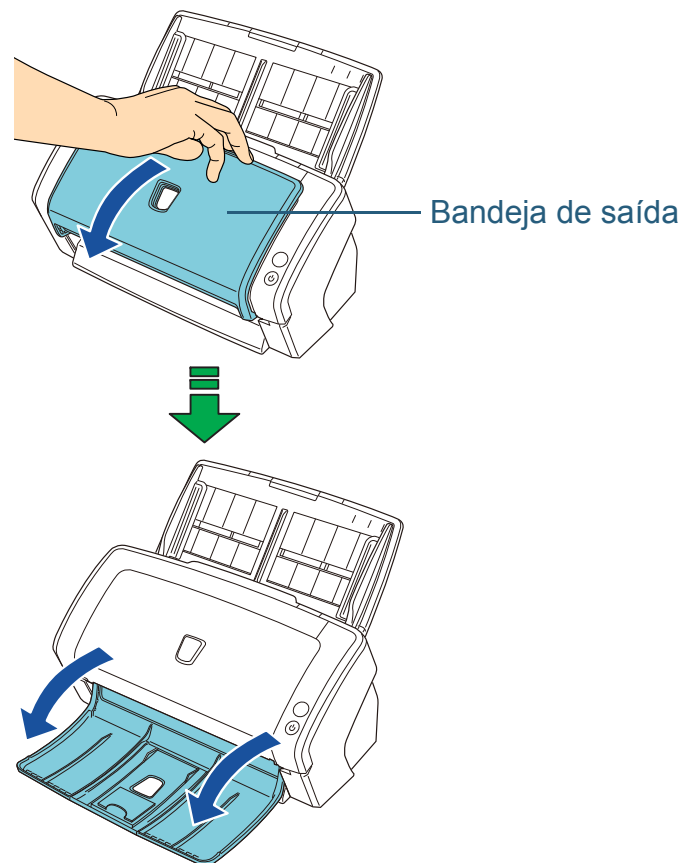

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

2 Levante a Extensão terciária da bandeja de saída.

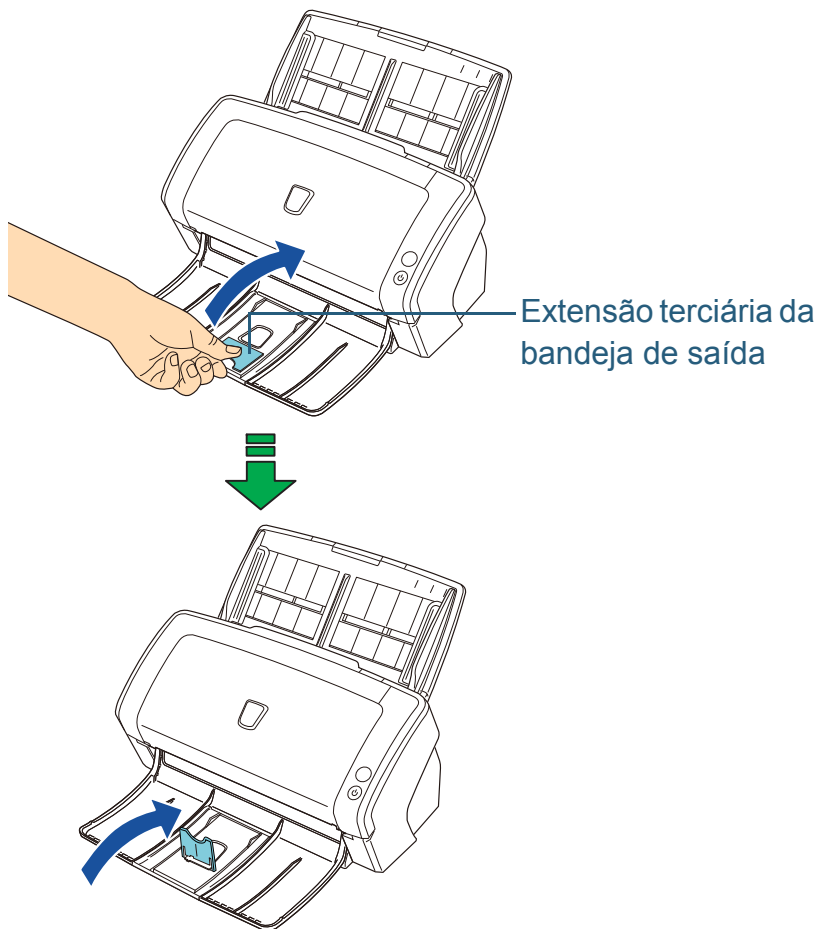


ATENÇÃO

Não dobre a Extensão da bandeja de saída mais do que 90 graus, pois isso pode quebrá-la.

ScanPartner SP30F


■ **A5 (retrato) ou maior**

1 Levante a Bandeja de saída em sua direção.

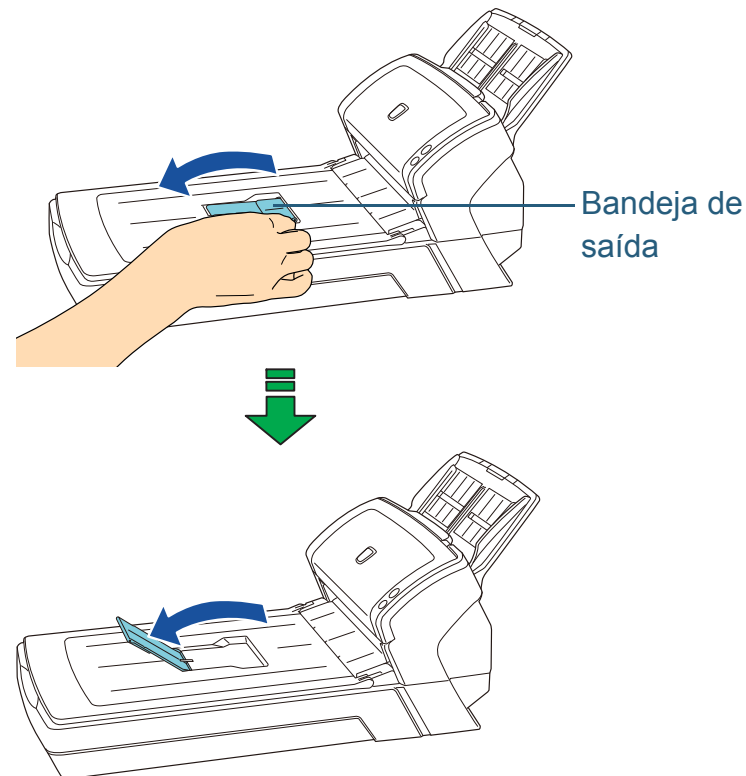

■ A6 (retrato) / A5 (paisagem) ou menor

- 1 Levante a Extensão da bandeja de saída.

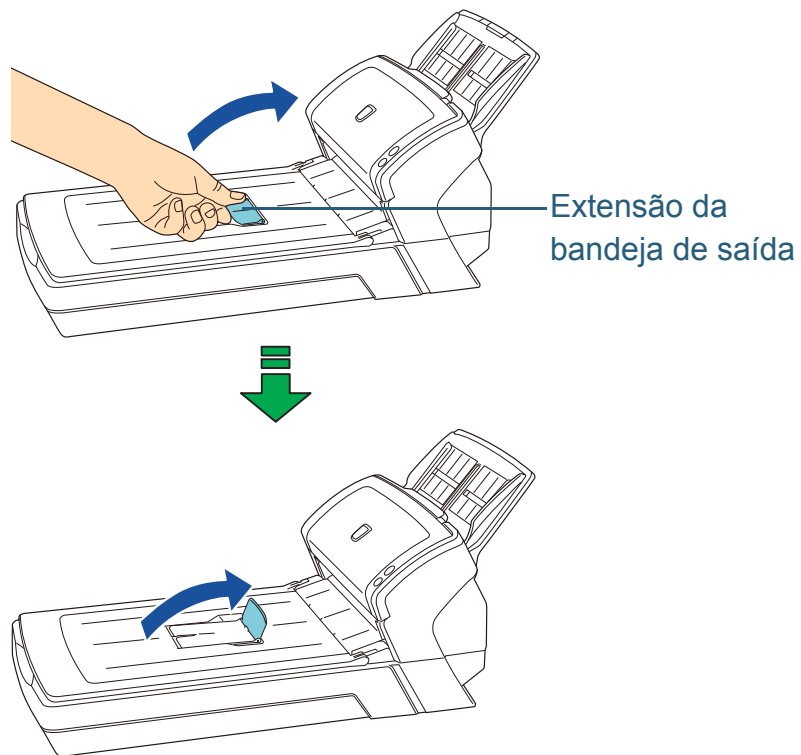

ATENÇÃO

Não dobre a Extensão da bandeja de saída mais que 90 graus, pois pode quebrá-la.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

1.8 Modo econômico

O Modo econômico reduz o consumo de energia quando o scanner não for utilizado por um certo intervalo.

Se o scanner não for utilizado por mais de 15 minutos, o aparelho entrará automaticamente no Modo econômico.

Mesmo após o scanner entrar no Modo econômico, o indicador Power (LED) continuará aceso.

Para retornar do Modo econômico, efetue um dos seguintes procedimentos:

- Carregue um documento na Bandeja de entrada (Alimentador).
- Pressione o botão [Scan/Stop] do painel de operações.
- Efetue uma digitalização pelo aplicativo.

Ao retornar do modo econômico, o indicador Power (LED) piscará até que o scanner entre no status "pronto para digitalizar".

Se o scanner não for utilizado por um determinado período de tempo, ele se desligará automaticamente para reduzir o consumo de energia e entrará em modo de espera.

Para desativar essa função, desmarque a caixa de seleção [Desligar após um período determinado] nas [Configurações do aparelho] do Software Operation Panel. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Configurando o tempo de espera para entrar no Modo econômico \[Modo econômico\]](#)" (página 144).

Para ligar novamente o scanner após um desligamento automático, pressione o botão [Power] no painel de operações. Para maiores detalhes, consulte a seção "[1.3 Ligando / desligando o scanner](#)" (página 24).

ATENÇÃO

- O scanner pode não entrar no Modo econômico se houver papéis na rota de transporte. Para maiores detalhes sobre como remover um documento, consulte a seção "[7.1 Obstrução de papel](#)" (página 88).
- Dependendo do aplicativo usado, o scanner pode não se desligar mesmo quando a caixa de seleção [Desligar após um período determinado] estiver marcada.
- Se o scanner desligar-se automaticamente durante o uso de um aplicativo de digitalização de imagem, feche o aplicativo antes de ligar o scanner novamente.

DICA

O tempo de espera para a entrada no Modo econômico poderá ser alterado pelo Software Operation Panel. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Configurando o tempo de espera para entrar no Modo econômico \[Modo econômico\]](#)" (página 144).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

1.9 Operação básica da digitalização

Esta seção descreve sobre as operações básicas e sobre como efetuar a digitalização.

Para digitalizar documentos, um driver para scanner e um aplicativo de digitalização de imagens que possua suporte ao driver são necessários.

Este produto inclui os seguintes drivers para scanners e um aplicativo de digitalização de imagens.

- Drivers do scanner
 - PaperStream IP (TWAIN) for ScanPartner
 - PaperStream IP (TWAIN x64) for ScanPartner
 - PaperStream IP (ISIS) for ScanPartner
- Aplicativo de digitalização de imagens
 - Presto! PageManager
 - ABBYY FineReader Sprint

DICA

Para maiores detalhes sobre os drivers do scanner e o aplicativo de digitalização de imagens, consulte a seção "[1.10 Aplicativos fornecidos](#)" (página 35).


As operações e os procedimentos de digitalização variam levemente de acordo com o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização de imagens.

As descrições abaixo são sobre o procedimento normal de digitalização.

1 Ligue o scanner.
Para maiores detalhes, consulte a seção "[1.3 Ligando / desligando o scanner](#)" (página 24).

2 Carregue um documento na Bandeja de entrada (Alimentador).
Carregue um documento na Bandeja de entrada (Alimentador) com a face para baixo.

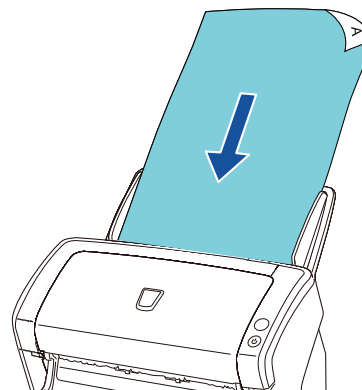


Para maiores detalhes, consulte a seção "[Capítulo 2 Como carregar documentos](#)" (página 39).

3 Inicie o aplicativo de digitalização de imagens.

4 Selecione o driver do scanner.
Para alguns aplicativos de digitalização, pode não ser necessário selecionar o driver do scanner.

5 Na janela de configurações do driver, ajuste as configurações da digitalização.
Em certos aplicativos de digitalização de imagens, a janela de instalação do driver do scanner pode não ser exibida.

- 6** Digitalize o documento usando o aplicativo de digitalização de imagens.

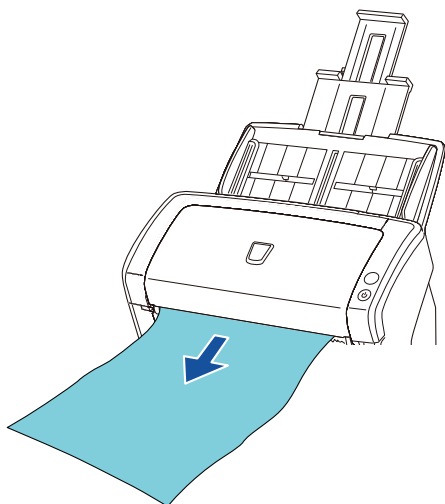

ATENÇÃO

Não desconecte o cabo USB ou faça o log off do usuário quando o scanner e o computador estiverem em comunicação ou durante a digitalização.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

1.10 Aplicativos fornecidos

Visão geral dos aplicativos fornecidos

Os seguintes aplicativos são fornecidos junto com este produto.

- Drivers PaperStream IP
Os drivers PaperStream IP são drivers para scanners compatíveis com os padrões TWAIN/ISIS. Há três tipos de drivers PaperStream IP.
 - PaperStream IP (TWAIN) for ScanPartner
Este driver para scanner é compatível com o padrão TWAIN. Ele é usado para operar o scanner a partir de aplicativos de 32 bits compatíveis com o padrão TWAIN.
 - PaperStream IP (TWAIN x64) for ScanPartner
Este driver para scanner é compatível com o padrão TWAIN. Ele é usado para operar o scanner a partir de aplicativos de 64 bits compatíveis com o padrão TWAIN. Este driver pode ser instalado em sistemas operacionais de 64 bits.
 - PaperStream IP (ISIS) for ScanPartner
Este driver para scanner é compatível com o padrão ISIS. Ele é usado para operar o scanner a partir de aplicativos compatíveis com o padrão ISIS.

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver PaperStream IP.

- Software Operation Panel
Com este aplicativo, várias funções podem ser configuradas e as peças de consumo gerenciadas. Ele é instalado junto com o driver PaperStream IP.
Para maiores detalhes, consulte a seção "[Capítulo 8 Configurações operacionais](#)" (página 115).
- Error Recovery Guide
Descreve o status do scanner e explica como solucionar os problemas encontrados. Ele é instalado junto com os drivers PaperStream IP.

- Presto! PageManager
Este aplicativo de digitalização de imagens suporta PaperStream IP (TWAIN) for ScanPartner. Ele permite digitalizar, compartilhar e organizar documentos facilmente.
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do Presto! PageManager e o manual.
- ABBYY FineReader Sprint
Este aplicativo oferece suporte ao PaperStream IP (TWAIN) for ScanPartner. O driver WIA não possui suporte. Este aplicativo permite a conversão de imagens digitalizadas em arquivos Word ou Excel (*1).
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ABBYY FineReader Sprint.
- Manual
Precauções de segurança e Manual de instruções estão instalados.

*1: Produtos da Microsoft® Office devem estar instalados.

Para maiores detalhes sobre como configurar o scanner e digitalizar diferentes tipos de documentos com o aplicativo de digitalização de imagens, consulte a seção "[Capítulo 4 Vários métodos de digitalização](#)" (página 56).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema são descritos abaixo.

Sistema operacional	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows® XP Home Edition (Service Pack 3 ou mais recente) ● Windows® XP Professional (Service Pack 3 ou mais recente) ● Windows® XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 ou mais recente) ● Windows Vista™ Home Basic (32-bit/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente) ● Windows Vista™ Home Premium (32-bit/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente) ● Windows Vista™ Business (32-bit/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente) ● Windows Vista™ Enterprise (32-bit/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente) ● Windows Vista™ Ultimate (32-bit/64-bit) (Service Pack 1 ou mais recente) ● Windows Server™ 2008 Standard (32/64-bit) (*1) ● Windows Server™ 2008 R2 Standard (64-bit) (*1) ● Windows® 7 Home Premium (32-bit/64-bit) ● Windows® 7 Professional (32-bit/64-bit) ● Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit) ● Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit) ● Windows Server™ 2012 Standard (64-bit) (*1)(*2) ● Windows Server™ 2012 R2 Standard (64-bit) (*1)(*2)
---------------------	--

Sistema operacional	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows® 8 (32-bit/64-bit) (*2) ● Windows® 8 Pro (32-bit/64-bit) (*2) ● Windows® 8 Enterprise (32-bit/64-bit) (*2) ● Windows® 8.1 (32-bit/64-bit) (*2) ● Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit) (*2) ● Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit) (*2)
CPU	Intel® Pentium® 4 1.8 GHz ou mais rápido (Recomendado: Intel® Core™ i5 2.5 GHz ou mais rápido, exceto processores de dispositivos móveis)
Memória	1 GB ou mais (Recomendado: 4 GB ou mais)
Resolução de exibição	1024 × 768 pixels ou maior, 65536 cores ou mais
Espaço em disco	2,2 GB ou mais de espaço livre (*3)
Unidade de leitura de DVD	Necessária para instalação do aplicativo
Interface	USB 2.0/1.1

*1: Presto! PageManager e ABBYY FineReader Sprint não possuem suporte.

*2: O aplicativo fornecido com o scanner funciona como um aplicativo da área de trabalho.

*3: O espaço em disco é exigido de acordo com o tamanho dos arquivos que serão salvos durante a digitalização.

Instalando os aplicativos fornecidos

Esta seção descreve como instalar os aplicativos incluídos no "Setup DVD-ROM".

Os seguintes aplicativos podem ser instalados:

- PaperStream IP (TWAIN) for ScanPartner
- PaperStream IP (TWAIN x64) for ScanPartner
- PaperStream IP (ISIS) for ScanPartner
- Software Operation Panel
- Error Recovery Guide
- Presto! PageManager
- ABBYY FineReader Sprint
- Manual

ATENÇÃO


Se versões antigas deste aplicativo estiverem instaladas, desinstale-as antes de prosseguir. Para maiores detalhes sobre como desinstalar os aplicativos, consulte a seção "A.5 Desinstalando os aplicativos" (página 152).

- 1 Ligue o computador e efetue o login no Windows como administrador.
- 2 Insira o Setup DVD-ROM na unidade de leitura de DVD.
⇒ A janela [Instalação do ScanPartner] será exibida.

DICA

Se a janela [Instalação do ScanPartner] não for exibida, use as funções "Explorer" ou "Computador", localize o arquivo "Setup.exe" no Setup DVD-ROM e clique duas vezes nele.

- 3 Clique o botão [Instalar o software].

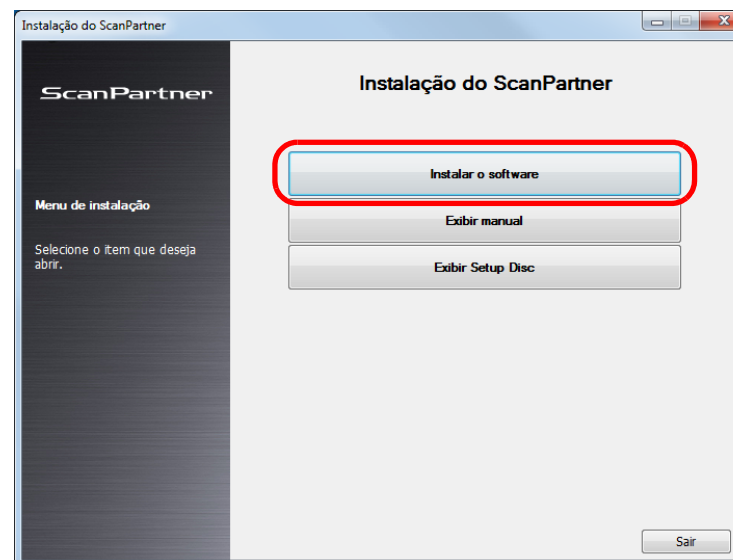

⇒ The software information window appears.

- 4 Verifique a informação e clique o botão [Avançar].

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

5 Clique o botão do software que deseja instalar.

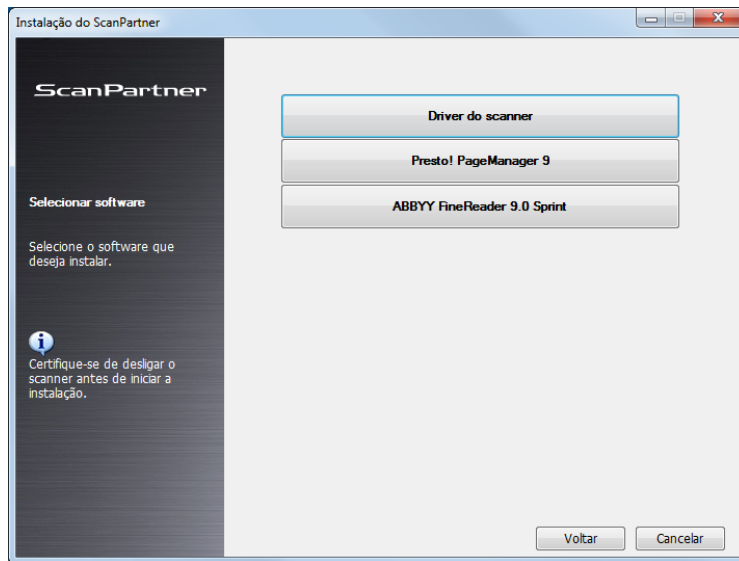

6 Siga as instruções exibidas na janela para instalar o aplicativo.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Capítulo 2 Como carregar documentos

Esta seção descreve como carregar documentos no scanner.

2.1 Carregando documentos no AAD.....	40
2.2 Carregando os documentos no Flatbed (ScanPartner SP30F).....	42
2.3 Documentos para digitalização	43

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

2.1 Carregando documentos no AAD

Esta seção descreve como carregar documentos no AAD.

Preparando

DICA


Para maiores detalhes sobre o tamanho e qualidade do papel necessários para as operações, consulte a seção "[2.3 Documentos para digitalização](#)" (página 43).

1 Ao carregar várias folhas, verifique os documentos.

- 1 Verifique se os documentos carregados são da mesma largura. O modo de carregar os documentos varia se os papéis do lote não forem da mesma largura. Se a largura dos documentos for diferente, consulte "[Digitalização de lotes de documentos variados](#)" (página 49) ou "[Documentos com larguras diferentes](#)" (página 58).
- 2 Verifique o número de folhas. Até 50 folhas podem ser carregadas (com gramatura dos papéis de 80 g/m² e espessura do maço menor que 5 mm). Para maiores detalhes, consulte a seção "[Capacidade da Bandeja de entrada](#)" (página 46).

2 Folheie os documentos.

- 1 Prepare os documentos de forma que a espessura do maço não seja maior que 5 mm.
- 2 Segurando as laterais, folheie os documentos algumas vezes.

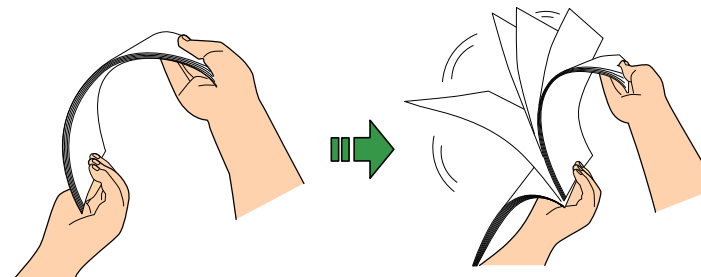

- 3 Gire o maço a 90 graus e folheie os documentos novamente.
- 4 Efetue os passos 1 a 3 em todos os documentos.
- 5 Alinhe as margens dos documentos.

DICA

Para maiores detalhes sobre como folhear documentos, consulte o "[Error Recovery Guide](#)".

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Como carregar documentos


- 1** Estique a extensão da bandeja de entrada de acordo com o comprimento do documento.
Para maiores detalhes, consulte a seção "[1.6 Ajustando a Bandeja de entrada \(Alimentador\)](#)" (página 27).
- 2** Abra a Bandeja de saída e levante a extensão de acordo com o comprimento do documento.
Para maiores detalhes, consulte a seção "[1.7 Configurando a Bandeja de saída](#)" (página 28).
- 3** Carregue um documento na Bandeja de entrada (Alimentador).
Carregue um documento na Bandeja de entrada (Alimentador) com a face para baixo.

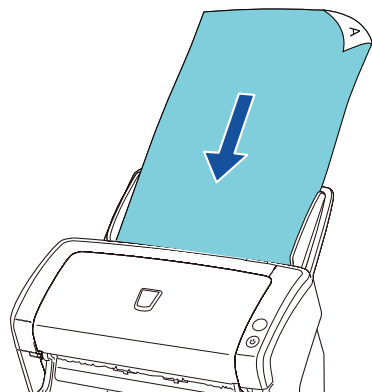

ATENÇÃO

Remova todos os cliques e grampos de papel. Reduza o número de folhas se erros de alimentação ou alimentações múltiplas forem detectados.

- 4** Ajuste as Guias laterais de acordo com a largura do documento.
Não deixe espaços entre as Guias laterais e o documento.
Caso contrário, o documento pode ser digitalizado com falhas de alinhamento.

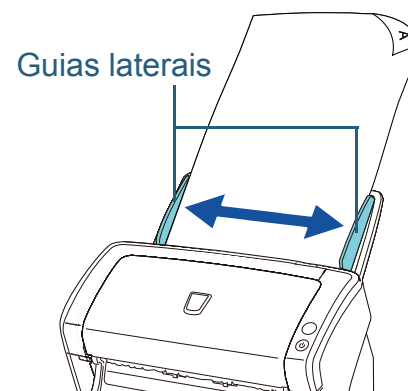

- 5** Digitalize o documento usando o aplicativo de digitalização de imagens.
Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização de imagens.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

2.2 Carregando os documentos no Flatbed (ScanPartner SP30F)

- 1** Abra a Tampa da mesa.
Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (ScanPartner SP30F)" (página 26).
- 2** Carregue um documento na Mesa de digitalização.
Posicione o documento com a face para baixo e o canto superior esquerdo alinhado ao ponto de referência.
- 3** Feche a Tampa da mesa.
Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (ScanPartner SP30F)" (página 26).
- 4** Digitalize o documento usando o aplicativo de digitalização de imagens.
Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização de imagens.

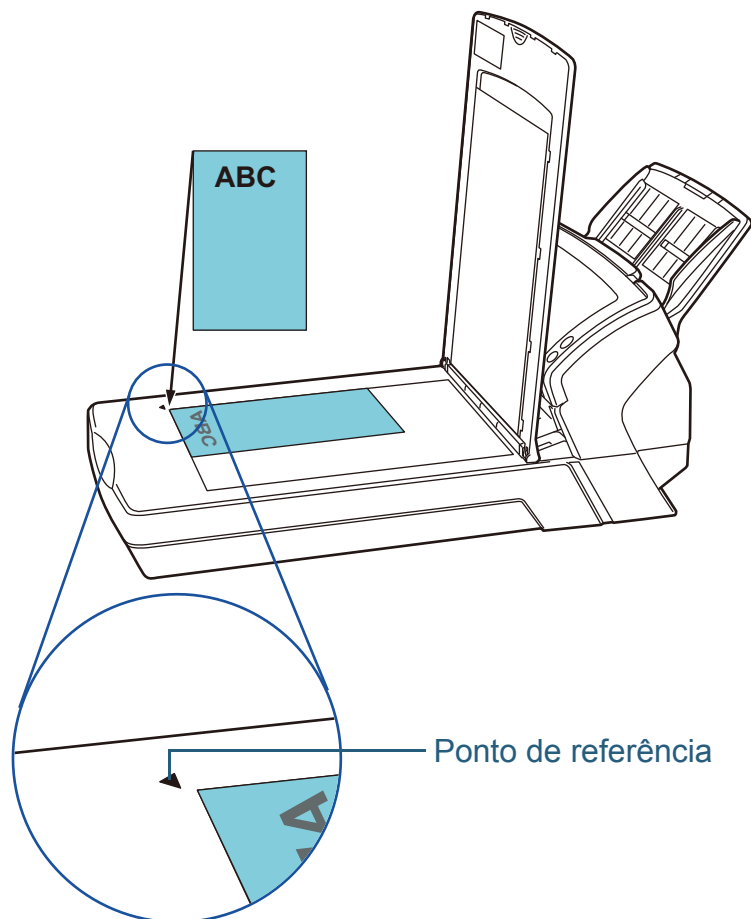

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

2.3 Documentos para digitalização

Tamanho do papel

Os seguintes tamanhos podem ser digitalizados:

AAD	Máximo: A4 retrato (210 × 297 mm), legal (8.5 × 14 in.), página longa (*1) (216 × 863 mm, 210 × 3048 mm)
	Mínimo: A8 (52 × 74 mm)
Flatbed	Máximo: 216 × 297 mm

*1: Dependendo do aplicativo ou configurações da digitalização (ex. tamanho do papel), pode não haver memória suficiente para efetuar a digitalização.

Para digitalizar documentos maiores que 863 mm, configure a resolução para baixo de 200 dpi.

Condições do documento

Tipo de papel

Os seguintes tipos de papel são recomendados:

- Papéis de pasta química
- Papéis de pasta mecânica
- Papel PPC (reciclado)
- Cartão plástico

Antes de usar outros tipos de papéis, verifique se o papel pode ser processado efetuando um teste de digitalização com o mesmo tipo de papel.

Gramatura / espessura

As seguintes gramaturas de papéis podem ser usadas:

- 41 a 209 g/m²
- 127 a 209 g/m² para tamanho A8
- 1,4 mm ou menos para cartões plásticos

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Precauções

Os seguintes tipos de documentos podem não ser digitalizados corretamente:

- Documentos de espessura não uniforme (envelopes ou documentos com fotografias anexadas, por exemplo)
- Documentos amassados ou enrolados
- Documentos dobrados ou rasgados
- Papel vegetal
- Papel revestido
- Papel carbono
- Papel fotossensível
- Documentos perfurados
- Documentos que não são quadrados ou retangulares
- Papéis finos (inferiores a 41 g/m²)
- Fotografias (papel fotográfico)

Os seguintes tipos de documentos não devem ser digitalizados:

- Papéis com cliques ou grampos
- Documentos com a tinta molhada
- Documentos menores que o tamanho A8 (retrato)
- Documentos com largura maior que 216 mm
- Documentos além de papel / cartão plástico como tecidos, folhas metálicas ou filmes OHP
- Documentos importantes que não podem ser danificados ou manchados

ATENÇÃO

- Como os papéis autocopiativos (carbonless) contêm substâncias que podem danificar os rolos (módulo de alimentação, por exemplo), tome os seguintes cuidados quando digitalizá-los:

Limpar : Se a obstrução de papéis ocorrer com frequência, limpe o Rolo de freio e o Módulo de alimentação.
Para maiores detalhes, consulte a seção "[Capítulo 5 Cuidados diários](#)" (página 70).

Substituição de peças de consumo : A vida útil do Rolo de freio e Módulo de alimentação pode diminuir em relação à digitalização de papéis de pasta mecânica.

- Ao digitalizar papéis de pasta mecânica, a vida útil do Rolo de freio e Módulo de alimentação pode diminuir em relação a digitalização de papéis de pasta química.
- O Rolo de freio e o Módulo de alimentação podem ser danificados se fotografias / papéis anexados no documento entrarem em contato com os rolos durante a digitalização.
- A superfície do documento pode ser danificada se papéis de superfície brilhante (como fotografias) forem digitalizados.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

ATENÇÃO


- Quando digitalizar cartões plásticos, observe o seguinte:
 - Até 3 cartões plásticos podem ser carregados na Bandeja de entrada (Alimentador). Porém, apenas 1 cartão deve ser carregado por vez se o cartão plástico for de relevo.

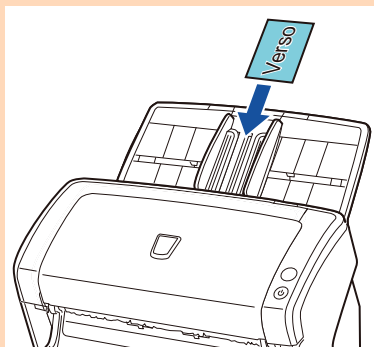

- Recomenda-se colocar o cartão com a face para baixo na Bandeja de entrada (Alimentador).
- Os cartões devem estar dentro das seguintes especificações:
 - Compatíveis com o ISO7810, tipo ID-1
 - Tamanho : 85,6 × 53,98 mm
 - Espessura: Igual ou menor a 1,4 mm
 - Material : PVC (Policloreto de vinila) ou PVCA (Acetato de policloreto vinila)
- Certifique-se de verificar primeiro se o cartão pode ser digitalizado.
- Cartões rígidos podem não ser alimentados corretamente.
- Se a superfície dos cartões estiver oleosa ou com marcas de impressões digitais, efetue a digitalização após remover tais sujeiras.
- Os documentos espessos como cartões plásticos serão detectados por engano como alimentação múltipla. Neste caso, desative a detecção da alimentação múltipla.


DICA

- Ao digitalizar documentos semi-transparentes, aumente o nível do brilho para evitar que o verso transpareça no resultado.
 - Se documentos escritos a lápis forem digitalizados, limpe os rolos com maior frequência. Caso contrário, os rolos ficarão sujos, deixando marcas nos documentos ou causando erros de alimentação.
- Para maiores detalhes sobre a limpeza, consulte a seção "[Capítulo 5 Cuidados diários](#)" (página 70).
- Se erros de alimentação, obstruções de papel e alimentações múltiplas ocorrerem com frequência, consulte a seção "[7.3 Solucionando problemas](#)" (página 94).
 - Quando digitalizar os documentos com o AAD, a margem superior de todos os documentos deve estar reta. Verifique se o envergamento da margem do documento está dentro dos padrões tolerados.

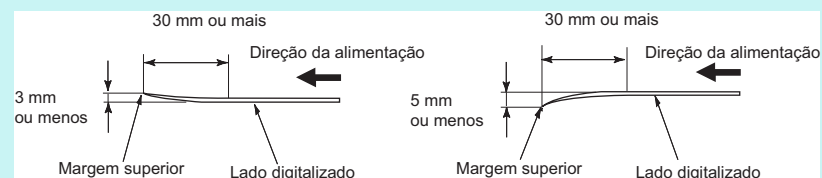

Capacidade da Bandeja de entrada

O número máximo de folhas que pode ser carregado na Bandeja de entrada (Alimentador) é determinado pelo tamanho e gramatura do papel. Veja o gráfico abaixo.

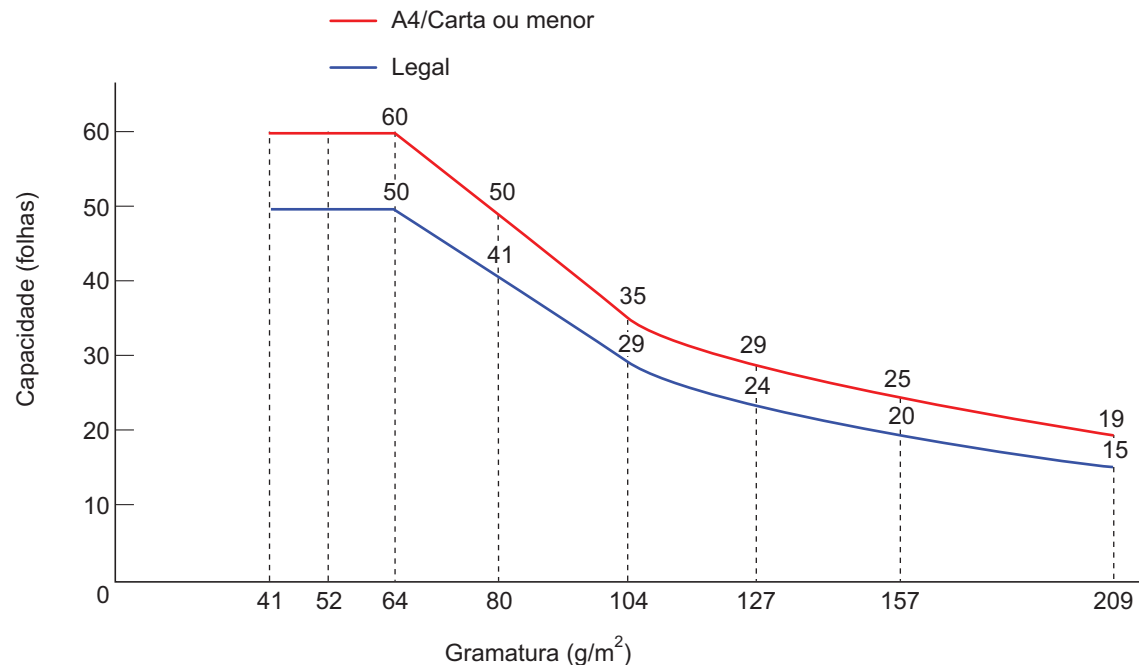

Unidade	Conversão									
g/m²	41	52	64	75	80	90	104	127	157	209
lb	11	14	17	20	21	24	28	34	42	56
kg	35	45	55	64.5	69	77.5	90	110	135	180

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Áreas que não podem ser perfuradas

Erros podem ocorrer se existirem perfurações nas áreas sombreadas em azul claro, como exibido na seguinte figura. Tais documentos podem ser digitalizados usando o Flatbed (ScanPartner SP30F).

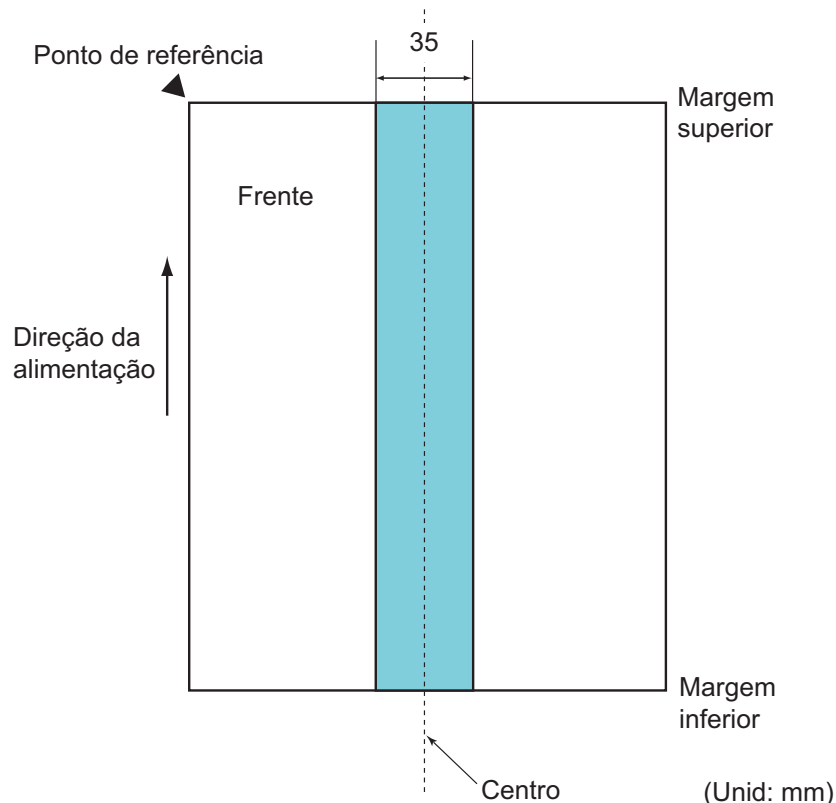

ATENÇÃO

As condições acima serão aplicadas quando o documento for posicionado no centro da largura do Módulo de alimentação.

DICA

Se houver alguma perfuração na área central da coluna (35 mm), o documento pode ser movido para a direita ou esquerda, a fim de evitar erros.

Condições para a detecção de alimentação múltipla

A alimentação múltipla é um erro onde 2 ou mais folhas são alimentadas pelo AAD ao mesmo tempo. Também é considerada como alimentação múltipla quando os documentos de comprimentos diferentes forem detectados. A alimentação múltipla será detectada pela verificação de sobreposição, comprimento ou pela combinação de ambos os modos. As seguintes condições são necessárias para uma detecção precisa.

Detecção por sobreposição

- Gramatura: 41 a 209 g/m²
- Não faça perfurações dentro da faixa de 35 mm da linha central do documento. Veja a Fig.1.
- Não anexe outros documentos dentro da faixa de 35 mm da linha central do documento. Veja a Fig.1.

Detecção por comprimento

- Carregue apenas documentos com o mesmo comprimento na Bandeja de entrada (Alimentador).
- Variação de comprimento: Igual ou menor a 1%
- Não faça perfurações dentro da faixa de 35 mm da linha central do documento. Veja a Fig.1.

Detecção por sobreposição e comprimento

- Carregue documentos com o mesmo comprimento na Bandeja de entrada (Alimentador).
- Gramatura: 41 a 209 g/m²
- Variação de comprimento: Igual ou menor a 1%
- Não faça perfurações dentro da faixa de 35 mm da linha central do documento. Veja a Fig.1.
- Não anexe outros documentos dentro da faixa de 35 mm da linha central do documento. Veja a Fig.1.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Fig. 1

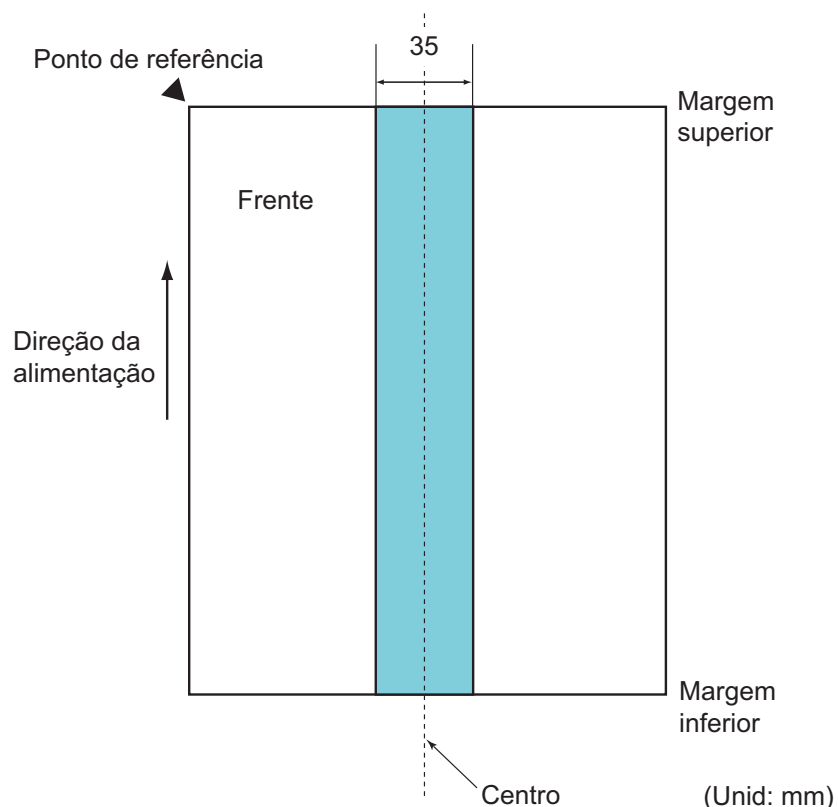

ATENÇÃO

- As condições acima serão aplicadas quando o documento for posicionado no centro da largura do Módulo de alimentação.
- Utilizando a detecção por sobreposição, documentos espessos como cartões plásticos serão detectados por engano como alimentação múltipla. Neste caso, desative a detecção da alimentação múltipla.

DICA

- A precisão de detecção de alimentação múltipla pode diminuir em alguns documentos. A alimentação múltipla não pode ser detectada dentro da faixa de 30 mm a partir da margem superior do documento.
- Na área sombreada da Fig. 1, é possível especificar o comprimento para ignorar a detecção de alimentação múltipla no Software Operation Panel. Para maiores detalhes, consulte a seção "[8.6 Configurações relacionadas à detecção de alimentação múltipla](#)" (página 138).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Digitalização de lotes de documentos variados

As seguintes condições são aplicadas ao digitalizar um lote com documentos de diferentes espessuras, coeficientes de atrito e tamanhos. Faça um teste primeiro para verificar se os documentos podem ser digitalizados corretamente.

Para maiores detalhes sobre a digitalização, consulte a seção "[Documentos com larguras diferentes](#)" (página 58).

Orientação do papel

Alinhe a direção da fibra do papel à direção de alimentação.

Gramatura

As seguintes gramaturas de papéis podem ser usadas:
41 a 209 g/m²


Coefficiente de atrito

É recomendado o uso de papéis do mesmo tipo e fabricante. Se papéis de diferentes fabricantes / marcas forem misturados, o desempenho da alimentação será afetado, aumentando o coeficiente de atrito.

Os seguintes coeficientes de atrito são recomendados:
De 0,35 a 0,60 (valor referente ao coeficiente de atrito do papel)

Posição do documento

Use tamanhos de papel que sejam ajustadas na largura do centro do Módulo de alimentação (39 mm) localizado no centro.

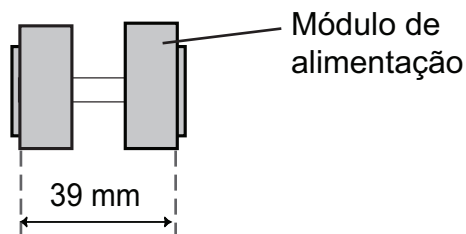

Tamanho do papel

Ao digitalizar um lote com documentos de tamanhos diferentes, obstruções de papel ou falhas na imagem podem ser resultadas se os documentos não forem alimentados corretamente.

É recomendado verificar os documentos (antes da digitalização) e a imagem reproduzida (procurar por falhas de alinhamento).

ATENÇÃO

- Ao digitalizar um lote de documentos com tamanhos variados, as probabilidades de falha de alinhamento aumentam pois as Guias laterais não exercem sua função em todos os papéis.
- Não use [Verificar comprimento] ou [Verificar sobreposição e comprimento] na Detecção de alimentação múltipla.

Documentos que não podem ser digitalizados em um lote de documentos variados

Os seguintes tipos de documentos não podem ser misturados no mesmo lote:

- Papéis autocopiativos
- Papéis adesivos
- Documentos perfurados
- Papéis térmicos
- Papéis com carbono
- Filmes OHP
- Papel vegetal

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Combinações de tamanhos padrão

Consulte a tabela abaixo antes de misturar documentos de tamanhos diferentes.

Mesmo assim, observe que obstruções de papel ou falhas na imagem podem ser resultadas se os documentos não forem alimentados corretamente. É recomendado verificar os documentos (antes da digitalização) e a imagem reproduzida (procurar por falhas de alinhamento).

Tamanho máximo		CTA (R) Folha de transporte	A4 (R) A5 (P)	B5 (R) B6 (P)	A5 (R) A6 (P)	B6 (R) B7 (P)	A6 (R) A7 (P)	B7 (R) B8 (P)	A7 (R) A8 (P)	B8 (R)	A8 (R)
	Largura (mm) (*1)	216	210	182	149	129	105	91	74.3	64.3	52.5
Tamanho mínimo	CTA (R) Folha de transporte	216									
	A4 (R) A5 (P)	210									
	B5 (R) B6 (P)	182	Faixa disponível								
	A5 (R) A6 (P)	149									
	B6 (R) B7 (P)	129									
	A6 (R) A7 (P)	105									
	B7 (R) B8 (P)	91									
	A7 (R) A8 (P)	74.3									
	B8 (R)	64.3									
	A8 (R)	52.5									

CTA : Tamanho carta

(R) : Retrato

(P) : Paisagem

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

*1: A figura abaixo mostra como posicionar nas Guias laterais o documento mais largo e o mais estreito do lote.

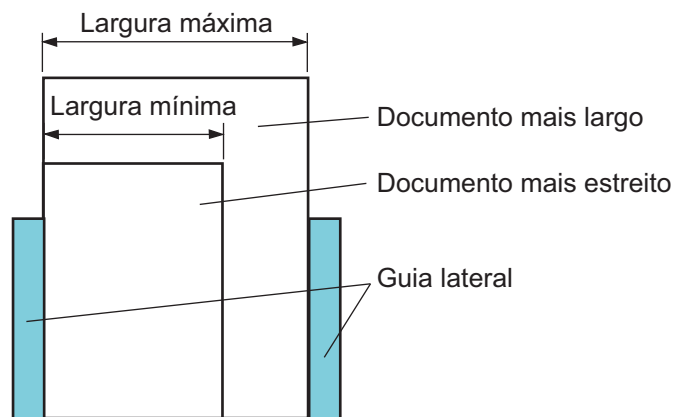

ATENÇÃO

B8 (retrato) e A8 (retrato) não podem ser digitalizados com papéis de outros tamanhos.

Condições para a Detecção automática de tamanho da página

A [Detecção automática de tamanho da página] não funciona com os seguintes tipos de documentos:

- Documentos não retangulares

Além disso, [Detecção automática de tamanho da página] pode não funcionar corretamente nos seguintes tipos de documento:

- Documentos mais leves que 52g/m²
- Documentos brancos com margens acetinadas
- Documentos com margens escuras (cinza)

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Usando a Folha de transporte

■ Tamanho do papel

Os seguintes tamanhos de papéis podem ser digitalizados:

- Folha de transporte (216 × 297 mm)
- A3 (297 × 420 mm)(*1)
- A4 (210 × 297 mm)
- A5 (148 × 210 mm)
- A6 (105 × 148 mm)
- B4 (257 × 364mm)(*1)
- B5 (182 × 257 mm)
- B6 (128 × 182 mm)
- Cartão postal (100 × 148 mm)
- Cartão de visitas (91 × 55 mm, 55 × 91 mm)
- Carta (216 × 279,4 mm)
- Double Letter (279,4 × 431,8 mm)(*1)
- Tamanho personalizado
Largura : 25,4 a 216 mm
Comprimento : 25,4 a 297 mm

*1: Dobre ao meio para digitalizar.

■ Condições do documento

Tipo de papel

O seguinte tipo de papel é recomendado:

Papel comum

Gramatura

As seguintes gramaturas de papéis podem ser usadas:

Até 127g/m²

Até 63,5 g/m², quando dobrado ao meio

Precauções

Observe os seguintes itens:

- Até 3 Folhas de transporte podem ser carregadas de uma vez.
- Dependendo da quantidade da memória usada pelos aplicativos em execução, pode haver falta de memória para digitalizar um documento com páginas encadernadas com a Folha de transporte em alta resolução. Neste caso, especifique uma resolução menor antes de tentar novamente.
- Não escreva, pinte, suje ou recorte a margem da linha preta e branca da Folha de transporte.
- Não insira a Folha de transporte ao contrário. Isto poderá causar obstruções de papel, danos na Folha de transporte ou no documento.
- Não deixe o documento dentro da Folha de transporte por um longo período. Caso contrário, a tinta do documento pode aderir na Folha de transporte.
- Para evitar que a Folha de transporte fique deformada, não use ou deixe a mesma em locais de alta temperatura (exposta diretamente à luz do sol ou próxima aos aquecedores) por um longo período.
- Não dobre ou puxe a Folha de transporte.
- Não use Folhas de transporte danificadas. Isto pode danificar ou causar irregularidades no scanner.
- Para evitar a deformação, mantenha a Folha de transporte em uma superfície plana, sem nenhum objeto em cima.
- Tenha cuidado para não cortar os dedos nas margens da Folha de transporte.
- Se obstruções de papel ocorrerem com frequência, alimente o scanner com aproximadamente 50 folhas de papel PPC (papel reciclado) antes de digitalizar com a Folha de transporte. As folhas PPC podem ser em branco ou impressas.
- Obstruções de papel podem ocorrer se vários documentos pequenos (fotografias e cartões postais, por exemplo) foram colocados na Folha de transporte para serem digitalizados. É recomendado inserir apenas 1 documento por vez na Folha de transporte.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Capítulo 3 Como usar o painel de operações

Este capítulo descreve como usar o Painel de operações.

3.1 Painel de operações.....	54
------------------------------	----

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

Glossário

3.1 Painel de operações

O painel de operações consiste de botões e indicadores.

Nomes e funções

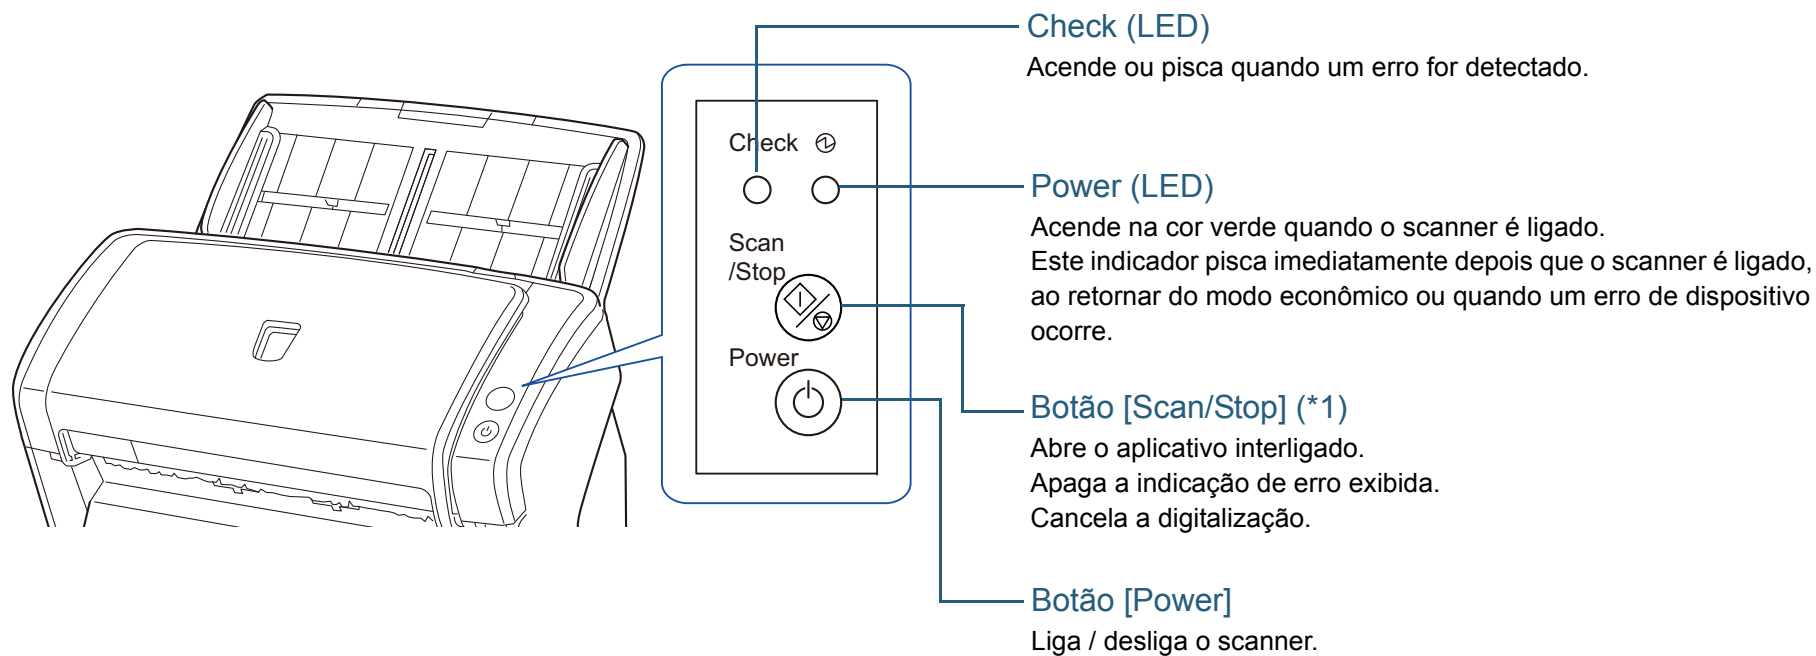

*1: Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização pressionando o botão [Scan/Stop], consulte a Ajuda do driver do scanner (incluída no Setup DVD-ROM) ou "[Usando o botão do scanner para digitalizar](#)" (página 68).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Sinais no indicador.

Check (LED)	Power (LED)	Descrição
Desligado	Piscando	Inicialização do processo. Exibido ao retornar do modo econômico ou até que o scanner esteja pronto após o fechamento do AAD.
Desligado	Ligado	Pronto para digitalizar. Indica que a inicialização foi concluída com sucesso. Este status é referido como "pronto para digitalizar". Quando o scanner estiver pronto, o indicador Check (LED) se desligará e o indicador Power (LED) se ligará. Os indicadores operam do mesmo jeito quando o scanner estiver no modo econômico.
Ligado	Ligado	Indica que um erro temporário foi detectado durante a digitalização. O indicador Check (LED) é ativado. Para maiores detalhes sobre erros, consulte a seção " Erros temporários " (página 91). Os indicadores retornarão ao status pronto para digitalizar se o botão [Scan/Stop] for pressionado.

Check (LED)	Power (LED)	Descrição
Piscando	Ligado ou piscando	Indica que uma irregularidade do dispositivo (alarme) foi detectada durante a inicialização ou digitalização. O indicador Power (LED) se liga ou pisca e o indicador Check (LED) pisca. Para maiores detalhes sobre erros, consulte a seção " Erros do dispositivo " (página 92). Os indicadores retornarão ao status pronto para digitalizar se o botão [Scan/Stop] for pressionado. Quando este alarme ocorrer, desligue e ligue novamente o scanner. Se o problema persistir após desligar e ligar novamente o scanner, entre em contato com o revendedor autorizado, onde o aparelho foi adquirido, ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Capítulo 4 Vários métodos de digitalização

Este capítulo descreve como configurar o scanner e digitalizar diferentes tipos de documentos com o aplicativo de digitalização de imagens.

4.1 Conteúdo	57
4.2 Digitalizando documentos de tipos e tamanhos variados	58
4.3 Digitalização avançada.....	67
4.4 Personalizando as configurações do scanner.....	68

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

4.1 Conteúdo

As informações abaixo descrevem os principais métodos de digitalização.

Digitalizando documentos de tipos e tamanhos variados

- ["Documentos com larguras diferentes" \(página 58\)](#)
- ["Documentos maiores que tamanhos A4 / Carta" \(página 59\)](#)
- ["Digitalizando fotografias e recortes" \(página 61\)](#)
- ["Digitalizando documentos longos" \(página 63\)](#)
- ["Digitalizando um livro \(ScanPartner SP30F\)" \(página 64\)](#)
- ["Digitalizando um documento grande no Flatbed \(ScanPartner SP30F\)" \(página 65\)](#)

Digitalização avançada

- ["Alimentando manualmente os documentos no AAD" \(página 67\)](#)

Personalizando as configurações do scanner

- ["Usando o botão do scanner para digitalizar" \(página 68\)](#)

Para maiores informações sobre outras maneiras de digitalizar, consulte a Ajuda do driver do scanner.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

4.2 Digitalizando documentos de tipos e tamanhos variados

Documentos com larguras diferentes


ATENÇÃO

Quando um lote misto com documentos de larguras diferentes são digitalizados, os papéis pequenos podem ficar desalinhados ou até mesmo não serem alimentados pelo scanner. Neste caso, separe-os pelas larguras para digitalizá-los em lotes diferentes.

DICA

Para maiores detalhes sobre a digitalização de lotes misturados, consulte a seção "Digitalização de lotes de documentos variados" (página 49).



- 1 Alinhe a margem superior dos documentos.

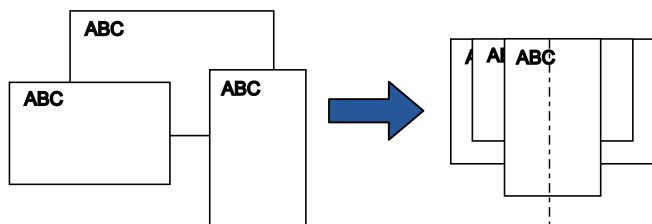

- 2 Posicione os documentos no centro da Bandeja de entrada (Alimentador) e ajuste as guias laterais de acordo com o maior documento do lote.
Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 2 Como carregar documentos" (página 39).

ATENÇÃO

Certifique-se de que todos os documentos estejam posicionados no centro do Módulo de alimentação. Caso contrário, os documentos podem ser inseridos com falhas ou não serem alimentados.

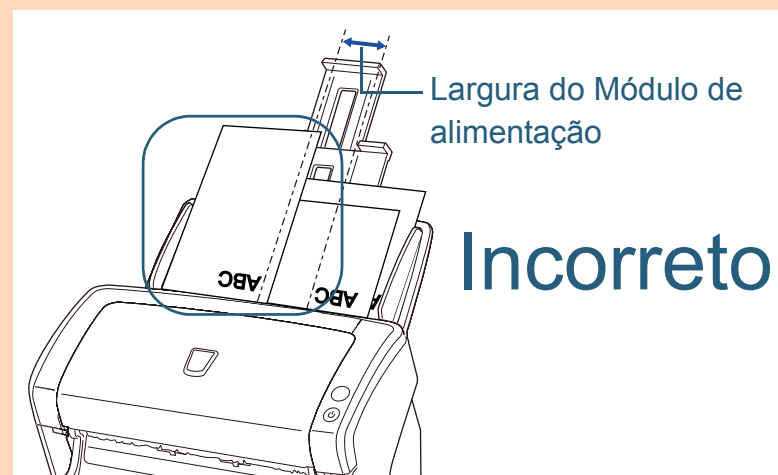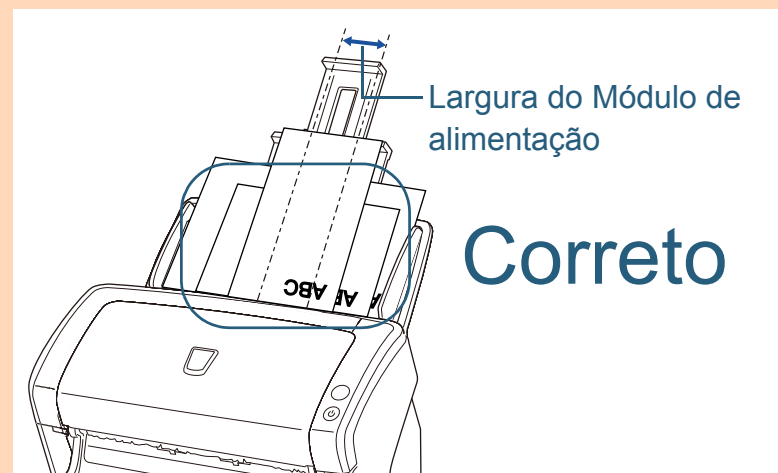

- 3** No driver do scanner, configure para detectar automaticamente o tamanho do papel.
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.
- 4** Digitalize o documento usando o aplicativo de digitalização de imagens.
Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização de imagens.

Documentos maiores que tamanhos A4 / Carta

A Folha de transporte pode ser usada para digitalizar documentos maiores que os tamanhos A4 / Carta, como A3 e B4. Dobrando o documento ao meio e digitalizando no modo duplex, ambos os lados serão unificados como uma única imagem.

ATENÇÃO


Parte da imagem ao redor da área dobrada pode não aparecer no resultado. A Folha de transporte não é recomendada para obter imagens de alta qualidade.

DICA


Ambos os lados de documentos menores que os tamanhos A4 também podem ser digitalizados e reproduzidos no mesmo lado, face a face como páginas encadernadas.

Neste caso, coloque o documento com frente e verso com tamanho menor do que A4 dentro da Folha de transporte na etapa 2.

- 1** Insira o documento na Folha de transporte.
 - 1 Dobre o documento ao meio de forma que os lados que serão digitalizados fiquem para fora.
Dobre firmemente de modo que a área dobrada não fique enrugada.
Caso contrário, poderá causar falhas de alinhamento durante a alimentação.

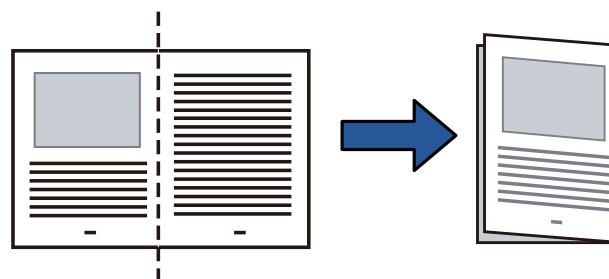


- 2 Insira o documento na Folha de transporte.
Alinhe a margem dobrada com a margem direita da Folha de transporte, de forma que o documento fique posicionado no canto superior direito.

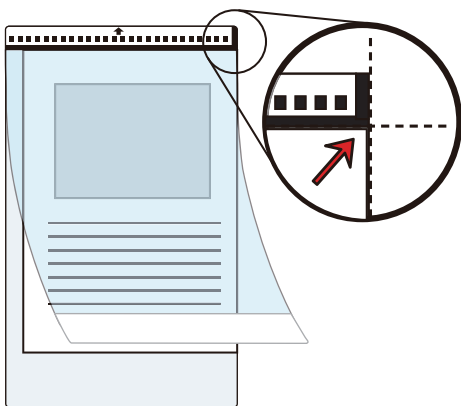


DICA

A frente da Folha de transporte é o lado que possui a linha vertical grossa, do lado direito da faixa preta e branca.

- 2 Carregue a Folha de transporte com a face para baixo na Bandeja de entrada (Alimentador).
Ajuste as Guias laterais para que a Folha de transporte não se desalinhe.

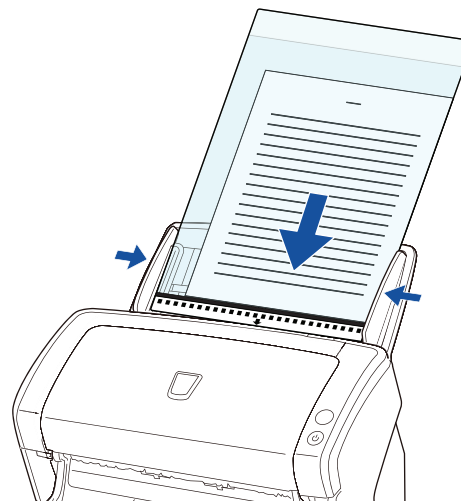

- 3 No driver do scanner, configure o scanner para usar a Folha de transporte.
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.
Para alguns aplicativos de digitalização, a janela de configuração do driver pode não ser exibida.
- 4 Digitalize o documento usando o aplicativo de digitalização de imagens.
Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização de imagens.
⇒ As imagens da frente e do verso serão unificadas como uma única imagem.

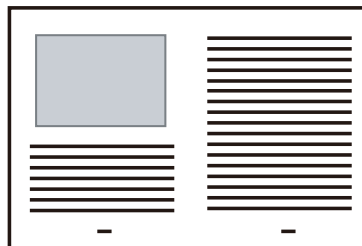

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário


ATENÇÃO

- Linhas podem aparecer entre as imagens da frente e do verso. Além disso, as imagens da frente e do verso podem ficar desalinhadas a partir da margem superior quando papéis espessos forem digitalizados. Estes problemas podem ser resolvidos da seguinte forma:
 - Dobre o documento firmemente
 - Alinhe as margens do documento com as margens da Folha de transporte
 - Vire o lado da Folha de transporte
- Quando [Detecção automática] for especificado em [Tamanho do papel], o tamanho mais próximo ao padrão (A3, A4 ou Double Letter) será selecionado da mesma lista suspensa. Observe que dependendo do documento digitalizado, o tamanho da imagem pode ficar menor que o tamanho original. Exemplo: Ao digitalizar documentos do tamanho A3 com conteúdo equivalente ao tamanho A4 no centro
⇒ A imagem será reproduzida no tamanho B4. Para reproduzir a imagem digitalizada no tamanho atual do documento, especifique o mesmo tamanho em [Tamanho do papel].
- Parte da imagem ao redor da área dobrada pode não aparecer no resultado. Neste caso, posicione o documento de forma que a margem fique 1 mm para dentro da Folha de transporte.
- Quando [Preto e branco] for selecionado em [Modo de imagem], o contorno da imagem pode ficar preto devido à sombra do documento.

Digitalizando fotografias e recortes

A Folha de transporte permite a digitalização de documentos como fotografias, que podem ser danificados com facilidade, e recortes de jornais que não são alimentados corretamente pelo scanner.

- 1 Insira o documento na Folha de transporte. Posicione-o na margem superior da Folha de transporte.

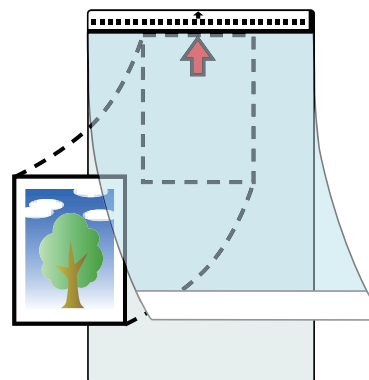

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

- 2** Carregue a Folha de transporte com a face para baixo na Bandeja de entrada (Alimentador), conforme exibido abaixo.

Ajuste as Guias laterais para que a Folha de transporte não se desalinhhe.

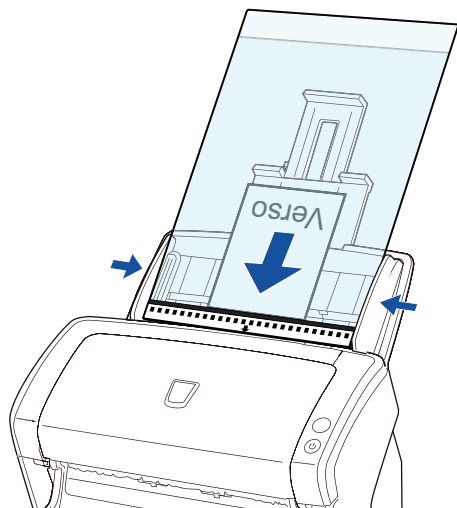

- 3** No driver do scanner, configure o scanner para usar a Folha de transporte.

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.

- 4** Digitalize o documento usando o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização de imagens.

ATENÇÃO

- A imagem será reproduzida no centro da página do tamanho especificado em [Tamanho do papel].
- Quando [Detecção automática] for especificado em [Tamanho do papel], o tamanho mais próximo ao padrão será selecionado da mesma lista suspensa. Observe que dependendo do documento digitalizado, o tamanho da imagem pode ficar menor que o tamanho original, ou parte da imagem poderá ser cortada.

Exemplo: Quando uma imagem do tamanho A5 estiver impressa no centro de um documento A4


⇒ Uma imagem do tamanho A5 será reproduzida.

Para reproduzir a imagem digitalizada no tamanho atual do documento, especifique o mesmo tamanho em [Tamanho do papel].

DICA

Nos seguintes casos, insira uma folha em branco atrás do documento a ser digitalizado:

- A imagem digitalizada não é reproduzida no tamanho correto quando [Detecção automática] for selecionada na lista suspensa [Tamanho do papel]
- Sombras aparecem ao redor das margens da imagem digitalizada
- Linhas pretas aparecem ao redor das margens de formato irregular
- Cores que não fazem parte do documento aparecem na imagem digitalizada.

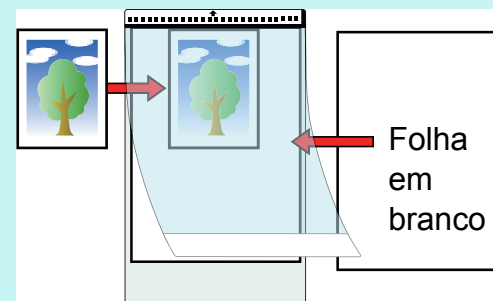

Digitalizando documentos longos

Documentos de até 3.048 mm de comprimento podem ser digitalizados pela digitalização de páginas longas.

Os tamanhos de documentos que podem ser digitalizados irão variar de acordo com o aplicativo de digitalização de imagens.


Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização de imagens.

1 Carregue um documento na Bandeja de entrada (Alimentador).


Para maiores detalhes, consulte a seção "[Capítulo 2 Como carregar documentos](#)" (página 39).

ATENÇÃO

- Documentos longos devem ser carregados 1 folha por vez na Bandeja de entrada (Alimentador).
- Quando digitalizar documentos longos, observe o seguinte:
 - Ao carregar
Segure as folhas para impedir que elas caiam da Bandeja de entrada (Alimentador).

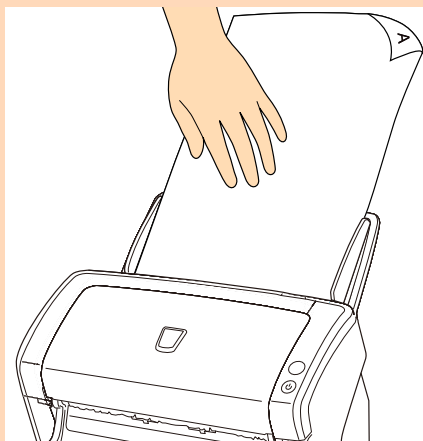

- Ao remover
Assegure espaço suficiente ao redor da Bandeja de saída para impedir que as folhas ejetadas caiam da Bandeja de saída.

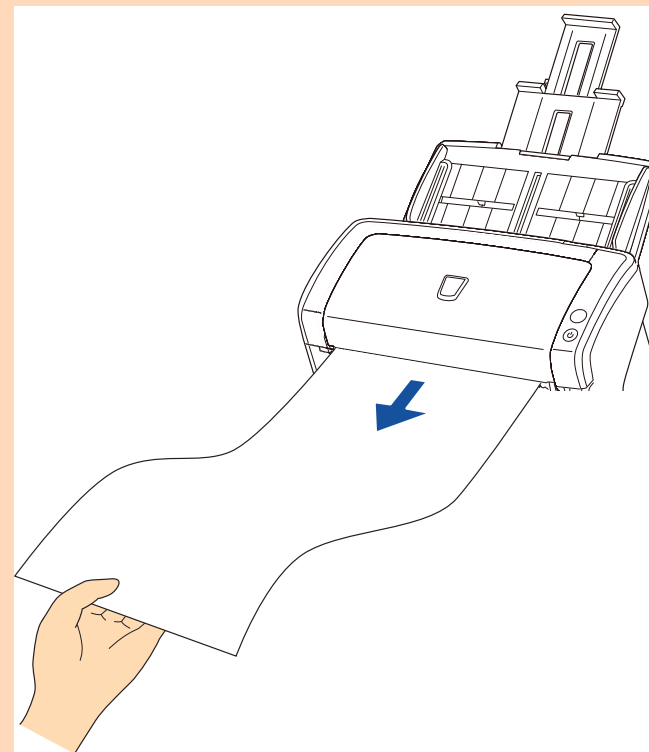

DICA

Para digitalizar documentos maiores que tamanhos A4 / Carta, siga os passos abaixo:

- Estique totalmente as extensões da bandeja de entrada. Para maiores detalhes, consulte a seção "[1.6 Ajustando a Bandeja de entrada \(Alimentador\)](#)" (página 27).
- Abra totalmente a Bandeja de saída e as extensões. Para maiores detalhes, consulte a seção "[1.7 Configurando a Bandeja de saída](#)" (página 28).

- 2 No driver do scanner, configure o scanner para analisar o tamanho do documento longo.

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.


Para alguns aplicativos de digitalização, a janela de configuração do driver pode não ser exibida.

- 3 Digitalize o documento usando o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização de imagens.

Digitalizando um livro (ScanPartner SP30F)

- 1 Abra a Tampa da mesa.
Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (ScanPartner SP30F)" (página 26).
- 2 Remova a Tampa da mesa puxando na direção da seta.

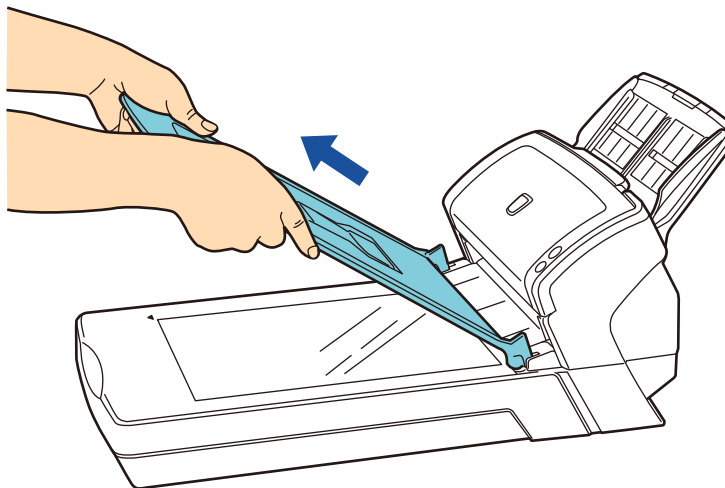

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

- 3** Carregue o documento na Mesa de digitalização.
Posicione o documento com a face para baixo e o canto superior esquerdo alinhado ao ponto de referência.

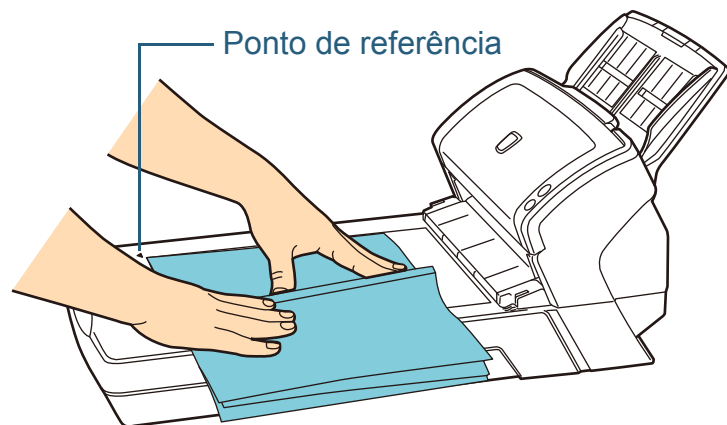

- 4** No driver do scanner, configure o scanner para usar o flatbed.
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.
- 5** Digitalize o documento usando o aplicativo de digitalização de imagens.
Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização de imagens.



CUIDADO Não fixe os olhos diretamente na fonte da luz.


ATENÇÃO

Não mova o documento durante a digitalização.

- 6** Encaixe a Tampa da mesa.
- 7** Feche a Tampa da mesa.
Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (ScanPartner SP30F)" (página 26).

Digitalizando um documento grande no Flatbed (ScanPartner SP30F)

- 1** Abra a Tampa da mesa.
Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (ScanPartner SP30F)" (página 26).
- 2** Remova a Tampa da mesa puxando na direção da seta.

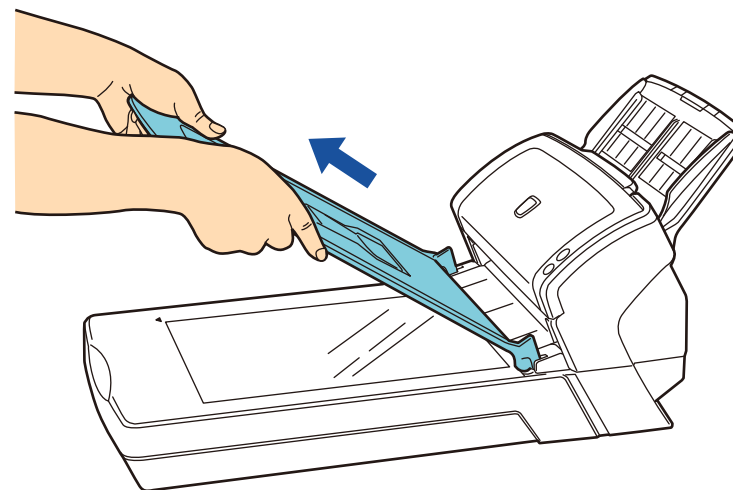

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

- 3** Carregue o documento na Mesa de digitalização.
Posicione o documento com a face para baixo e o canto superior esquerdo alinhado ao ponto de referência.

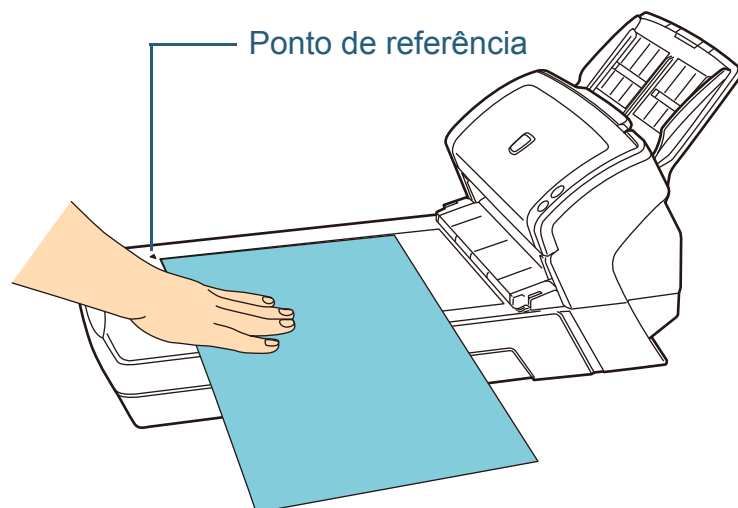

- 4** No driver do scanner, configure o scanner para usar o flatbed.
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.
- 5** Digitalize o documento usando o aplicativo de digitalização de imagens.
Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização de imagens.



Não fixe os olhos diretamente na fonte da luz.

ATENÇÃO

Não mova o documento durante a digitalização.

- 6** Encaixe a Tampa da mesa.
- 7** Feche a Tampa da mesa.
Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (ScanPartner SP30F)" (página 26).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

4.3 Digitalização avançada

Alimentando manualmente os documentos no AAD

Os documentos podem ser carregados manualmente 1 folha por vez no AAD.

Normalmente, na alimentação automática, o scanner conclui a digitalização quando os documentos carregados na Bandeja de entrada são digitalizados. Na alimentação manual, o scanner aguarda o próximo documento a ser carregado dentro de um período especificado. Se o documento for carregado dentro do tempo configurado a digitalização será prosseguida. Caso contrário, a digitalização será suspensa.

Usando este método, é possível digitalizar verificando os documentos um por um.

A alimentação manual é indicada nos seguintes casos:

- Para digitalizar verificando o conteúdo de cada folha.
- Para digitalizar documentos que causam alimentação múltipla ou obstrução de papéis quando são carregados juntos no mesmo lote.
- Para continuar digitalizando documentos como revistas / recortes de jornais que não podem ser carregados juntos.

- 1** Ative a alimentação manual no Software Operation Panel. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Tempo de espera em modo Alimentação manual \[Limite do tempo de alimentação manual esgotada\]](#)" (página 143).
- 2** Carregue um documento na Bandeja de entrada (Alimentador). Para maiores detalhes, consulte a seção "[Capítulo 2 Como carregar documentos](#)" (página 39).

- 3** Digitalize o documento usando o aplicativo de digitalização de imagens. Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização de imagens.
 - ⇒ Após o documento ser digitalizado, os rolos no interior do AAD permanecerão girando, enquanto aguarda o próximo documento a ser carregado dentro do tempo especificado no Software Operation Panel.
- 4** Carregue o próximo documento na Bandeja de entrada (Alimentador).
 - ⇒ O documento será digitalizado.
- 5** Repita o passo 4 até que todos os documentos sejam digitalizados.
 - ⇒ A digitalização será suspensa se o documento não for carregado dentro do tempo configurado.

DICA

- Quando o scanner espera pelo próximo documento a ser carregado, você pode suspender a digitalização pressionando o botão [Scan/Stop] do painel de operações.
- Quando o [Limite do tempo de alimentação manual esgotada] for ativado, o scanner irá aguardar o tempo configurado, mesmo que a digitalização seja iniciada sem o documento na Bandeja de entrada (Alimentador).
- Quando a alimentação manual for utilizada com frequência, o ciclo de substituição das peças de consumo poderá ser reduzido.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

4.4 Personalizando as configurações do scanner


Usando o botão do scanner para digitalizar

O botão [Scan/Stop] no painel de operações pode ser configurado para efetuar a digitalização quando pressionado. Para configurar esta opção, primeiramente é necessário definir um aplicativo que será ativado através do botão [Scan/Stop].

Configurações do computador

- 1 Verifique se o scanner está conectado ao computador antes de ligá-lo.
Para maiores detalhes sobre como conectar o scanner ao computador, consulte a Quick Installation Sheet.
Para maiores detalhes sobre como ligar o scanner, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 24).
- 2 Abra a janela [Painel de Controle].
 - Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7
Selecione o menu [Iniciar] → [Painel de Controle].
 - Windows Server 2012/Windows 8
Clique com o botão direito na Tela inicial e selecione [Todos os aplicativos] na barra de aplicativos → [Painel de Controle] em [Sistema do Windows].
 - Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
Selecione [↓] na parte inferior esquerda da tela Iniciar → [Painel de Conrole] em [Sistema do Windows].
Para exibir [↓], mova o cursor do mouse.
- 3 Clique [Exibir impressoras e dispositivos].
⇒ A janela [Dispositivos e Impressoras] será exibida.


- 4 Clique com o botão direito no ícone do scanner e selecione [Propriedades de digitalização] no menu exibido.
⇒ A janela de propriedades do scanner será exibida.
- 5 Clique a guia [Eventos] da janela exibida e selecione um evento.
Na lista suspensa [Selecione um evento], escolha o evento em que deseja abrir o aplicativo.

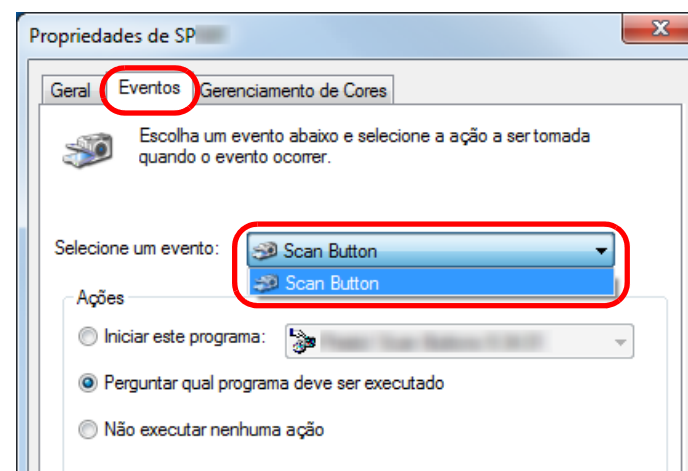

- Nesta função, os seguintes eventos podem ser especificados:
- [Scan Button] (quando o botão [Scan/Stop] for pressionado)

6 Selecione um aplicativo e a ação que deseja abrir pelo evento do scanner.


Clique em [Iniciar este programa] abaixo de [Ações] e selecione o aplicativo exibido na lista suspensa.

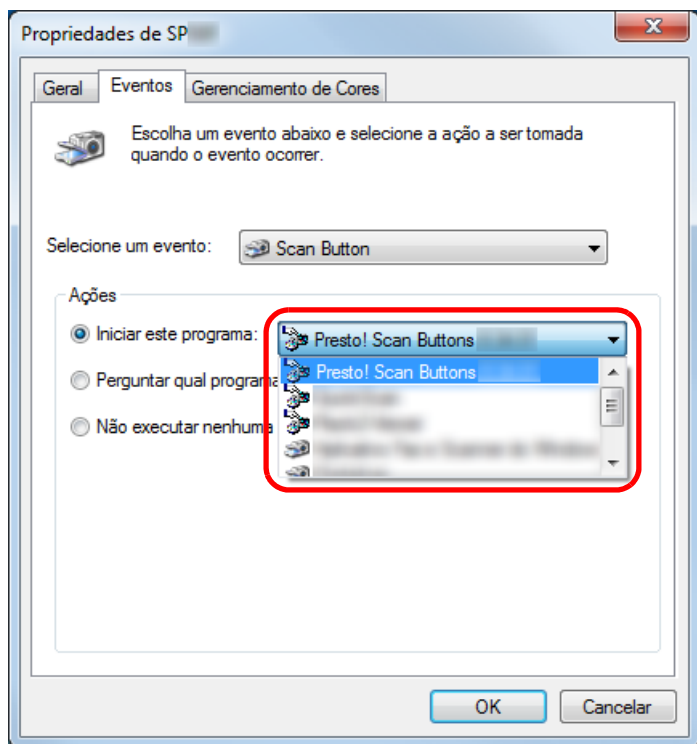

7 Clique o botão [OK].

Isso conclui a configuração do computador. Inicie as configurações do scanner.

Configurações do scanner

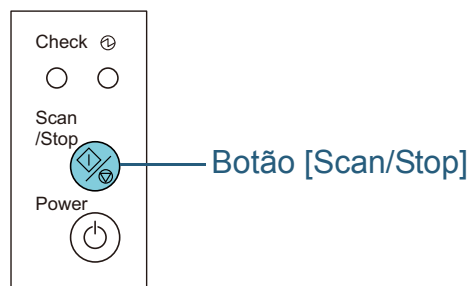

Nenhuma configuração é necessária.

⇒ O aplicativo especificado será aberto quando o botão [Scan/Stop] for pressionado.

DICA

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Capítulo 3 Como usar o painel de operações](#)" (página 53).

- Início
- Sumário
- Índice
- Introdução
- Visão geral do scanner
- Como carregar documentos
- Como usar o painel de operações
- Vários métodos de digitalização
- Cuidados diários
- Substituindo as peças de consumo
- Solucionando problemas
- Configurações operacionais
- Apêndice
- Glossário

Capítulo 5 Cuidados diários

Este capítulo descreve como limpar o scanner.



PERIGO



Não use aerossóis ou sprays à base de álcool para limpar o scanner. O jato de ar pode provocar a entrada de sujeira nas partes internas do aparelho, provocando falhas ou irregularidades do scanner. Faíscas originadas pela eletricidade estática também podem causar incêndio.



CUIDADO


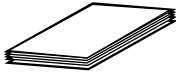



As lentes no interior do AAD atingem altas temperaturas quando o scanner está sendo usado. Antes de iniciar a limpeza interna do scanner, certifique-se de desligá-lo, desconecte o Cabo elétrico e aguarde pelo menos 15 minutos para esfriar as Lentes do AAD.

5.1 Materiais e locais que requerem a limpeza	71
5.2 Limpando a parte externa.....	73
5.3 Limpando a parte interna.....	74
5.4 Limpando a Folha de transporte.....	79

5.1 Materiais e locais que requerem a limpeza

Materiais de limpeza

Nome	Cód. da peça	Observações
Removedor F1 	PA03950-0352	100 ml Umedeça um pano ou Papel de limpeza com o líquido e limpe o scanner. Pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça com pouca quantidade. Limpe completamente o removedor para que não sobrem resíduos na superfície limpa.
Papel de limpeza 	CA99501-0012	10 folhas Use este produto com o Removedor F1.
Lenço de limpeza 	PA03950-0419	24 folhas Pré-umedecidos com o Removedor F1. Podem ser usados em vez de umedecer o pano com o Removedor F1.
Cotonetes	Vendido comercialmente	
Pano seco		

ATENÇÃO

Para usar os materiais de limpeza de forma segura e correta, leia atentamente as precauções de cada produto.

Para mais informações sobre os materiais de limpeza, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Locais e ciclo de limpeza

Local		Frequência
AAD	Rolo de freio	A cada 5.000 folhas
	Módulo de alimentação	
	Rolo de pressão de plástico	
	Lente	
	Sensor ultra-sônico	
	Rolo de auxílio da alimentação	
	Rolo de ejeção	
Flatbed (ScanPartner SP30F)	Almofada de imobilização	
	Mesa de digitalização	
	Capa de plástico	

ATENÇÃO

O ciclo de limpeza pode variar dependendo das condições dos documentos. Além disso, a limpeza deverá ser efetuada com maior frequência quando os seguintes tipos de documentos forem digitalizados:

- Papéis revestidos, com as faces lisas
- Papéis com textos / grandes áreas impressas
- Papéis químicos como papéis autocopiativos
- Papéis que contêm grande quantidade de carbonato de cálcio
- Papéis escritos a lápis
- Papéis cuja aderência do toner é insuficiente

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário


5.2 Limpando a parte externa

A parte externa do scanner, incluindo a Bandeja de entrada (Alimentador) e a Bandeja de saída, deve ser limpa com um pano seco, um pano umedecido com o Removedor F1 ou detergente neutro ou com o Lenço de limpeza.


ATENÇÃO

- Para evitar a deformação e a descoloração, nunca use thinner ou solventes orgânicos.
- Durante a limpeza, evite que líquidos molhem o interior do aparelho.
- O Removedor F1 ou detergente neutro pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça com pouca quantidade. Limpe completamente o removedor para que não sobrem resíduos na superfície limpa.

Para ScanPartner SP25 / ScanPartner SP30

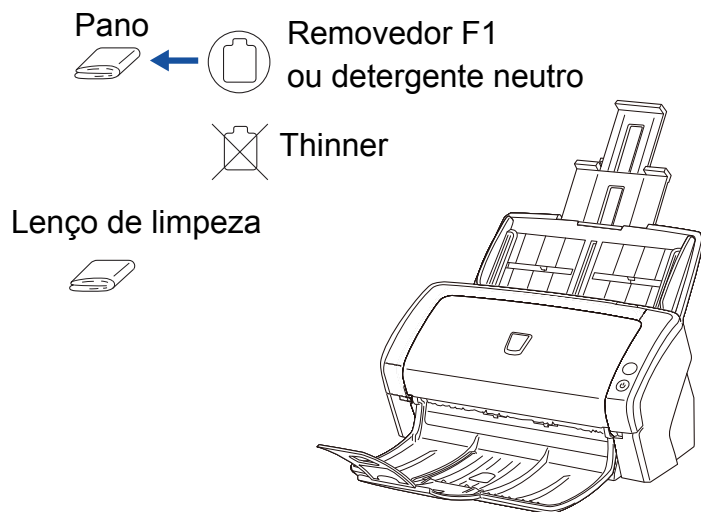

Para ScanPartner SP30F

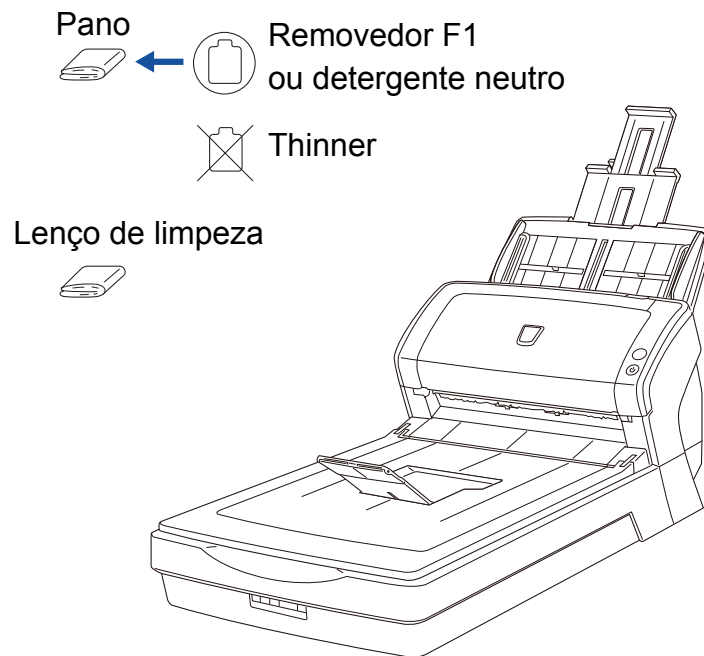

5.3 Limpando a parte interna

Limpando o AAD (com o Papel de limpeza)

O AAD pode ser limpo com o Papel de limpeza umedecido com o Removedor F1.

Como o scanner efetua a alimentação contínua dos documentos, poeiras provenientes de papéis se acumulam no interior do AAD causando erros de digitalização.


Limpezas devem ser efetuadas aproximadamente a cada 5.000 folhas digitalizadas. Esta referência varia dependendo do tipo de documento digitalizado. Será necessário efetuar a limpeza com maior frequência caso digitalizar documentos quais a aderência do toner seja insuficiente.

ATENÇÃO

- Não use água ou detergente neutro para limpar o AAD.
- O Removedor F1 pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça com pouca quantidade.


- 1** Ligue o scanner.
Para maiores detalhes, consulte a seção "[1.3 Ligando / desligando o scanner](#)" (página 24).
- 2** Borrife o Removedor F1 no Papel de limpeza.
- 3** Estique a Extensão da bandeja de entrada de acordo com o comprimento do Papel de limpeza.
Para maiores detalhes, consulte a seção "[1.6 Ajustando a Bandeja de entrada \(Alimentador\)](#)" (página 27).
- 4** Abra a Bandeja de saída e levante a Extensão de acordo com o comprimento do Papel de limpeza.
Para maiores detalhes, consulte a seção "[1.7 Configurando a Bandeja de saída](#)" (página 28).

- 5** Carregue o Papel de limpeza na Bandeja de entrada (Alimentador).

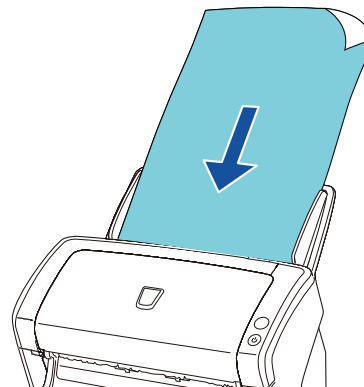

- 6** Ajuste as Guias laterais de acordo com a largura do Papel de limpeza.

Não deixe espaços entre as Guias laterais e o Papel de limpeza. Caso contrário, o Papel de limpeza pode ser alimentado com falhas de alinhamento.

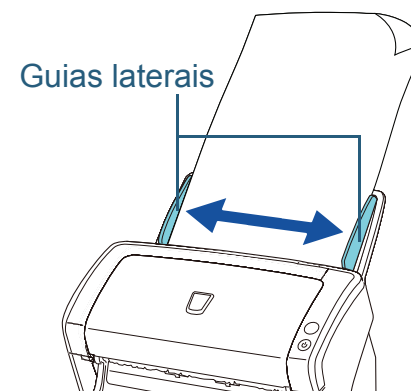

- 7** Inicie um aplicativo de digitalização e digitalize os documentos.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Limpendo o AAD (com o pano)

Limpe o AAD com o pano umedecido com o Removedor F1, ou com o Lenço de limpeza.

Como o scanner efetua a alimentação contínua dos documentos, poeiras provenientes de papéis se acumulam no interior do AAD causando erros de digitalização.

Limpezas devem ser efetuadas aproximadamente a cada 5.000 folhas digitalizadas. Esta referência varia dependendo do tipo de documento digitalizado. Será necessário efetuar a limpeza com maior frequência caso digitalizar documentos quais a aderência do toner seja insuficiente.



As lentes no interior do AAD atingem altas temperaturas quando o scanner está sendo usado.

Antes de iniciar a limpeza interna do scanner, certifique-se de desligá-lo, desconecte o Cabo elétrico e aguarde pelo menos 15 minutos para esfriar as Lentes do AAD.

ATENÇÃO

- Não use água ou detergente neutro para limpar o AAD.
- O Removedor F1 pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça com pouca quantidade. Limpe completamente o removedor para que não sobrem resíduos na superfície limpa.

1 Desligue o scanner e aguarde pelo menos 15 minutos. Para maiores detalhes, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 24).


2 Abra o AAD. Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 25).



Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.


3 Limpe os seguintes locais com um pano umedecido com o Removedor F1, ou com o Lenço de limpeza.

Lente (× 2)

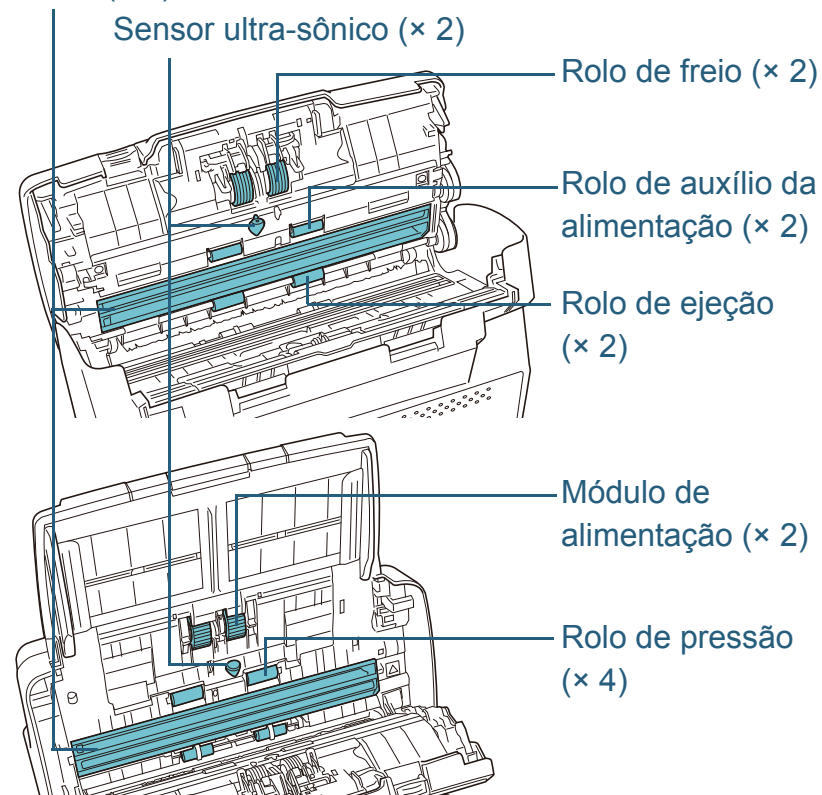

ATENÇÃO

Tenha cuidado para que o pano não enrosque e danifique os sensores de documentos.

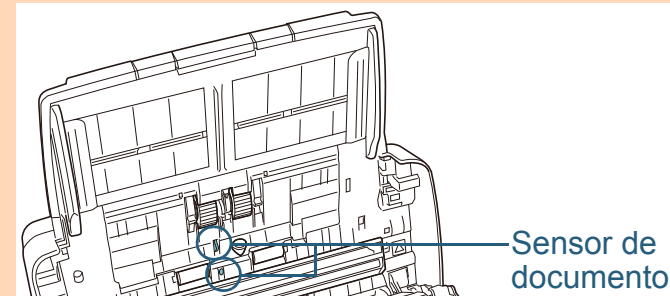

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice


Glossário

Rolo de freio (× 2)

Remova o rolo do scanner.

Para maiores detalhes sobre como remover o Rolo de freio, consulte a seção "6.2 Substituindo o Rolo de freio" (página 82).

Limpe as fendas com cuidado para que a superfície do rolo não seja danificada.

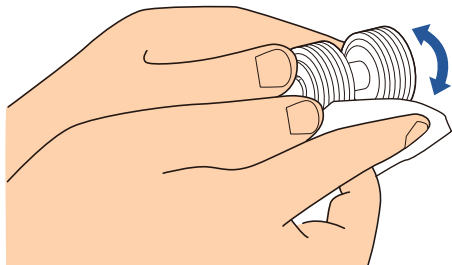

Módulo de alimentação (× 2)

Limpe as fendas girando o módulo com cuidado para que a superfície do rolo não seja danificada. Limpe-os corretamente pois os resíduos nos rolos podem afetar o desempenho da alimentação.

Rolo de pressão (× 4)

Limpe a superfície dos rolos com cuidado. Limpe-os corretamente pois os resíduos nos rolos podem afetar o desempenho da alimentação. Além disso, tenha cuidado para não danificar a esponja anexada em cada rolo.

Lente (× 2)

Limpe cuidadosamente a sujeira e o pó das lentes.

ATENÇÃO


Listras verticais podem aparecer na imagem digitalizada se a lente estiver suja.

Sensor ultra-sônico (× 2)

Limpe cuidadosamente a sujeira e o pó dos sensores ultra-sônicos.

DICA



Use cotonetes para limpar o sensor.

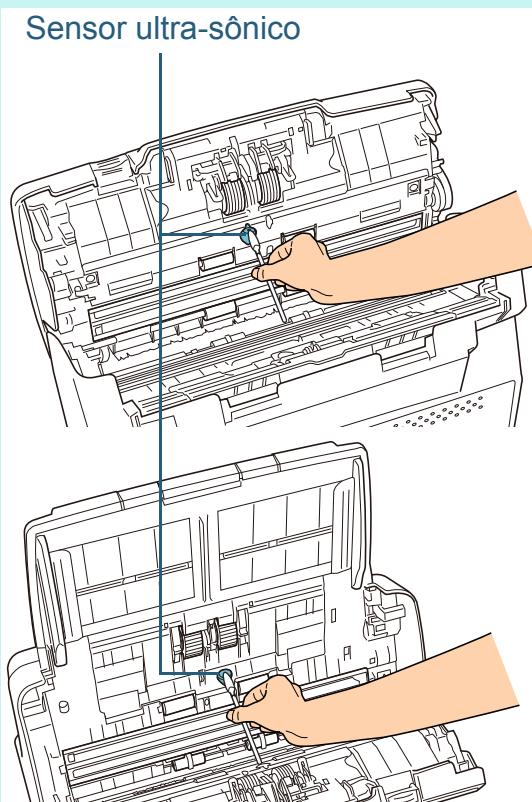

Rolo de auxílio da alimentação (× 2) / Rolo de ejeção (× 2)

O scanner deve ser ligado para girar os Rolos de auxílio da alimentação e de ejeção.

- 1 Ligue o scanner.
Para maiores detalhes, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 24).
- 2 Quando o painel de operações está em status "pronto para digitalizar", abra o AAD.
Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 25).
- 3 Ao pressionar o botão [Scan/Stop] no painel de operações, os rolos de auxílio da alimentação e de ejeção girarão uma determinada quantia de voltas.

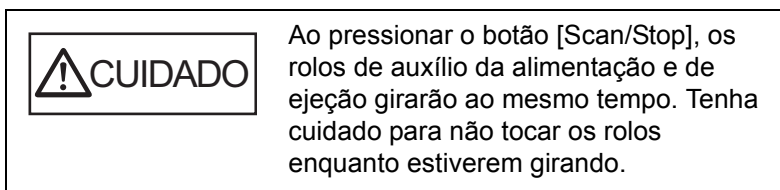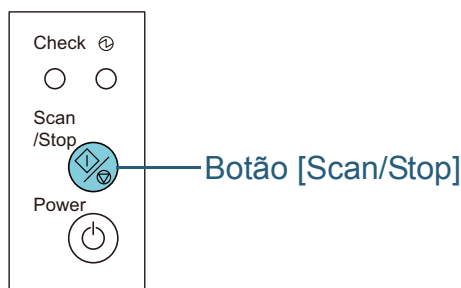

- 4 Limpe os rolos no sentido horizontal, com um pano umedecido com o Removedor F1 ou com o Lenço de limpeza.
Limpe toda a superfície pressionando o botão [Scan/Stop] para girar os rolos.
Limpe-os corretamente pois os resíduos nos rolos podem afetar o desempenho da alimentação.
Como referência, pressionar o botão [Scan/Stop] 7 vezes irá girar os rolos de auxílio da alimentação e de ejeção uma volta.

4 Feche o AAD.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 25).



Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

ATENÇÃO

Verifique se o AAD está fechado corretamente. Caso contrário, o documento poderá não ser inserido no ADD.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

Glossário

Limpendo o Flatbed (ScanPartner SP30F)

Limpe o flatbed com um pano umedecido com o Removedor F1, ou com o Lenço de limpeza.

- 1** Abra a Tapa da mesa.
Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tapa da mesa (ScanPartner SP30F)" (página 26).
- 2** Limpe os seguintes locais com um pano umedecido com o Removedor F1, ou com o Lenço de limpeza.

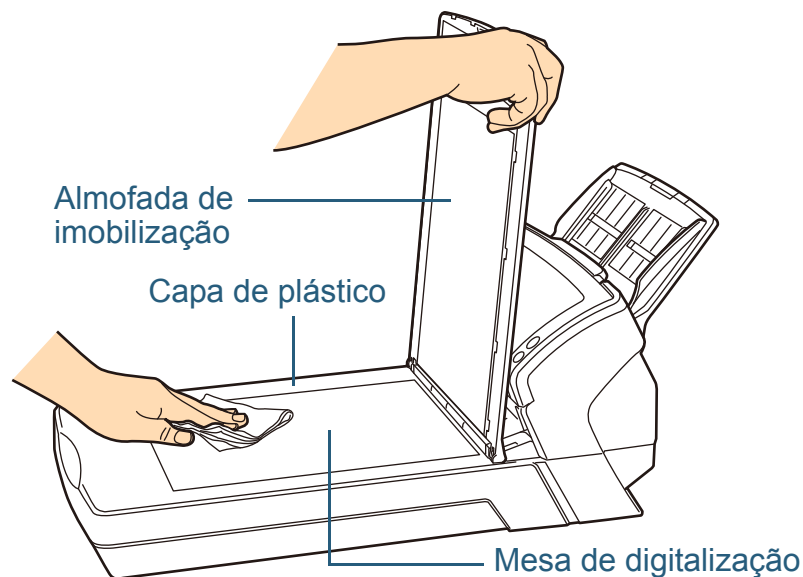

ATENÇÃO

Não deixe que o removedor entre na fresta entre a Mesa de digitalização e a Capa de plástico.

- 3** Aguarde até que as partes se sequem.
- 4** Feche a Tapa da mesa.
Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tapa da mesa (ScanPartner SP30F)" (página 26).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

5.4 Limpando a Folha de transporte

A Folha de transporte deve ser limpa com um pano seco, pano umedecido com o Removedor F1 ou com o Lenço de limpeza.

Limpe cuidadosamente a sujeira e o pó da parte interna da Folha de transporte.

Se a Folha de transporte for utilizada continuamente, sujeira e pó se acumularão na superfície e no seu interior.

Limpe-a regularmente para não provocar erros de digitalização.

ATENÇÃO

- Tome cuidado para não dobrar a Folha de transporte.
- Para evitar a deformação e a descoloração, nunca use thinner ou solventes orgânicos.
- Não limpe a Folha de transporte com força pois pode danificar ou deformá-la.
- Após limpar a parte interna, não feche a Folha de transporte até que esteja completamente seca.
- A Folha de transporte deve ser substituída aproximadamente a cada 500 digitalizações.

Para mais informações sobre a aquisição da Folha de transporte, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Capítulo 6 Substituindo as peças de consumo

Este capítulo descreve como substituir as peças de consumo do scanner.



CUIDADO





As lentes no interior do AAD atingem altas temperaturas quando o scanner está sendo usado. Antes de substituir as peças de consumo, desligue o scanner, desconecte o Cabo elétrico e aguarde pelo menos 15 minutos para esfriar as lentes.

6.1 Peças de consumo e ciclos de troca	81
6.2 Substituindo o Rolo de freio	82
6.3 Substituindo o Módulo de alimentação	84

6.1 Peças de consumo e ciclos de troca

A tabela seguinte mostra as Peças de consumo usadas pelo scanner.

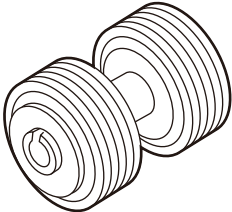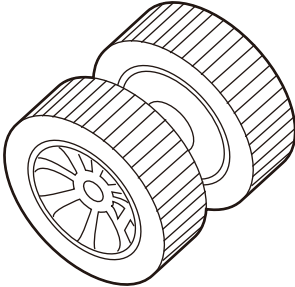Nome	Cód. da peça	Ciclo recomendado para a troca
 <p>Rolo de freio</p>	PA03540-0001	200.000 folhas ou 1 ano
 <p>Módulo de alimentação</p>	PA03540-0002	200.000 folhas ou 1 ano

As Peças de consumo devem ser substituídas periodicamente. Recomenda-se manter um estoque de Peças de consumo para que possam ser substituídas antes do término de sua vida útil. O scanner registra o número de folhas digitalizadas depois da substituição das peças de consumo (rolo de freio / módulo de alimentação), permitindo verificar o status de cada peça de consumo.

Para maiores detalhes, consulte a seção ["8.4 Configurações relacionadas a Contadores de páginas"](#) (página 129).

Os ciclos de troca sugeridos são referências na utilização de folhas A4 (80 g/m²) de pasta química ou mecânica. Este ciclo varia de acordo com o tipo de papel digitalizado e com que frequência o scanner é utilizado e limpo.

DICA

Use apenas Peças de consumo especificadas.

Para a aquisição das Peças de consumo, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

6.2 Substituindo o Rolo de freio


Substitua o Rolo de freio efetuando o seguinte procedimento:

- 1 Remova todos os documentos da Bandeja de entrada (Alimentador).
- 2 Abra o AAD.
Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 25).




Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.


- 3 Remova o Rolo de freio.
1 Segure ambas as extremidades da tampa e puxe-a na direção da seta.

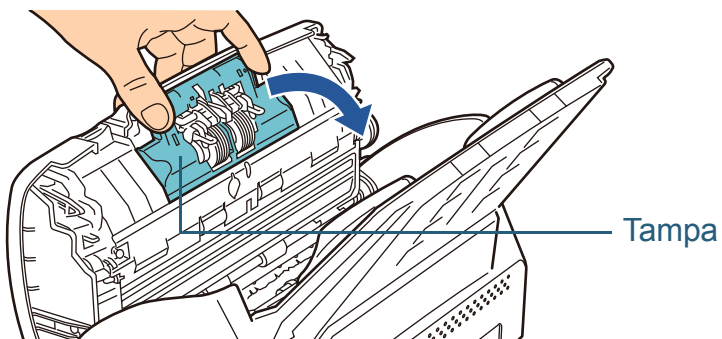


- 2 Levante o lado direito do rolo primeiro e puxe o Eixo da entrada para a esquerda.

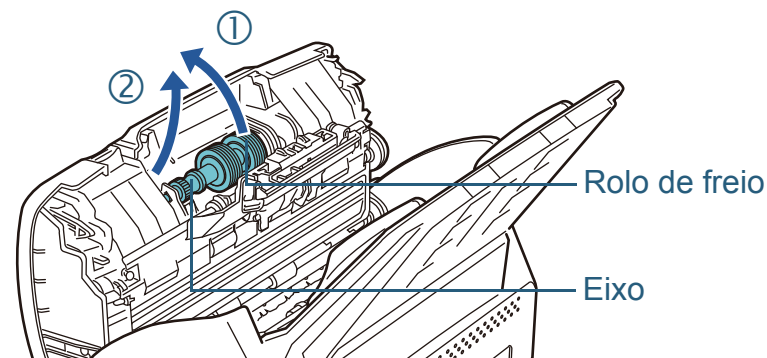

- 4 Remova o Rolo de freio do Eixo.

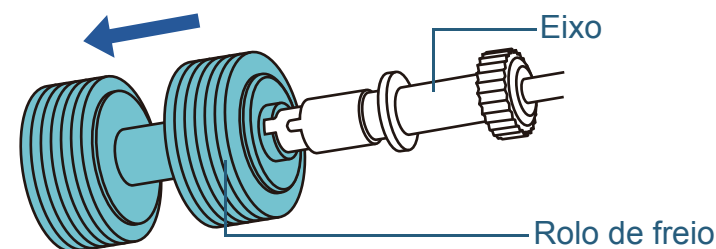


- 5 Encaixe o novo Rolo de freio no Eixo.
Insira o Pino do Eixo na entrada.

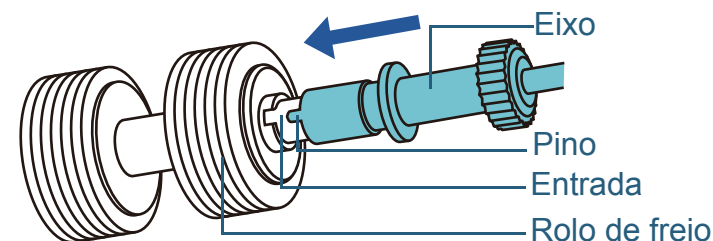

6 Encaixe o Eixo.

- 1 Insira o lado esquerdo do eixo no orifício e a seguir conecte o lado direito.

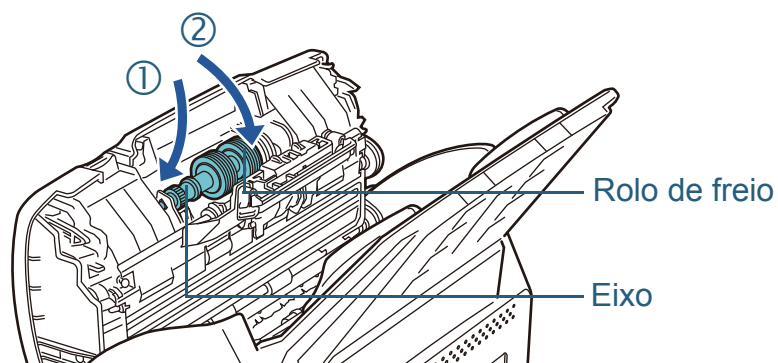

- 2 Feche a tampa.

ATENÇÃO

Verifique se o rolo de freio está instalado corretamente. Caso contrário, poderá causar erros de alimentação como obstruções de papel.

7 Feche o AAD.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[1.4 Abrindo / fechando o AAD](#)" (página 25).



Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

8 Reinicie o contador das peças de consumo.

Abra o Software Operation Panel e reinicie o contador.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Reiniciando os contadores de páginas](#)" (página 130).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

Glossário

6.3 Substituindo o Módulo de alimentação

Substitua o Módulo de alimentação efetuando o seguinte procedimento:

- 1 Remova todos os documentos da Bandeja de entrada (Alimentador).
- 2 Remova a Bandeja de entrada (Alimentador).
Segure ambas as extremidades da Bandeja de entrada (Alimentador), levante-a como em ① e puxe-a na direção da seta ②.

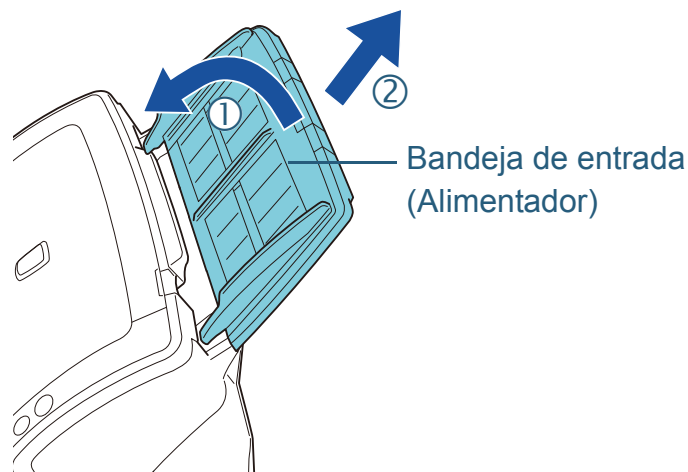


- 3 Abra o AAD.
Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 25).




Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

- 4 Remova o Módulo de alimentação.
1 Abra a Guia da folha levantando a aba.

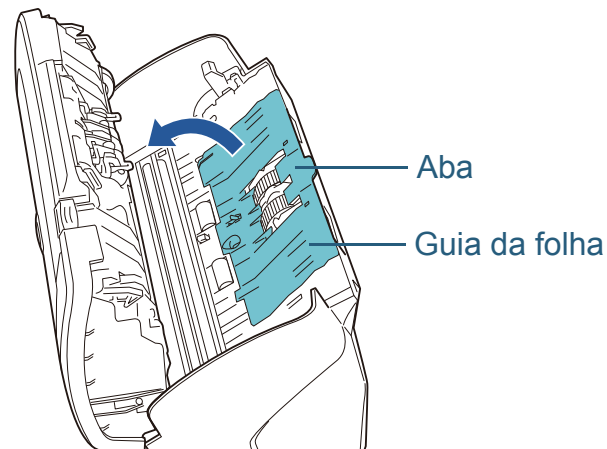

- 2 Gire a Base do eixo.

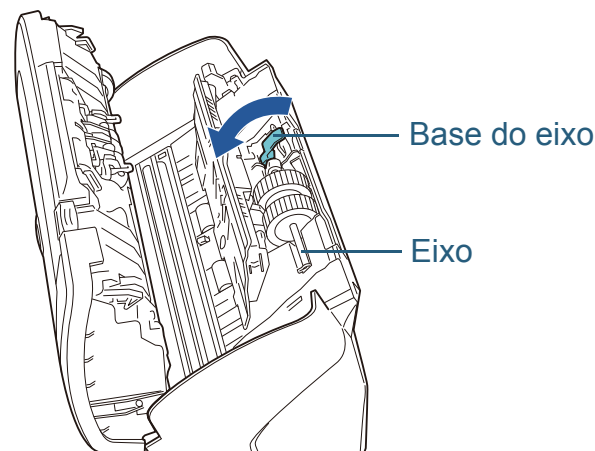

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário


3 Após levantar a Base do eixo, remova o Eixo.

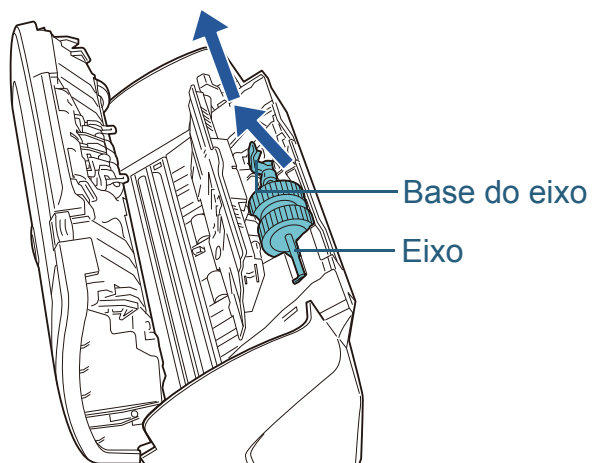

ATENÇÃO


Tenha cuidado para não tocar na engrenagem da Base do eixo pois contém graxa.

5 Remova o Módulo de alimentação do Eixo.
Puxe o Eixo levantando a Trava de retenção.

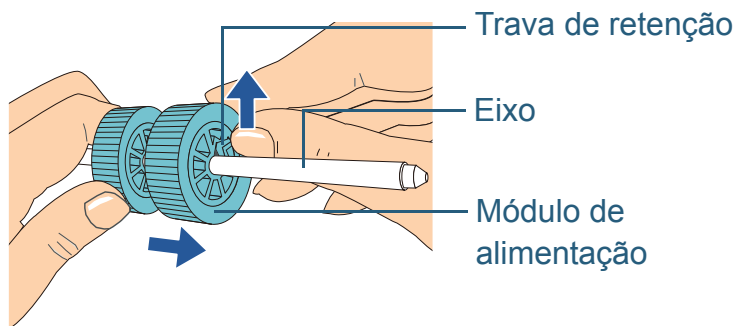


ATENÇÃO

Levantar a Trava de retenção com as unhas pode ferir ou danificá-las.
Se não conseguir levantá-la, use clipe de papel ou algo similar.

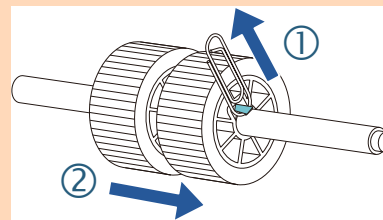

6 Encaixe o novo Módulo de alimentação no Eixo.
Insira o Pino do Eixo na entrada.

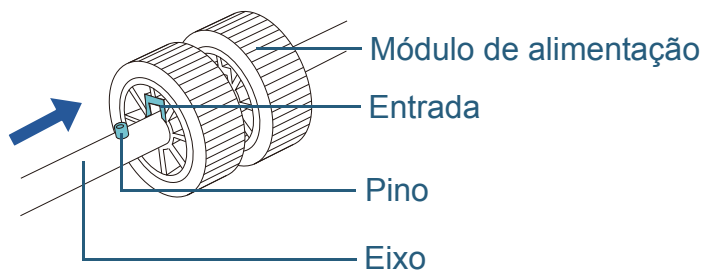


ATENÇÃO


Certifique-se de que o Módulo de alimentação esteja instalado corretamente. Caso contrário, poderá causar erros de alimentação como obstruções de papel.
Certifique-se de inserir o módulo de alimentação até que ele trave no local.

7 Encaixe o Eixo.

- 1 Insira a parte direita do Eixo na entrada e encaixe a parte esquerda com cuidado.

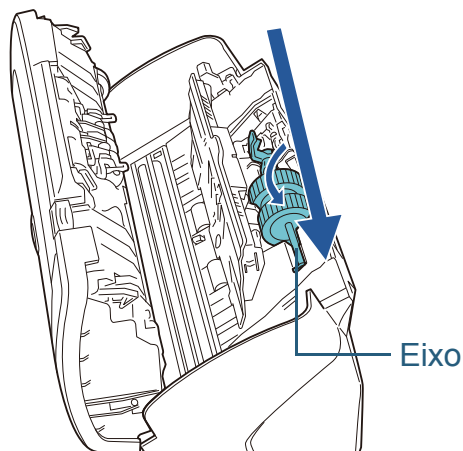

- 2 Gire a base do Eixo para travá-la.

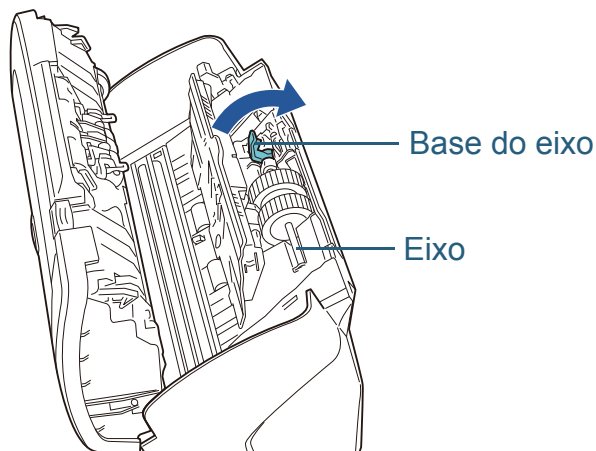

- 3 Feche a Guia da folha. Certifique-se de que ambos os lados da Guia da folha estejam travados.

ATENÇÃO

Certifique-se de que o Módulo de alimentação esteja instalado corretamente. Caso contrário, poderá causar erros de alimentação como obstruções de papel.

8 Feche o AAD.


- Para maiores detalhes, consulte a seção "[1.4 Abrindo / fechando o AAD](#)" (página 25).



Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

9 Encaixe a Bandeja de entrada (Alimentador).

- Insira as abas nas entradas do scanner e encaixe a Bandeja de entrada (Alimentador) até que trave no local.

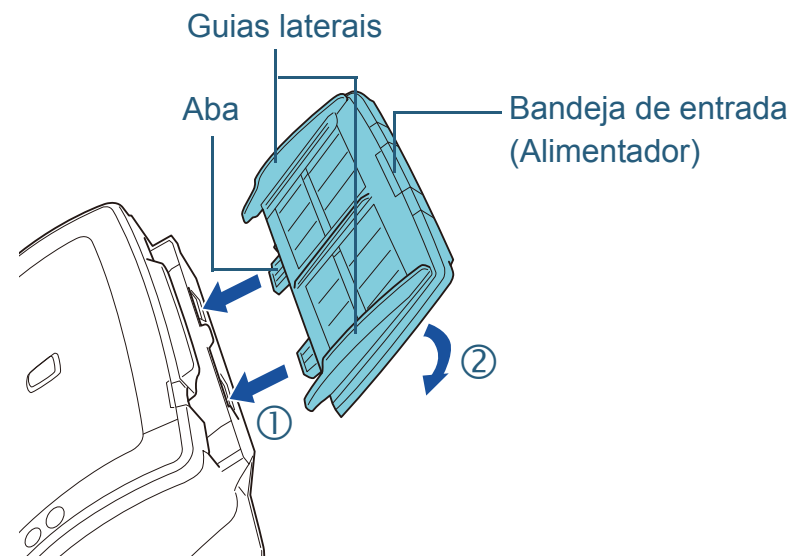

10 Reinicie o contador das peças de consumo.

- Abra o Software Operation Panel e reinicie o contador. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Reiniciando os contadores de páginas](#)" (página 130).

Capítulo 7 Solucionando problemas

Este capítulo descreve como resolver obstruções de documentos e outros problemas, itens a serem verificados antes de contatar a assistência técnica autorizada e o significado dos adesivos do scanner.

ATENÇÃO

Para maiores detalhes sobre os erros e problemas não mencionados neste capítulo, consulte a Ajuda do driver do scanner ou o Error Recovery Guide.

7.1 Obstrução de papel	88
7.2 Códigos de erros exibidos no Painel de operações	90
7.3 Solucionando problemas	94
7.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada	112
7.5 Verificando os adesivos do produto.....	114

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

7.1 Obstrução de papel

Quando os documentos ficarem obstruídos no interior do scanner, remova-os da seguinte maneira.



- Não puxe o documento obstruído com força, e certifique-se de abrir o AAD antes de remover o documento.
- Tenha cuidado de não se ferir com as partes metálicas ao remover os documentos que causaram a obstrução. Fazer isso pode resultar em ferimentos.
- Tenha cuidado para que objetos pessoais (gravatas e colares, por exemplo) ou cabelo não enroscuem no interior do scanner ao remover os documentos.
- A lente pode ficar quente durante a operação.


1 Remova todos os documentos da Bandeja de entrada (Alimentador).

2 Abra o AAD.
Para maiores detalhes, consulte a seção "[1.4 Abrindo / fechando o AAD](#)" ([página 25](#)).



Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

3 Remova o documento obstruído.

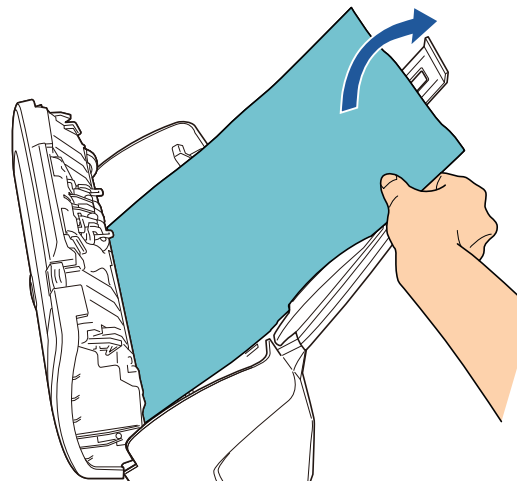

ATENÇÃO

- Verifique os documentos e a rota de transporte, removendo todos os grampos e cliques que possam causar obstruções de papel.
- Tenha cuidado para não danificar as lentes e as guias ao remover os documentos com cliques ou grampos.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

4 Feche o AAD.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 25).



Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

ATENÇÃO

- Verifique se o AAD está fechado corretamente. Caso contrário, o documento poderá não ser inserido no ADD.
- Quando a digitalização for concluída ou cancelada ocasionalmente, os documentos poderão permanecer no AAD sem que uma mensagem de erro seja exibida. Neste caso, remova os documentos seguindo os passos 1 a 4 acima.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário


7.2 Códigos de erros exibidos no Painel de operações

Quando um erro ocorrer durante a digitalização, os indicadores do painel de operações serão ativados conforme descrito abaixo.

- Erros temporários
 - indicador Check (LED) é ativado.
 - indicador Power (LED) permanece ativado.
- Erros do dispositivo
 - indicador Check (LED) pisca.
 - indicador Power (LED) é ativado ou pisca.


Erros temporários podem ser resolvidos pelo próprio usuário, enquanto que os erros do dispositivo requerem a assistência de um técnico especializado.

Os indicadores retornarão ao status pronto para digitalizar se o botão [Scan/Stop] for pressionado durante um alerta de erro temporário. Observe que a mensagem de obstrução de papel desaparecerá após um certo período de tempo se não houverem documentos (status pronto para digitalizar) no scanner.

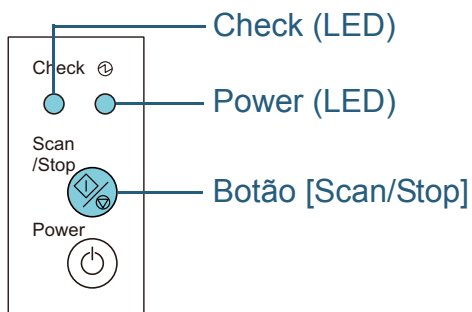

Se o Error Recovery Guide estiver instalado no computador, a janela do Error Recovery Guide será exibida na inicialização do Windows. Quando um erro for detectado, as informações relacionadas como o nome e código do erro (número) serão visualizadas na janela do Error Recovery Guide.

Anote as informações exibidas na janela e clique o botão [Mais informações] para a solução dos problemas.

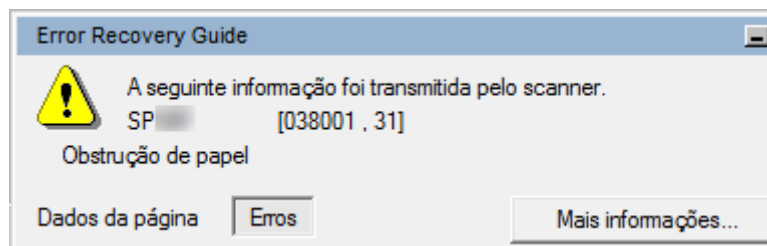

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Erros temporários

Segue abaixo, a lista de erros temporários que podem ser resolvidos pelo próprio usuário.

Quando um erro temporário ocorrer, o indicador Check (LED) é ativado.

■ Erros de alimentação de papel

Item	Resolução
Obstrução de papel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Remova o documento obstruído. Para maiores detalhes, consulte a seção "7.1 Obstrução de papel" (página 88). 2 Verifique se o documento é compatível à digitalização pelo AAD. Para maiores detalhes, consulte a seção "2.3 Documentos para digitalização" (página 43).
Alimentação múltipla	Pressionando o botão [Scan/Stop] no painel de operações, os documentos serão ejetados.

■ Outros erros

Item	Resolução
Erro da trava de transporte (ScanPartner SP30F)	Destrave a trava de transporte. Para maiores detalhes, consulte a Quick Installation Sheet.
AAD aberto	Feche o AAD e recarregue os documentos.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Erros do dispositivo

A tabela abaixo descreve os erros do dispositivo que requerem a assistência de um técnico especializado.

■ Irregularidade do motor do flatbed, erro interno, erro óptico

Check (LED)	Power (LED)	Item	Resolução
Piscando 2 vezes	Ligado	Erro óptico (AAD dianteiro)	1 Limpe a lente. Para maiores detalhes, consulte a seção " Capítulo 5 Cuidados diários " (página 70). 2 Reinicie o scanner. Se o problema persistir, anote o status dos indicadores e entre em contato com o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.
Piscando 3 vezes	Ligado	Erro óptico (AAD posterior)	
Piscando 4 vezes	Ligado	Irregularidade do motor do Flatbed (ScanPartner SP30F)	1 Confirme se a trava de transporte não está acionada. 2 Reinicie o scanner. Se o problema persistir, anote o status dos indicadores e entre em contato com o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.
Piscando 7 vezes	Ligado	Erro óptico (Flatbed) (ScanPartner SP30F)	
Piscando 5 vezes	Ligado	Erro no painel de operações	Reinicie o scanner. Se o problema persistir, anote o status dos indicadores e entre em contato com o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.
Piscando 6 vezes	Ligado	Erro do EEPROM	
Piscando 7 vezes	Piscando 7 vezes	Erro na memória	

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

■ Erro de chip

Check (LED)	Power (LED)	Item	Resolução
Piscando 3 vezes	Piscando 3 vezes	Erro do LSI	<p>Reinicie o scanner.</p> <p>Se o problema persistir, anote o status dos indicadores e entre em contato com o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.</p>

■ Erro no sistema do motor

Check (LED)	Power (LED)	Item	Resolução
Piscando 2 vezes	Piscando 2 vezes	Falha no circuito da lâmpada	Reinicie o scanner.
Piscando 6 vezes	Piscando 6 vezes	Erro no sistema do motor	<p>Se o problema persistir, anote o status dos indicadores e entre em contato com o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.</p>

■ Erro do sensor

Check (LED)	Power (LED)	Item	Resolução
Piscando 4 vezes	Piscando 4 vezes	Erro do sensor	<ol style="list-style-type: none"> 1 Limpe a sujeira que existe ao redor dos sensores ultra-sônicos. 2 Reinicie o scanner. <p>Se o problema persistir, anote o status dos indicadores e entre em contato com o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.</p>

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

7.3 Solucionando problemas

Esta seção descreve sobre as soluções dos problemas que podem ocorrer durante o uso do scanner. Verifique os itens abaixo antes de procurar uma assistência técnica. Se o problema persistir, verifique cada item na seção ["7.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada"](#) (página 112), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Exemplos de problemas que podem ocorrer estão listados abaixo:

Sintomas
"O scanner não liga." (página 95)
"A digitalização não inicia." (página 96)
"Qualidade da foto / imagem digitalizada é baixa quando efetuada no modo Preto e branco." (página 97)
"A qualidade de textos ou linhas digitalizadas não é satisfatória." (página 98)
"As imagens estão distorcidas ou não estão limpas." (página 99)
"Listras verticais aparecem na imagem digitalizada." (página 100)
"Quando o scanner é ligado, o indicador Check (LED) no painel de operações se ligará ou piscará." (página 101)
"Erros de alimentação múltipla ocorrem frequentemente." (página 102)
"Os documentos não são alimentados pelo AAD corretamente." (página 104)
"Obstruções de papel / erros de alimentação ocorrem com frequência." (página 105)

Sintomas
"Imagens digitalizadas ficam alongadas." (página 106)
"Uma sombra é exibida na margem superior ou inferior da imagem digitalizada." (página 107)
"Linhas pretas aparecem no documento." (página 108)
"A Folha de transporte não é alimentada corretamente. / Ocorre obstrução de papéis." (página 109)
"Parte da imagem não aparece quando utiliza a Folha de transporte." (página 111)

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

O scanner não liga.

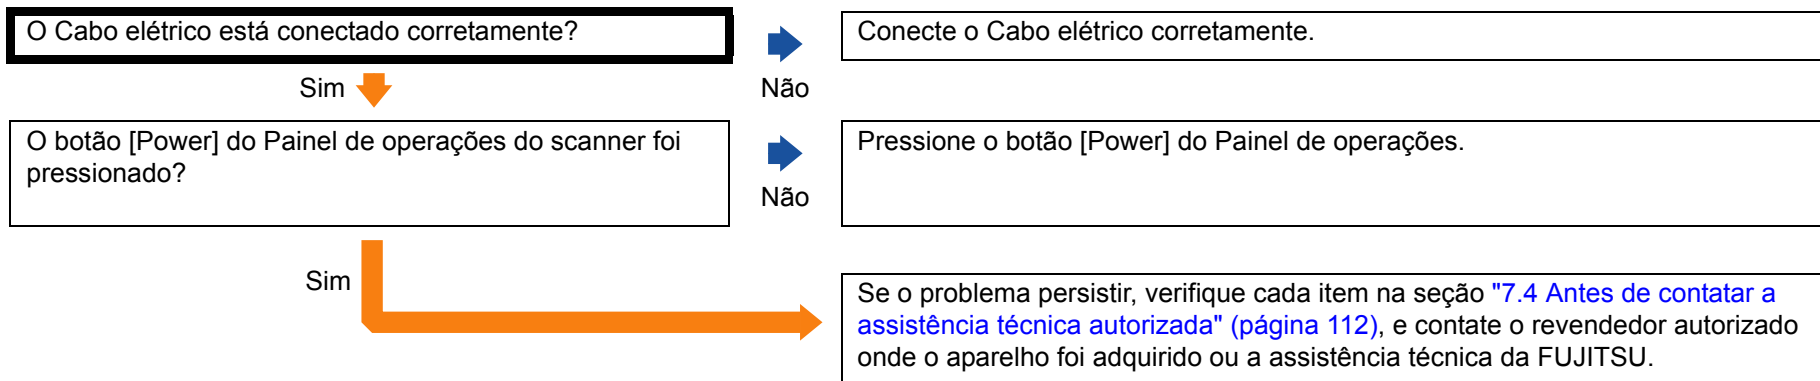

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice


Glossário

A digitalização não inicia.

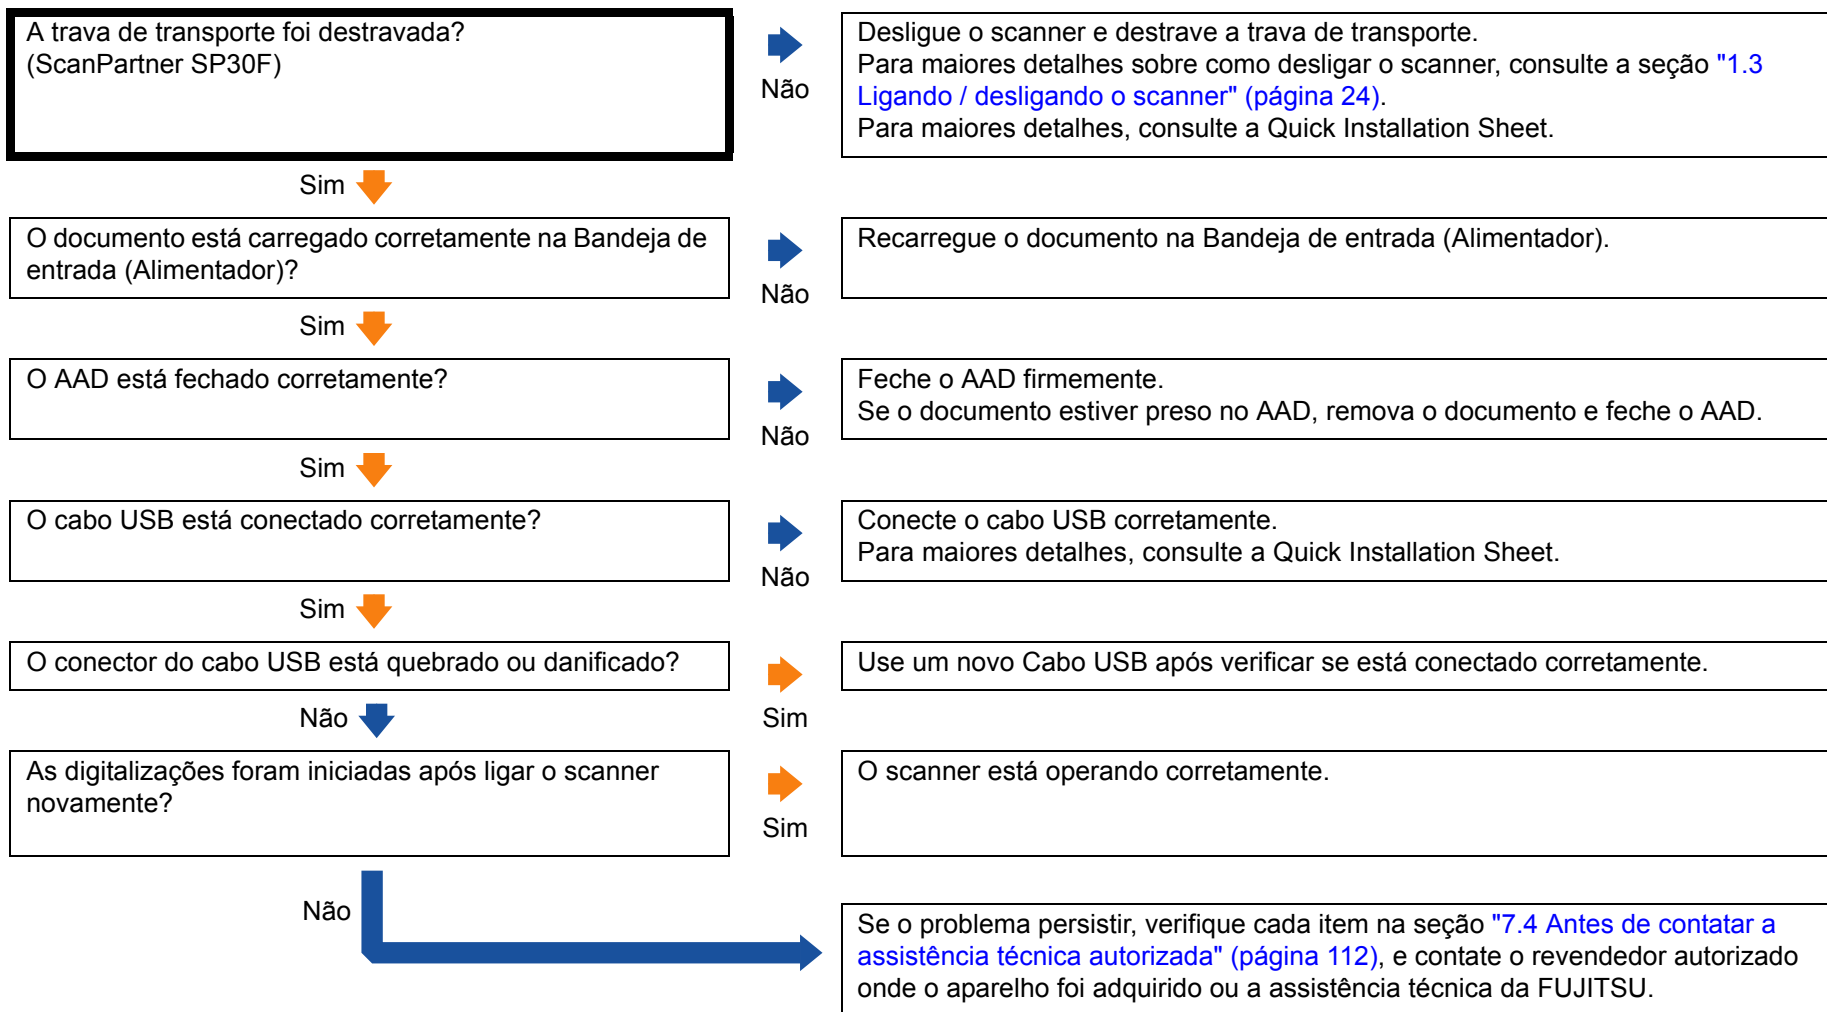


- Início
- Sumário
- Índice
- Introdução
- Visão geral do scanner
- Como carregar documentos
- Como usar o painel de operações
- Vários métodos de digitalização
- Cuidados diários
- Substituindo as peças de consumo
- Solucionando problemas
- Configurações operacionais
- Apêndice
- Glossário

Qualidade da foto / imagem digitalizada é baixa quando efetuada no modo Preto e branco.

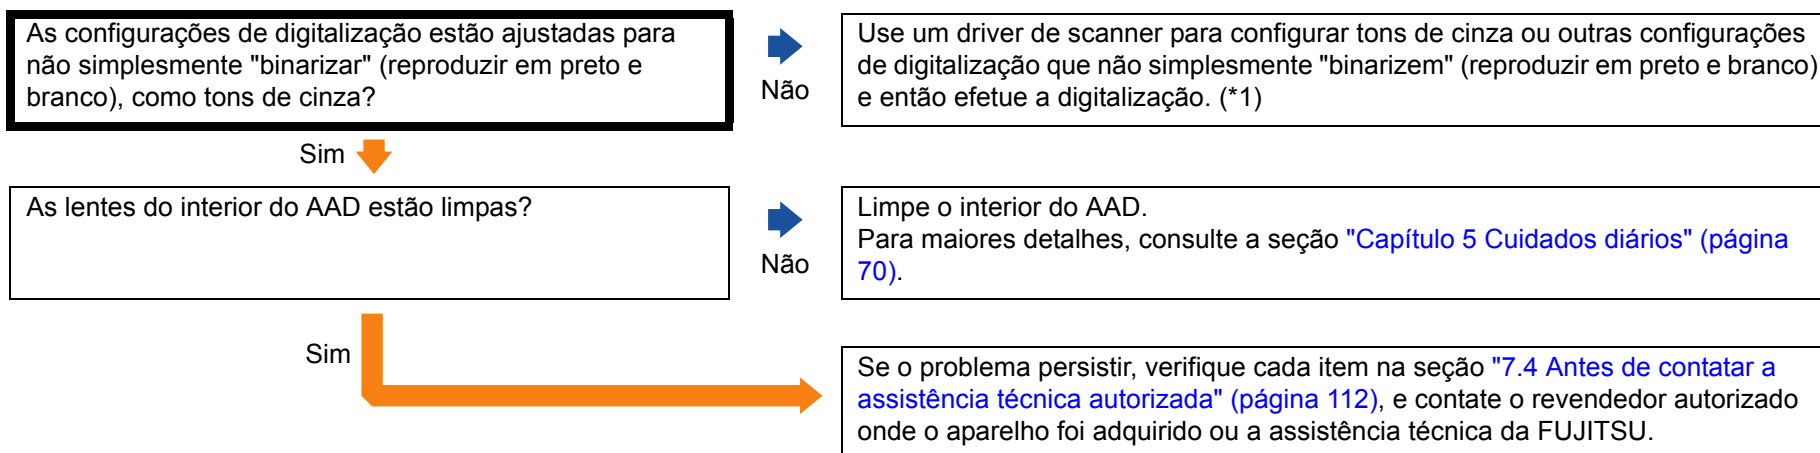

*1: A imagem digitalizada poderá ter uma diferença significativa comparando com a original se a foto ou imagem for "binarizada" (reproduzida em Preto e branco). Se possível, use um driver de scanner para configurar tons de cinza ou outras configurações de digitalização que não simplesmente "binarizem" (reproduzir em preto e branco) e então efetue a digitalização.


A qualidade de textos ou linhas digitalizadas não é satisfatória.

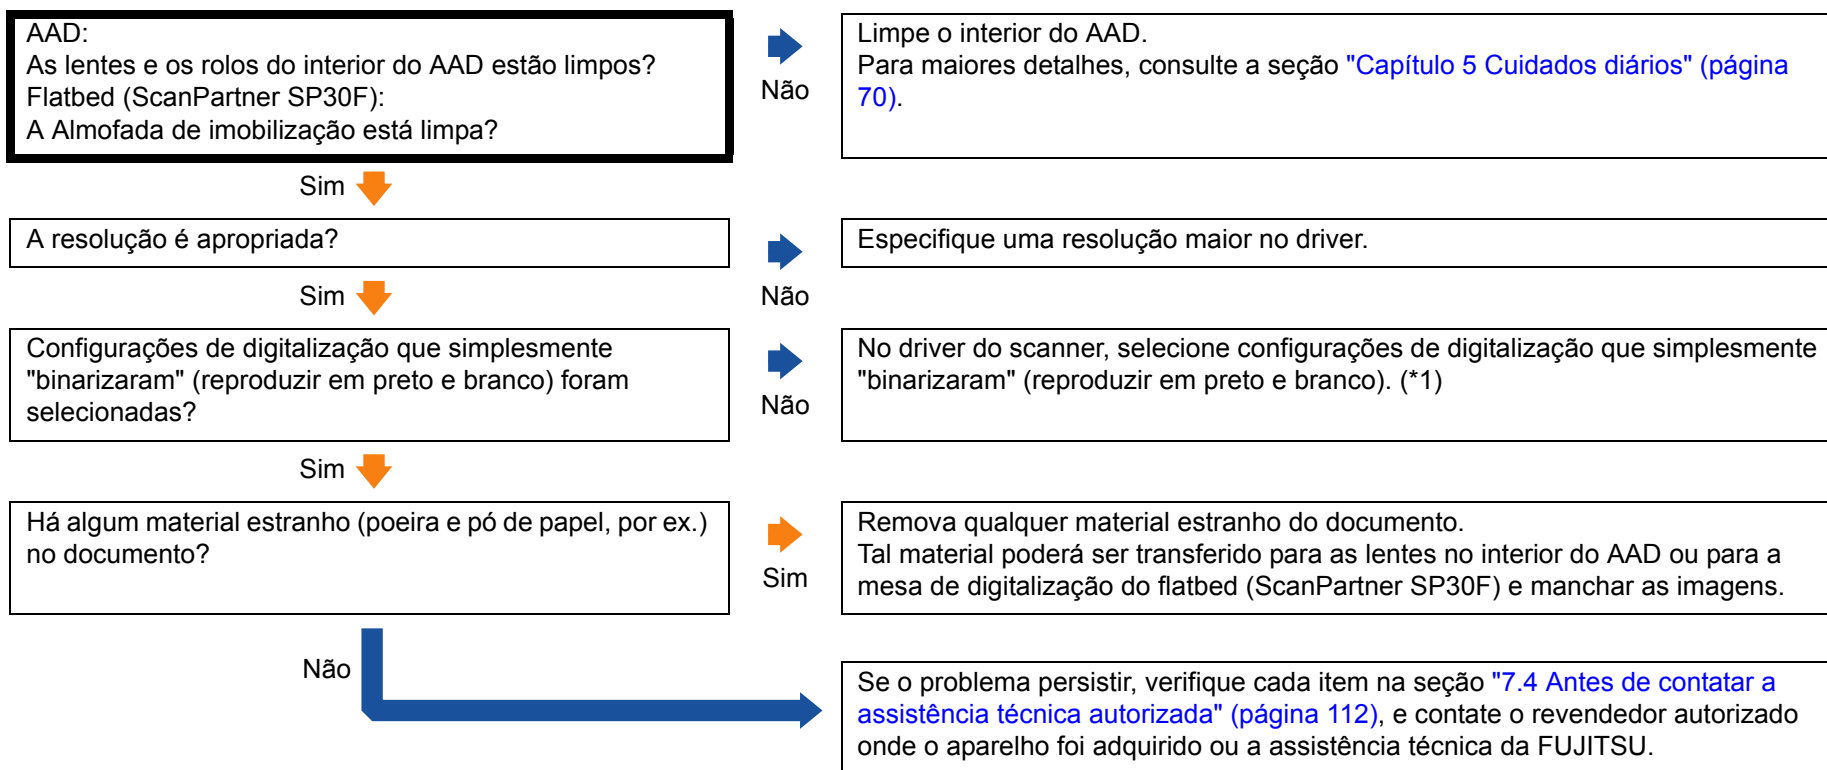


*1: Ao digitalizar em tons de cinza ou colorido, a imagem digitalizada poderá não sair nítida e limpa. Se possível, use um driver de scanner para definir configurações de digitalização que simplesmente "binarizem" (reproduzir em preto e branco) e então efetue a digitalização.

- Início
- Sumário
- Índice
- Introdução
- Visão geral do scanner
- Como carregar documentos
- Como usar o painel de operações
- Vários métodos de digitalização
- Cuidados diários
- Substituindo as peças de consumo
- Solucionando problemas
- Configurações operacionais
- Apêndice
- Glossário

As imagens estão distorcidas ou não estão limpas.

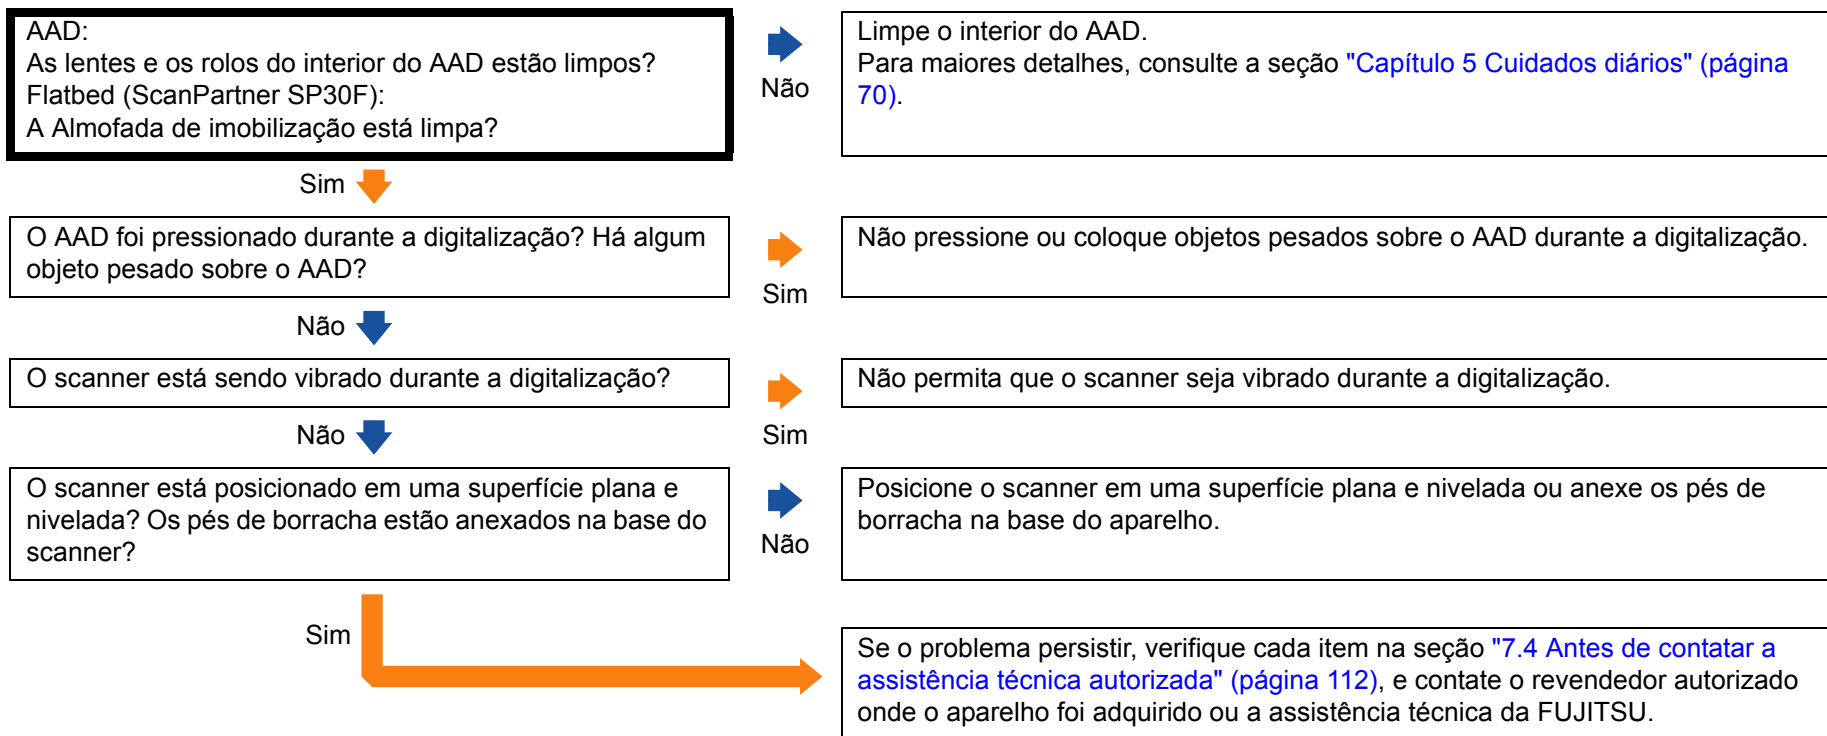

Listras verticais aparecem na imagem digitalizada.

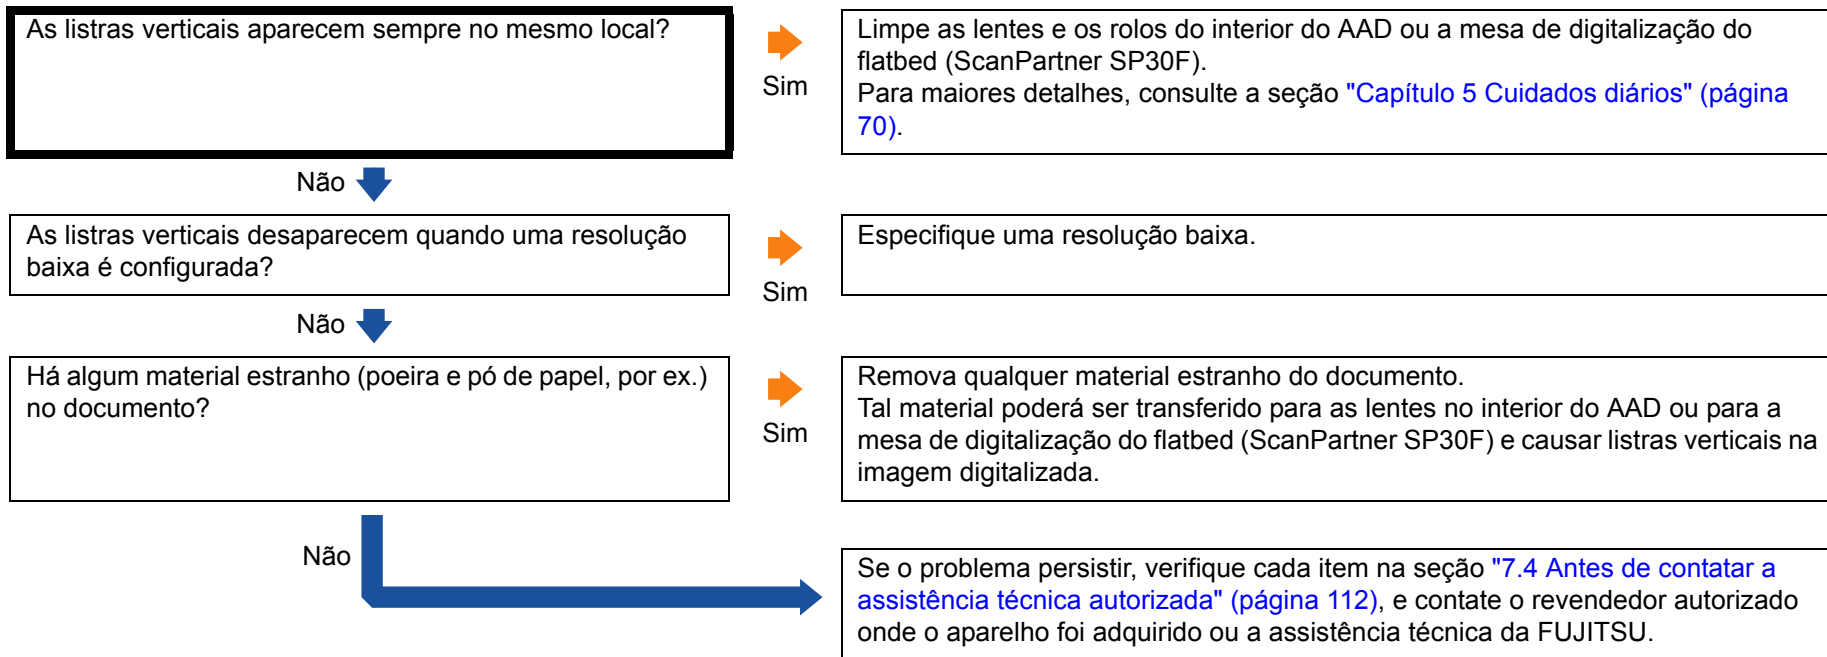

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Quando o scanner é ligado, o indicador Check (LED) no painel de operações se ligará ou piscará.

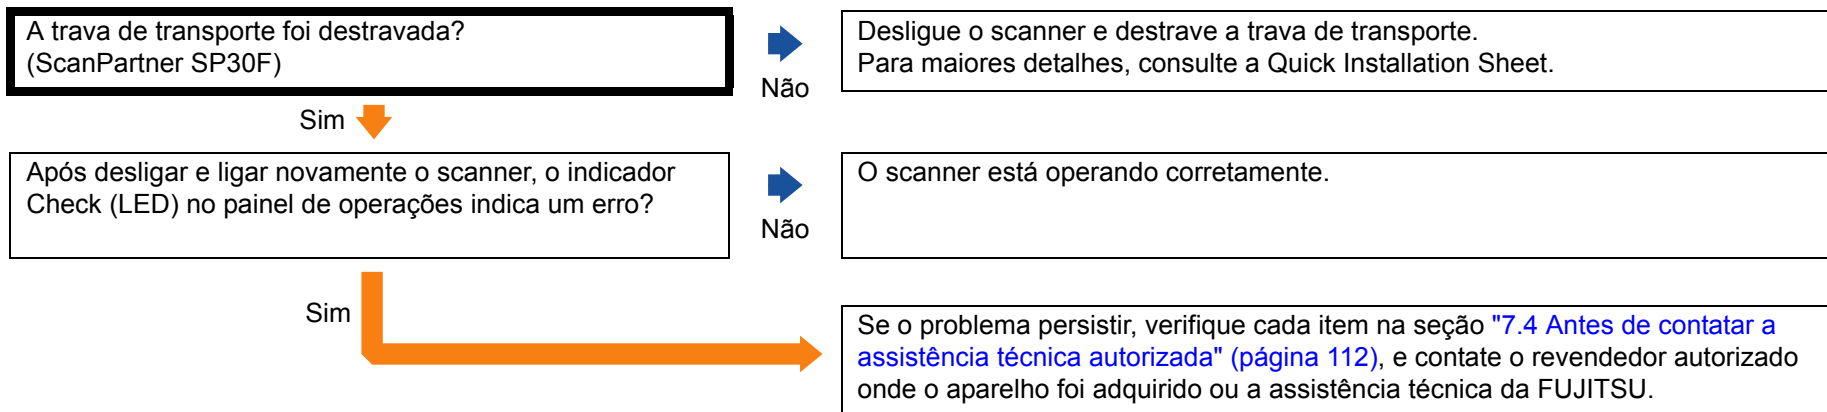

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Erros de alimentação múltipla ocorrem frequentemente.

<p>Os documentos preenchem os requisitos descritos em "Precauções" na seção "Condições do documento" (página 43)?</p>	<p>➡ Não</p>	<p>Use os documentos que satisfaçam as condições requeridas. Para maiores detalhes, consulte a seção "2.3 Documentos para digitalização" (página 43).</p>
<p>Sim ⬇</p> <p>A Folha de transporte está sendo utilizada?</p>	<p>➡ Sim</p>	<p>No driver do scanner, configure o scanner para usar a Folha de transporte. ("Documentos maiores que tamanhos A4 / Carta" (página 59) ou "Digitalizando fotografias e recortes" (página 61))</p>
<p>Não ⬇</p> <p>Quando a detecção da alimentação múltipla estiver ativada, os documentos satisfazem as condições necessárias para uma detecção precisa?</p>	<p>➡ Não</p>	<p>Preencha as condições para a detecção de alimentação múltipla precisa. Para maiores detalhes, consulte a seção "Condições para a detecção de alimentação múltipla" (página 47). Especifique também uma faixa de alimentação múltipla caso necessário ("O aplicativo especificado será aberto quando o botão [Scan/Stop] for pressionado." (página 69)).</p>
<p>Sim ⬇</p> <p>Cartão plástico ou algum documento espesso foi digitalizado?</p>	<p>➡ Sim</p>	<p>Para digitalizar os documentos com sucesso, desative a detecção da alimentação múltipla.</p>
<p>Não ⬇</p> <p>Os documentos foram folheados antes de serem carregados no scanner?</p>	<p>➡ Não</p>	<p>Folheie os documentos.</p>
<p>Sim ⬇</p> <p>Os documentos acabaram de ser impressos por uma copiadora ou impressora a laser?</p>	<p>➡ Sim</p>	<p>Folheie os documentos algumas vezes para remover a eletricidade estática.</p>
<p>Não ⬇</p> <p>A espessura do maço é mais fina que 5 mm?</p>	<p>➡ Não</p>	<p>Reduza o número de folhas.</p>

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

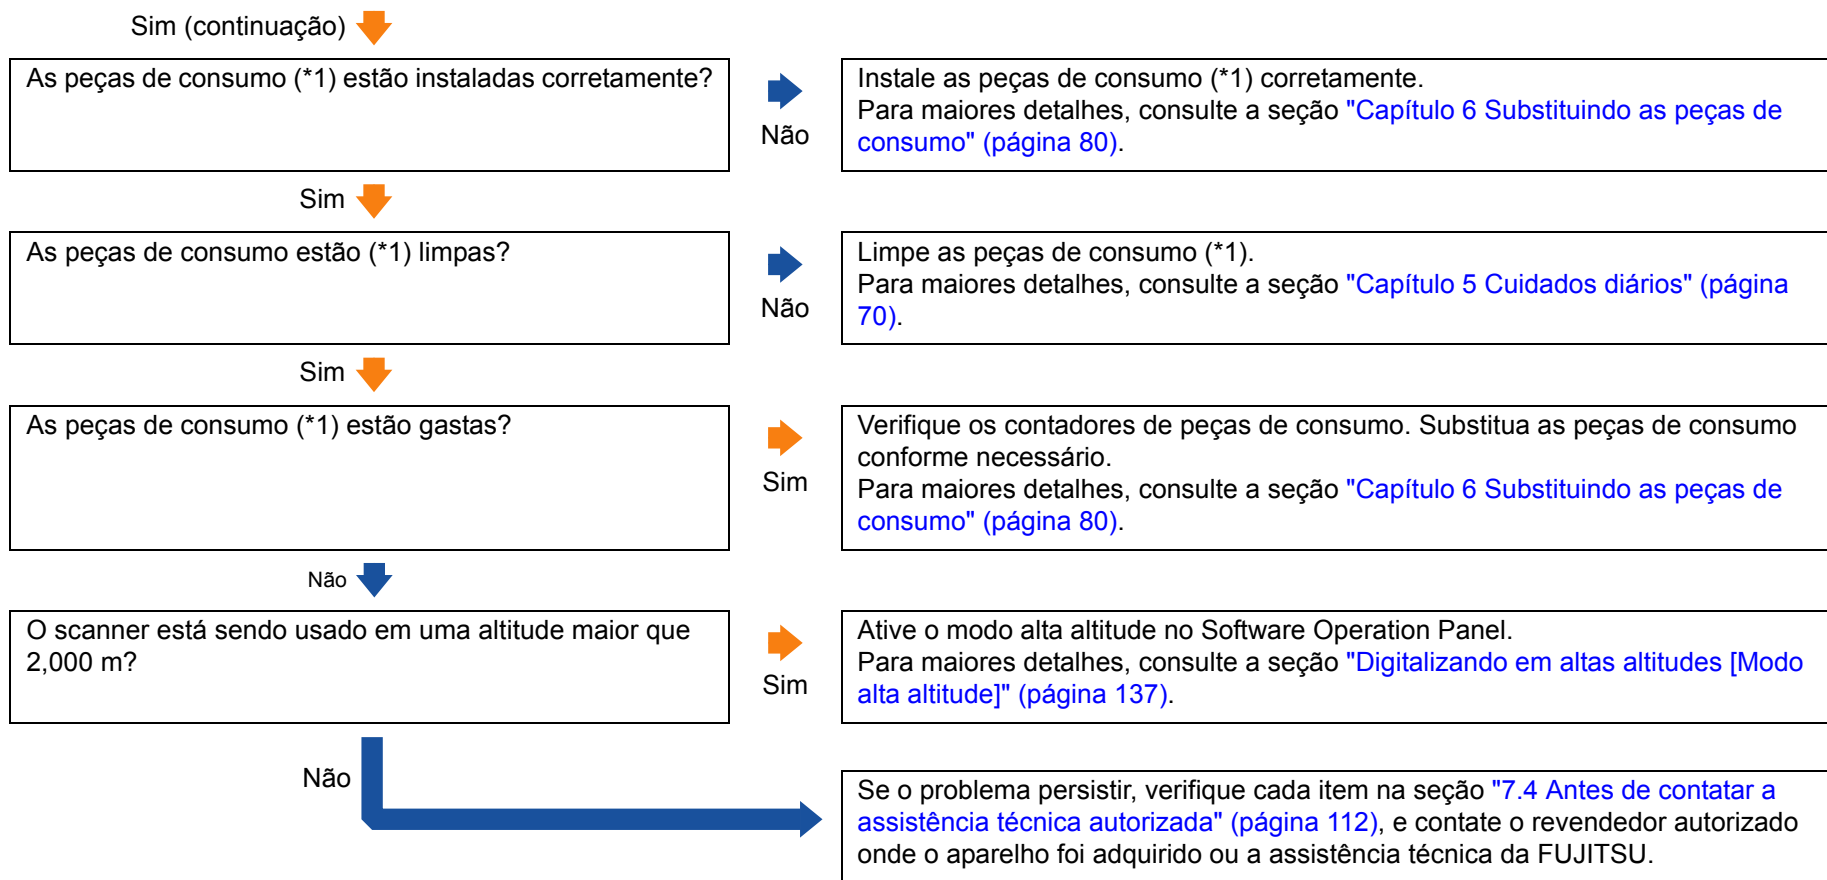


*1: "Peças de consumo" referem-se à Base de alimentação e Módulo de alimentação.

*2: Observe que quando o modo alta altitude estiver ativado e o scanner for usado em altitudes menores que 2.000 m, a alimentação múltipla pode não ser detectada.

- Início
- Sumário
- Índice
- Introdução
- Visão geral do scanner
- Como carregar documentos
- Como usar o painel de operações
- Vários métodos de digitalização
- Cuidados diários
- Substituindo as peças de consumo
- Solucionando problemas
- Configurações operacionais
- Apêndice
- Glossário


Os documentos não são alimentados pelo AAD corretamente.

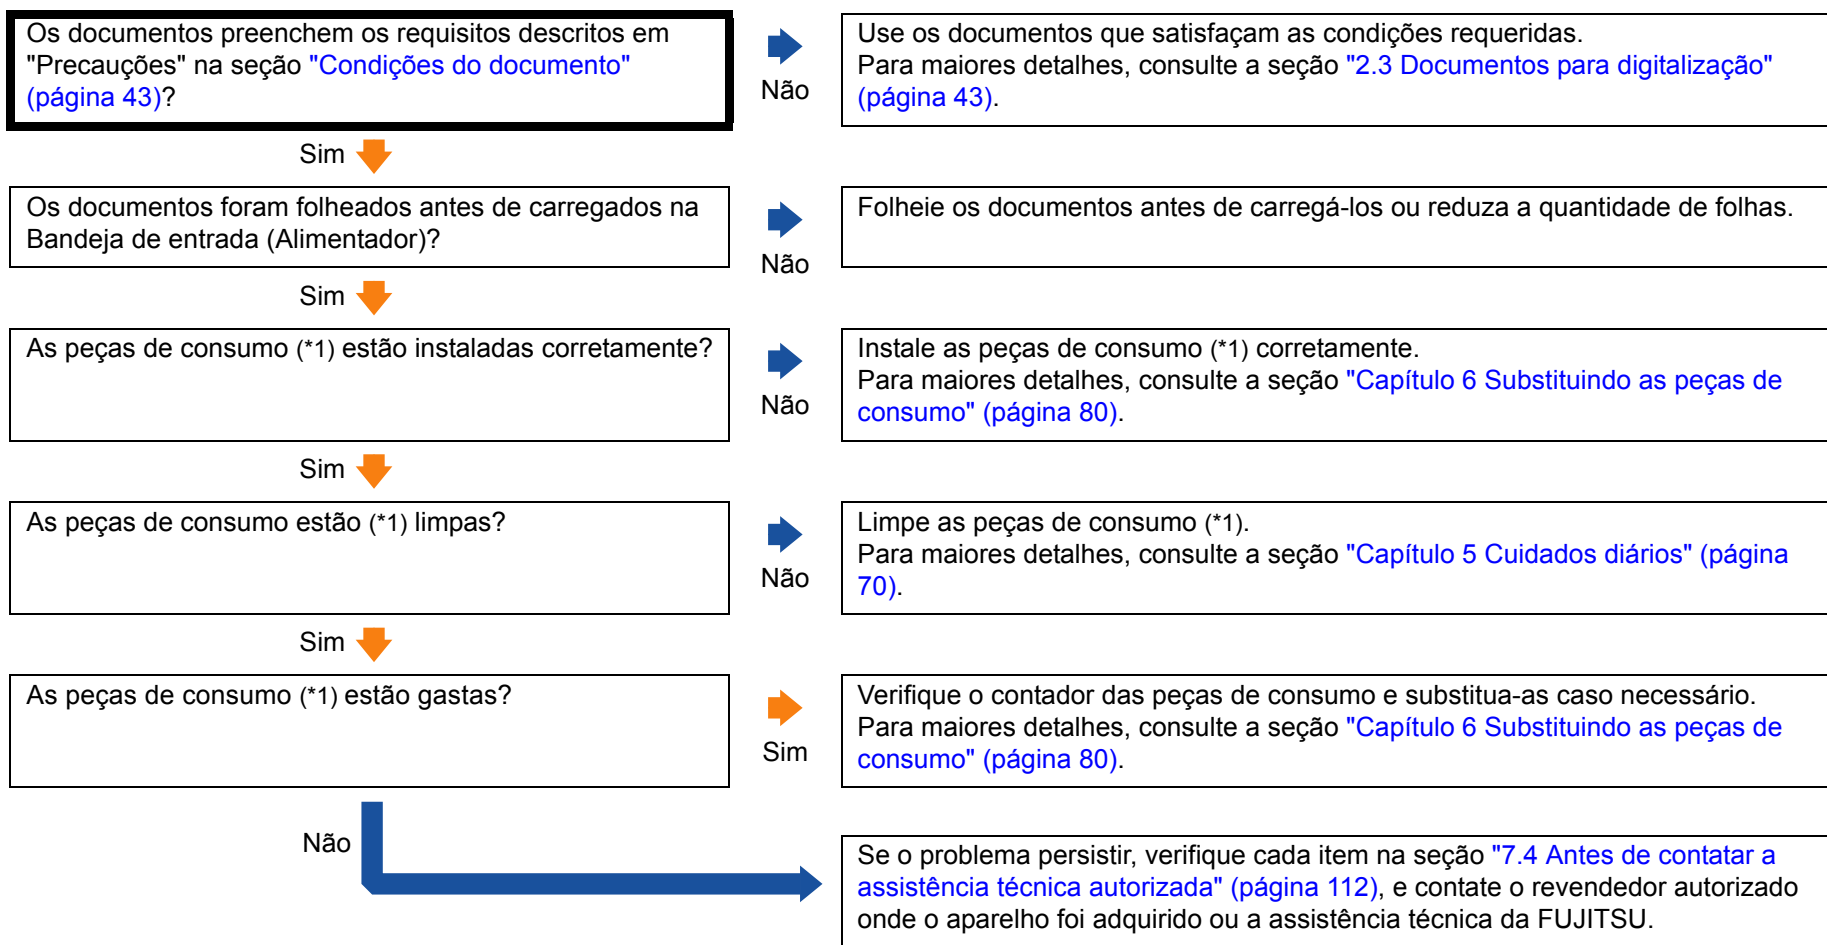

*1: "Peças de consumo" referem-se à Base de alimentação e Módulo de alimentação.

- Início
- Sumário
- Índice
- Introdução
- Visão geral do scanner
- Como carregar documentos
- Como usar o painel de operações
- Vários métodos de digitalização
- Cuidados diários
- Substituindo as peças de consumo
- Solucionando problemas
- Configurações operacionais
- Apêndice
- Glossário


Obstruções de papel / erros de alimentação ocorrem com frequência.

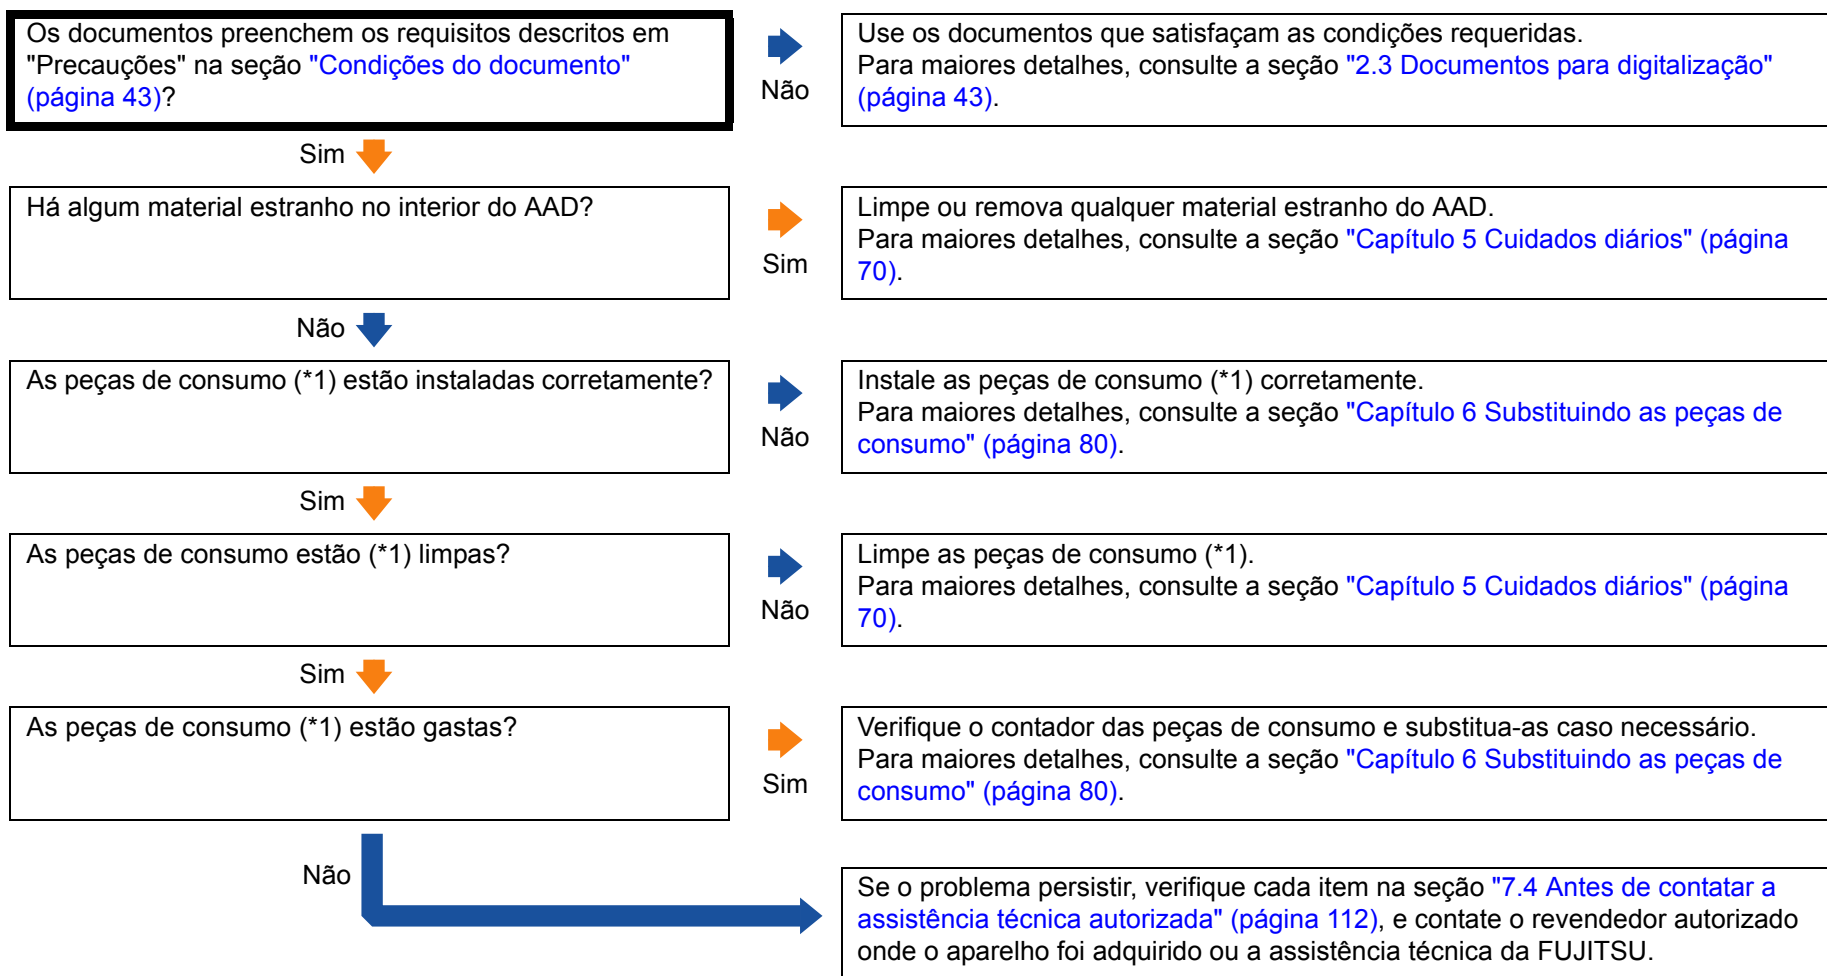

*1: "Peças de consumo" referem-se à Base de alimentação e Módulo de alimentação.

- Início
- Sumário
- Índice
- Introdução
- Visão geral do scanner
- Como carregar documentos
- Como usar o painel de operações
- Vários métodos de digitalização
- Cuidados diários
- Substituindo as peças de consumo
- Solucionando problemas
- Configurações operacionais
- Apêndice
- Glossário


Imagens digitalizadas ficam alongadas.

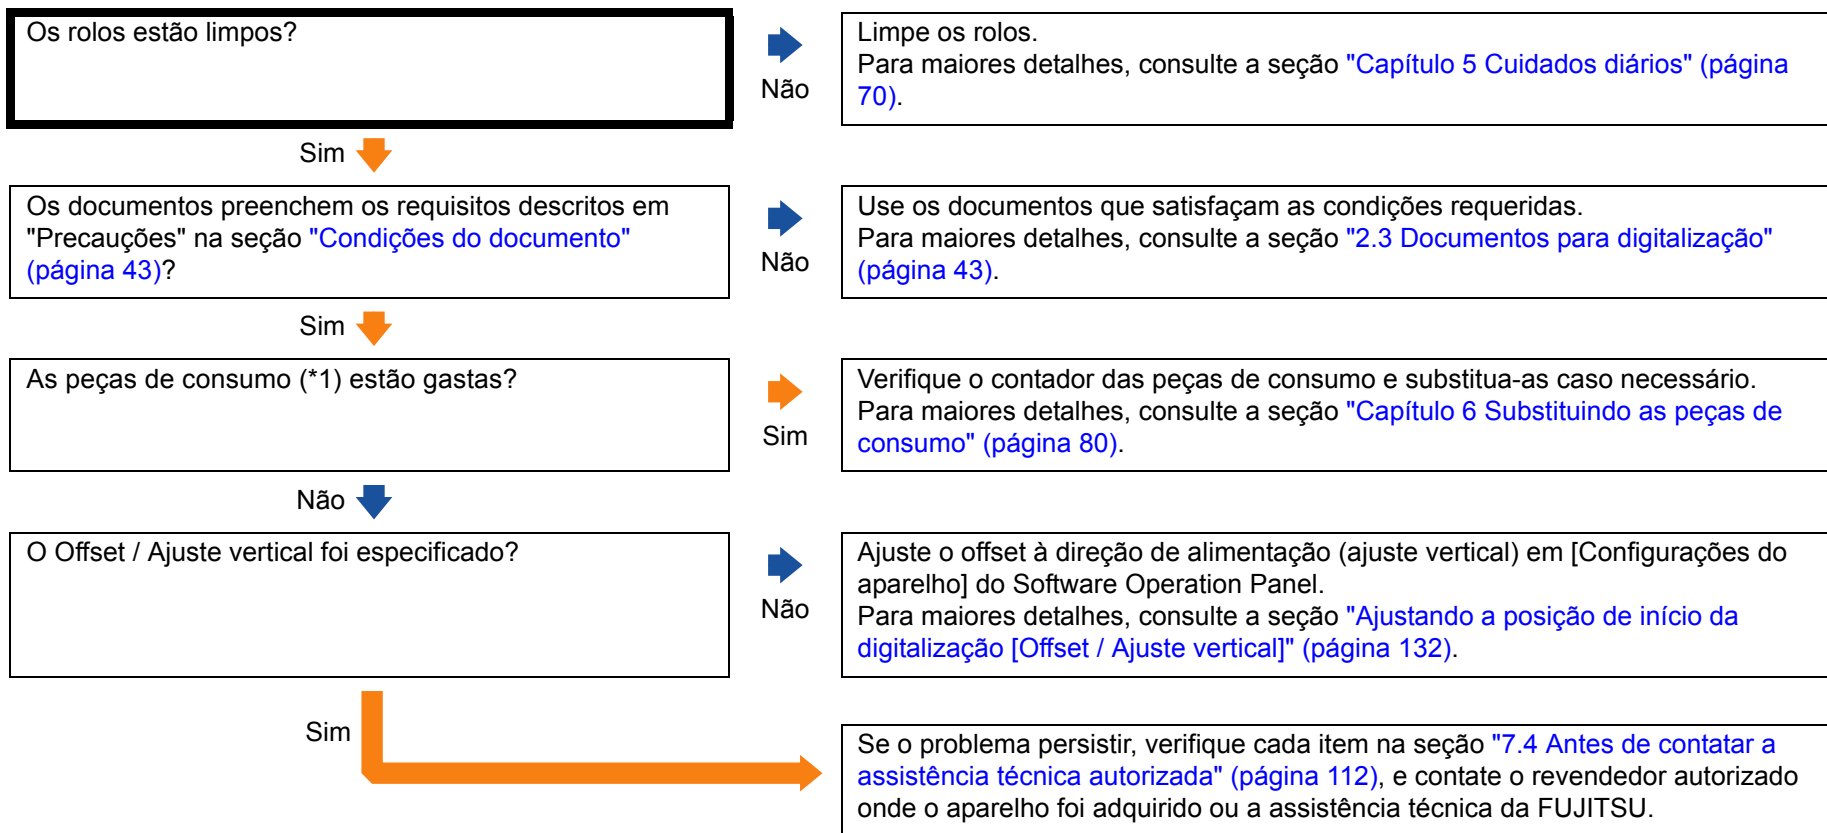

*1: "Peças de consumo" referem-se à Base de alimentação e Módulo de alimentação.

- Início
- Sumário
- Índice
- Introdução
- Visão geral do scanner
- Como carregar documentos
- Como usar o painel de operações
- Vários métodos de digitalização
- Cuidados diários
- Substituindo as peças de consumo
- Solucionando problemas
- Configurações operacionais
- Apêndice
- Glossário

Uma sombra é exibida na margem superior ou inferior da imagem digitalizada.

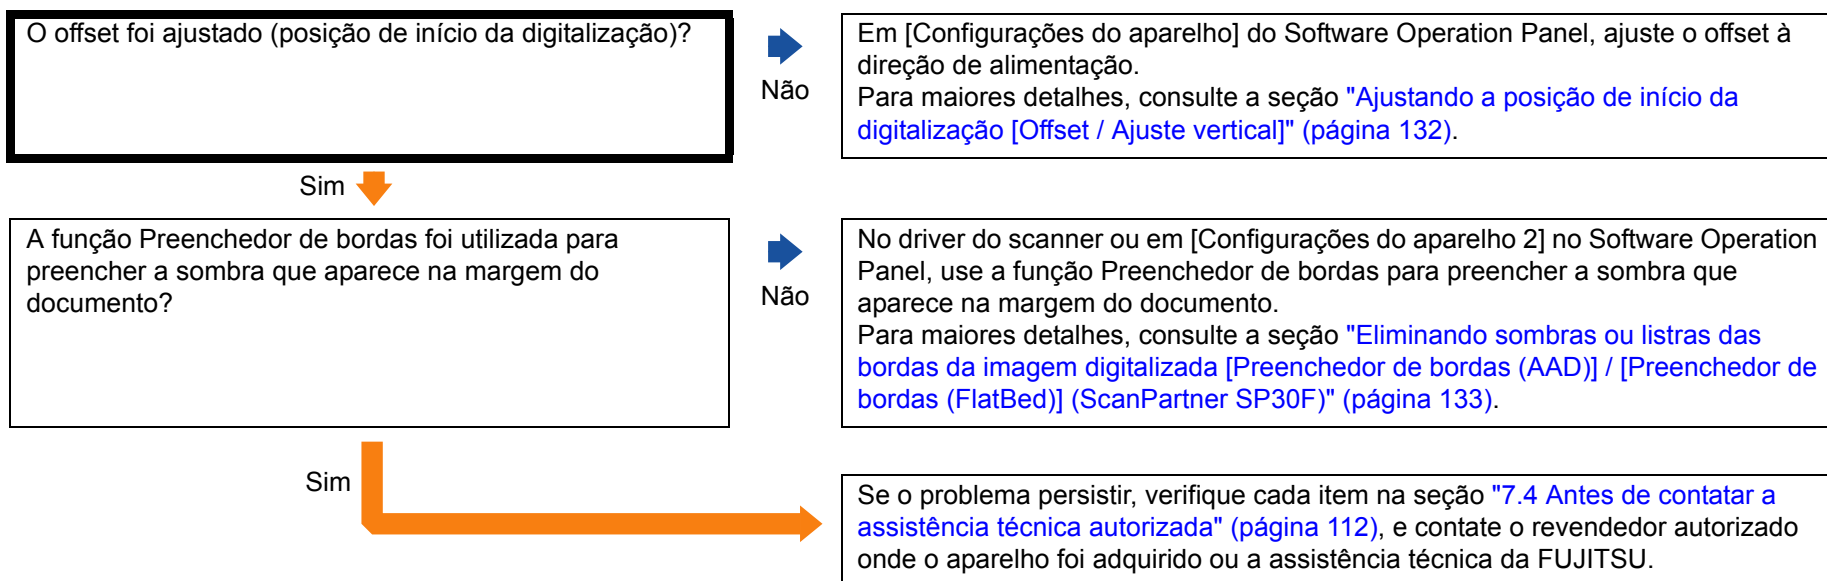

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Linhas pretas aparecem no documento.

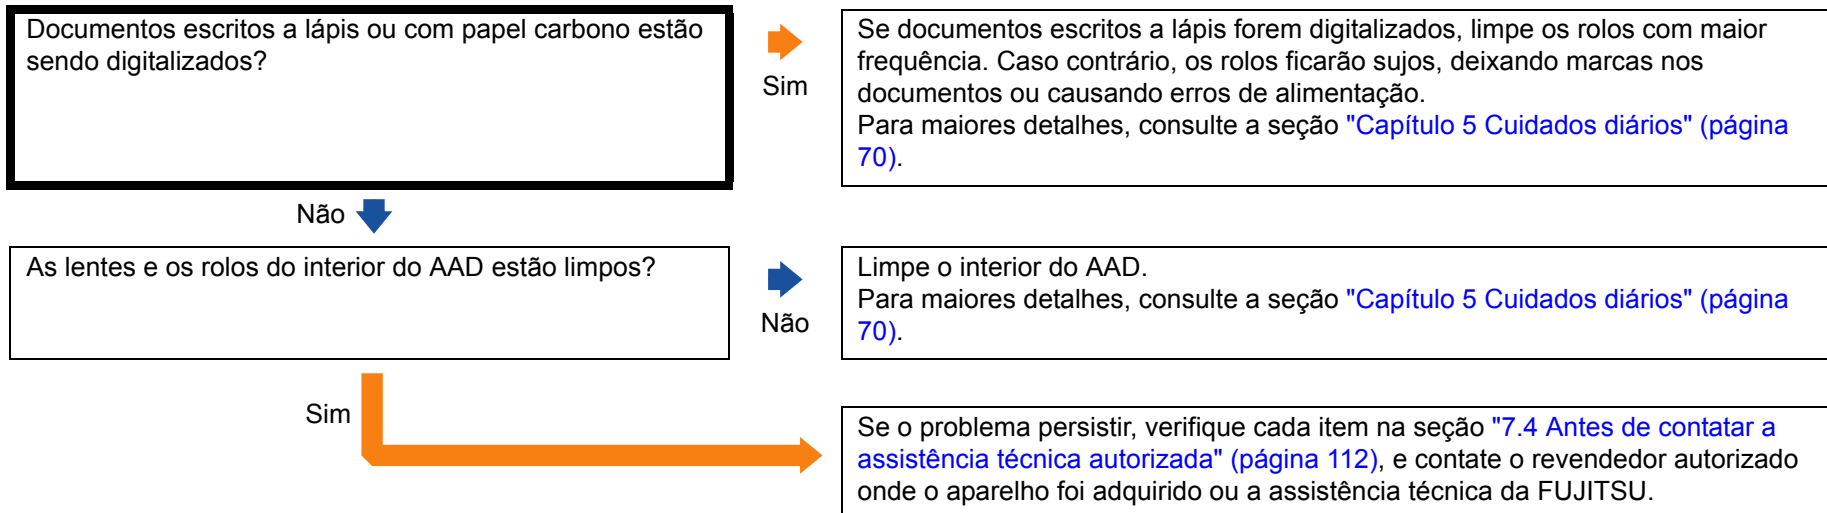

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

Glossário


A Folha de transporte não é alimentada corretamente. / Ocorre obstrução de papéis.

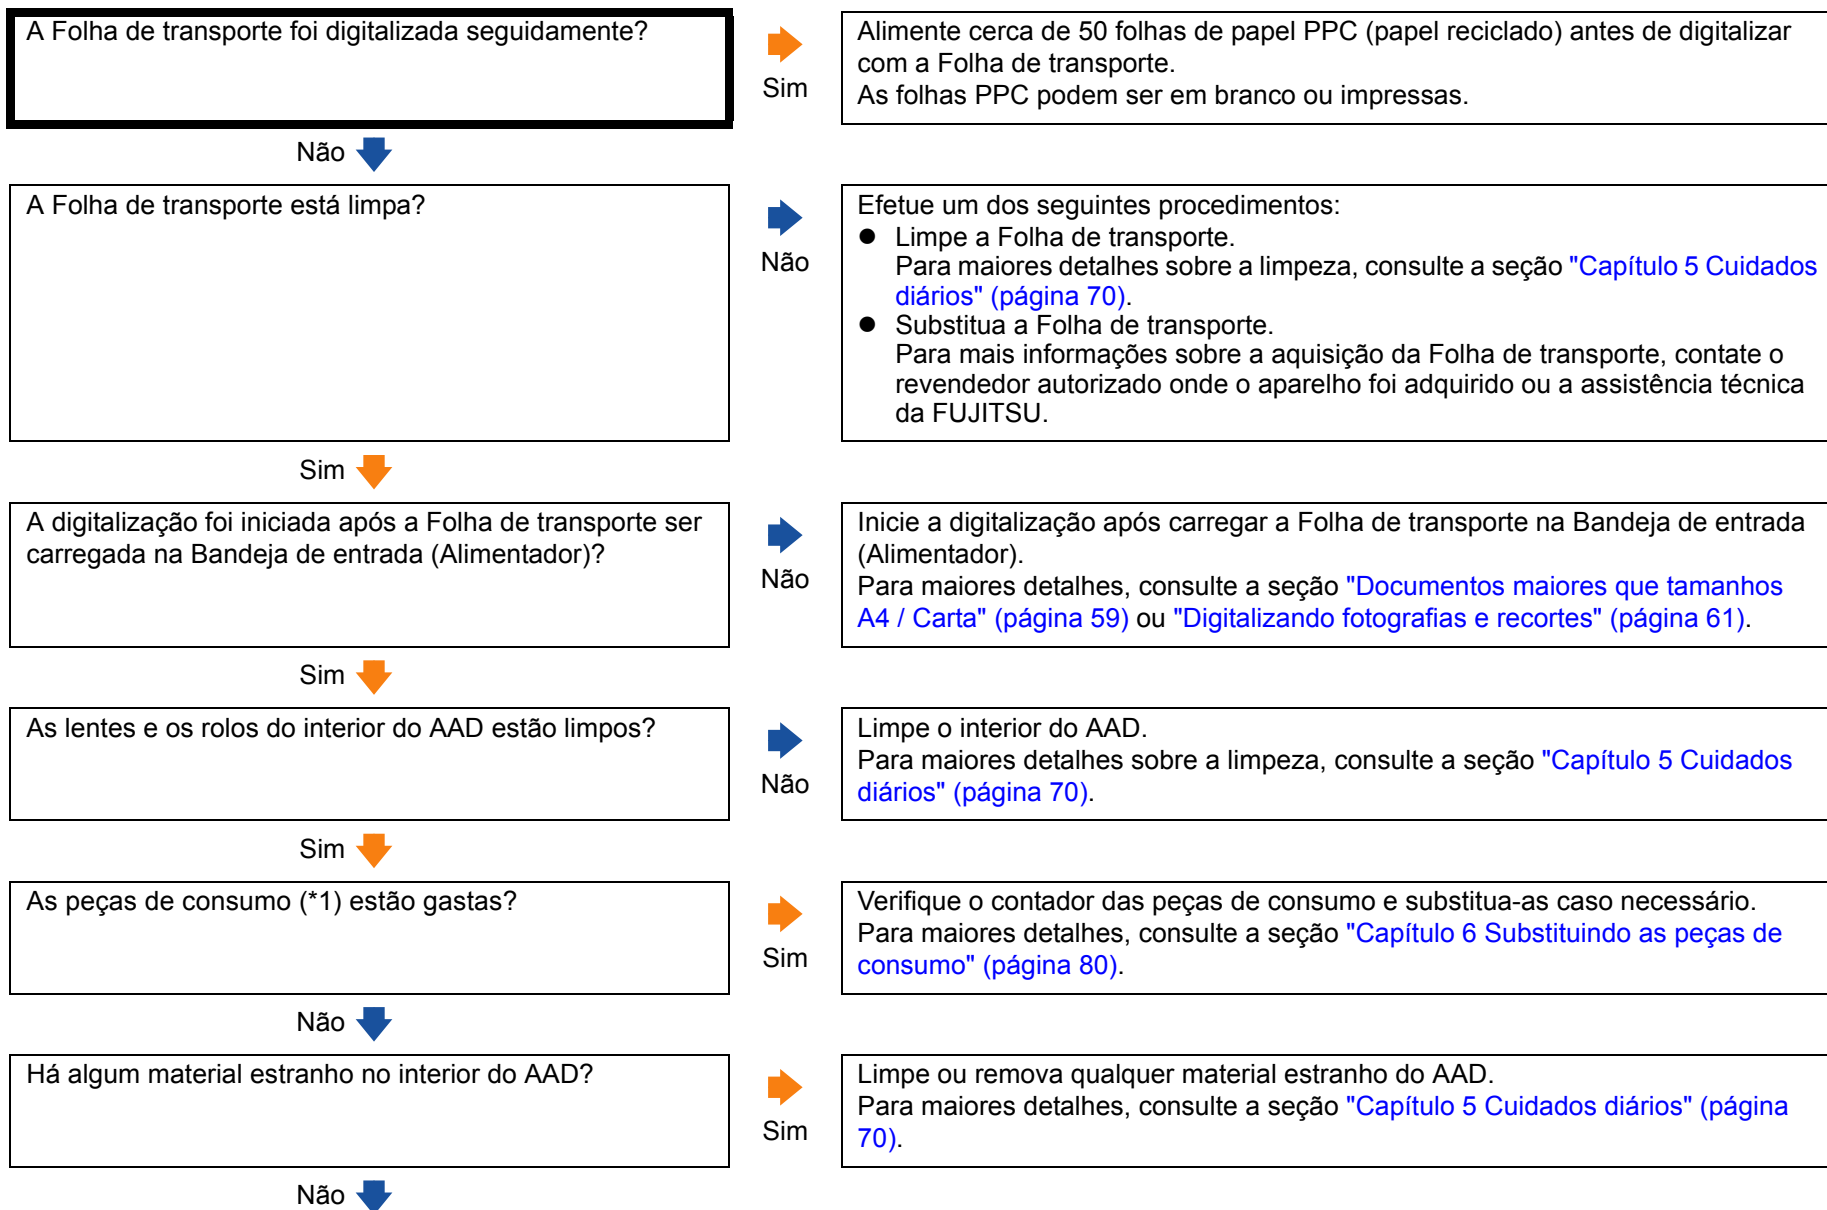

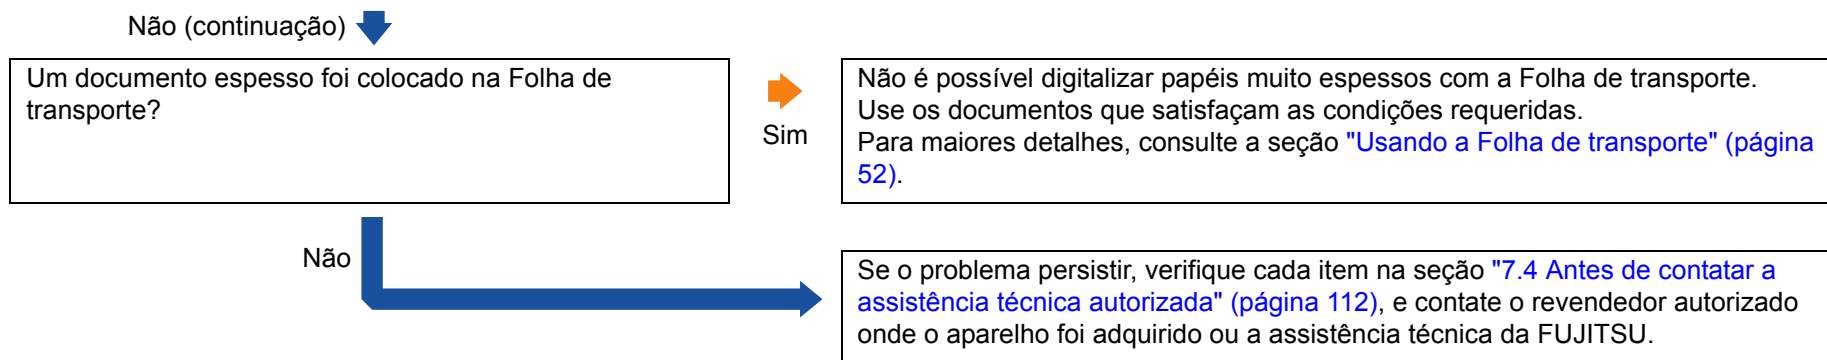

*1: "Peças de consumo" referem-se à Base de alimentação e Módulo de alimentação.

Parte da imagem não aparece quando utiliza a Folha de transporte.

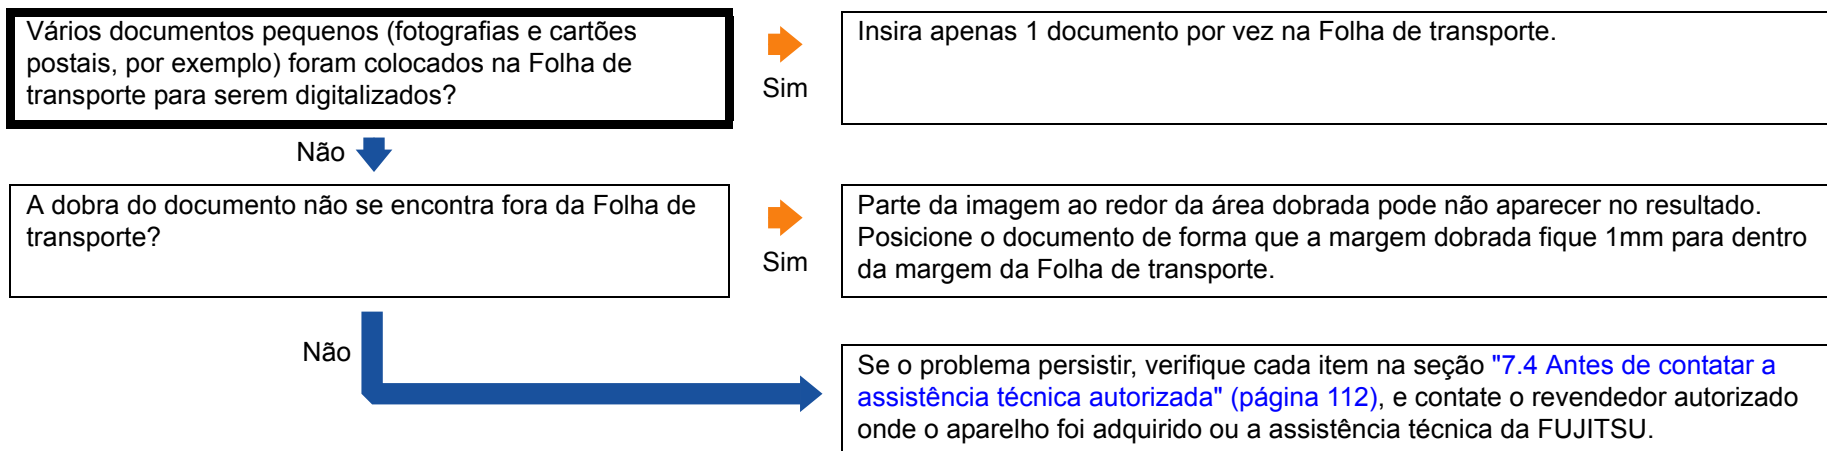

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

7.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada

Verifique os seguintes itens antes de contatar o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Geral

Item	Resultados
Nome do modelo do scanner	Exemplo: ScanPartner SP30F Para maiores detalhes, consulte a seção "7.5 Verificando os adesivos do produto" (página 114).
Número de série	Exemplo: XXXX000001 Para maiores detalhes, consulte a seção "7.5 Verificando os adesivos do produto" (página 114).
Data de fabricação	Exemplo: 2013-09 (setembro de 2013) Para maiores detalhes, consulte a seção "7.5 Verificando os adesivos do produto" (página 114).
Data da compra	
Sintoma	
Problemas frequentes	
Garantia	
Opções usadas	Exemplo: Folha de transporte Para maiores detalhes, consulte a seção "A.4 Opcionais do scanner" (página 151).

Status de erro

■ Conexões do computador

Item	Resultados
Sistema operacional (Windows)	
Mensagem de erro	
Interface	Exemplo: Interface USB
Controlador de interface	

■ Alimentações de papel

Item	Resultados
Tipo de papel	
Principal uso	
Última limpeza	
Data de substituição das peças de consumo	
Status do Painel de operações	

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

■ Qualidade da imagem

Item	Resultados
Driver do scanner e versão	
Controlador de interface	
Sistema operacional (Windows)	
Aplicativo	Exemplo: Presto! PageManager
Lado(s) da digitalização	Exemplo: frente, verso, duplex
Resolução	Exemplo: 600 dpi, 75 dpi
Modo de imagem	Exemplo: Colorido, Tons de cinza, Preto e branco

■ Outros

Item	Resultados
As imagens reproduzidas e as fotografias que exibem as condições do papel podem ser enviadas por e-mail ou fax?	

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice


Glossário

7.5 Verificando os adesivos do produto


Esta seção descreve sobre os adesivos do produto do scanner.

Local

A localização do adesivo é exibida abaixo.

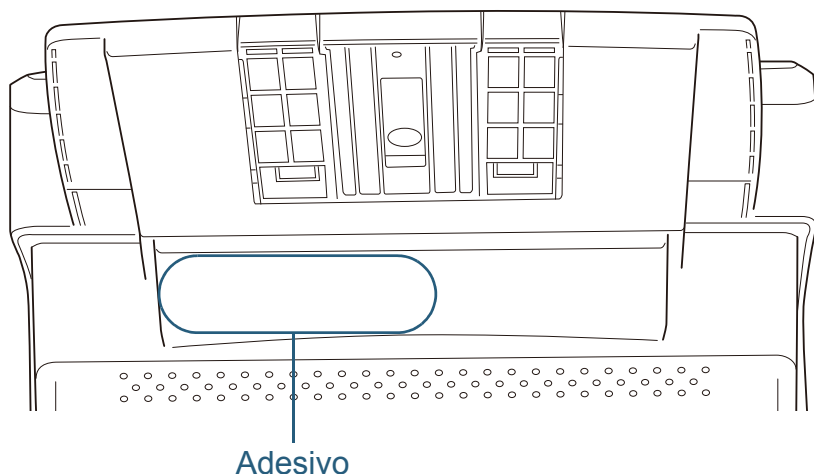

Exemplo de adesivo: Exibe as informações do scanner.

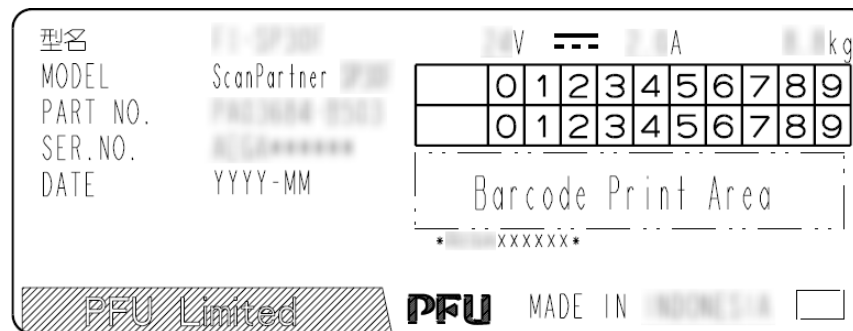

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Capítulo 8 Configurações operacionais

Este capítulo descreve como configurar o scanner usando o Software Operation Panel.

8.1 Iniciando o Software Operation Panel	116
8.2 Configuração da senha	118
8.3 Itens de Configuração	124
8.4 Configurações relacionadas a Contadores de páginas.....	129
8.5 Configurações relacionadas à digitalização	132
8.6 Configurações relacionadas à detecção de alimentação múltipla.....	138
8.7 Configurações relacionadas ao tempo de espera	143
8.8 Configurações relacionadas ao Ligar / Desligar.....	145

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

8.1 Iniciando o Software Operation Panel

O Software Operation Panel é instalado junto com o driver PaperStream IP.


Com este aplicativo, várias funções podem ser configuradas e as peças de consumo gerenciadas.

ATENÇÃO

- Não use o Painel de operações durante a execução do Software Operation Panel.
- Mesmo que vários scanners sejam conectados, apenas o primeiro aparelho será reconhecido. Por isso, conecte apenas um scanner por vez.

- 1 Verifique se o scanner está conectado ao computador antes de ligá-lo.
Para maiores detalhes sobre como ligar o scanner, consulte a seção "[1.3 Ligando / desligando o scanner](#)" (página 24).

- 2 Abra o Software Operation Panel.
 - Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7
Selecione o menu [Iniciar] → [Todos os programas] → [ScanPartner] → [Software Operation Panel].
 - Windows Server 2012/Windows 8
Clique com o botão direito na Tela inicial e selecione [Todos os aplicativos] na barra de aplicativos → [Software Operation Panel] em [ScanPartner].
 - Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
Selecione [↓] na parte inferior esquerda da tela Iniciar → [Software Operation Panel] em [ScanPartner]. Para exibir [↓], mova o cursor do mouse.

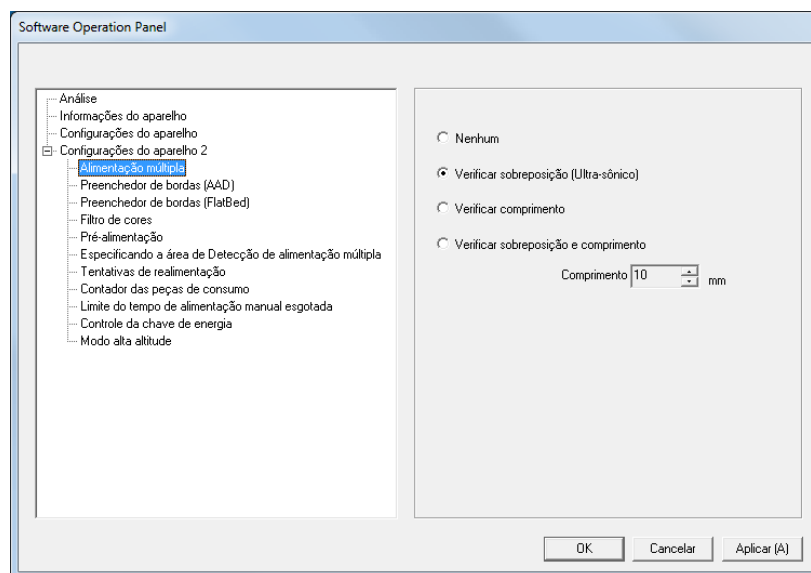

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

⇒ O ícone do Software Operation Panel será exibido no menu que aparece ao clicar em  na área de notificação. Clicando e arrastando o ícone do Software Operation Panel para a área de notificação fará com que o ícone sempre seja exibido. A área de notificação está localizada na parte mais à direita da barra de tarefas.

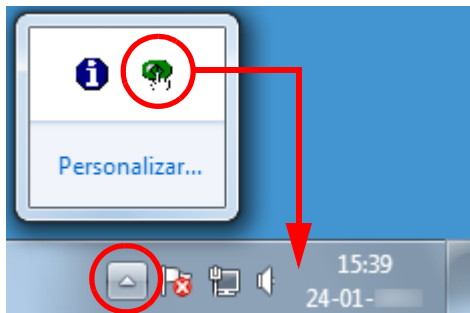

Os procedimentos serão explicados com base na pressuposição de que o Software Operation Panel é sempre exibido na barra de tarefas.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

8.2 Configuração da senha

Definindo uma senha, o Software Operation Panel pode ser executado em [Modo de exibição], que permite aos usuários somente a visualização das configurações do scanner.


As configurações do scanner poderão ser efetuadas se nenhuma senha estiver aplicada.

Para prevenir alterações desnecessárias de configurações, uma senha pode ser utilizada para restringir operações dos usuários.

Configurando a senha


Configure a senha seguindo o procedimento abaixo:

- 1 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Software Operation Panel na área de notificação e selecione [Configurações da senha] no menu.

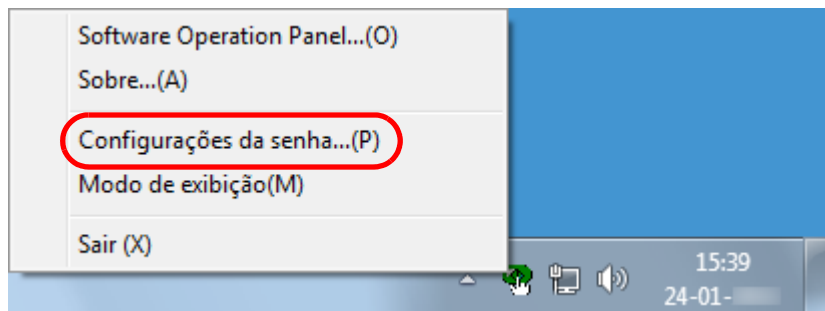

⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.

- 2 Insira a nova senha, confirme e clique o botão [OK]. Até 32 caracteres podem ser usados para a senha. Somente caracteres alfanuméricos (a - z, A - Z, 0 - 9) são permitidos.

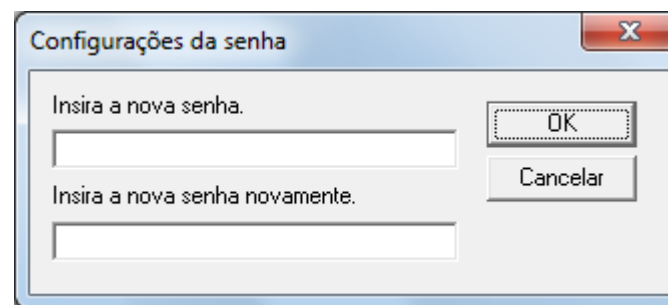

⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

- 3 Clique o botão [OK].
⇒ A senha será configurada.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

Glossário


Configurando o [Modo de exibição]

Configure o Software Operation Panel para [Modo de exibição] através do seguinte procedimento:

- 1 Configure a senha.
Para maiores detalhes, consulte a seção "Configurando a senha" (página 118).
- 2 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Software Operation Panel na área de notificação e selecione [Modo de exibição] no menu.

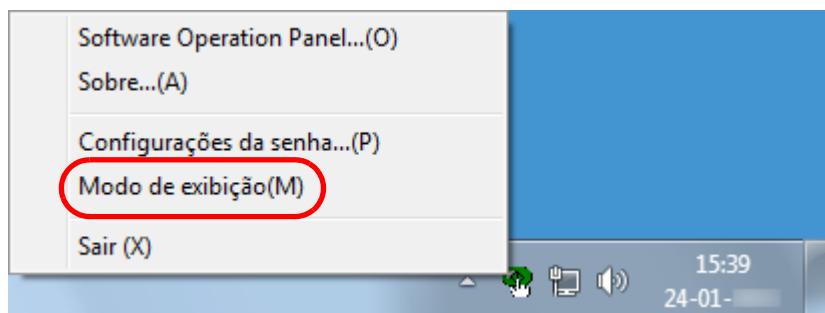


⇒ O Software Operation Panel abre o [Modo de exibição].

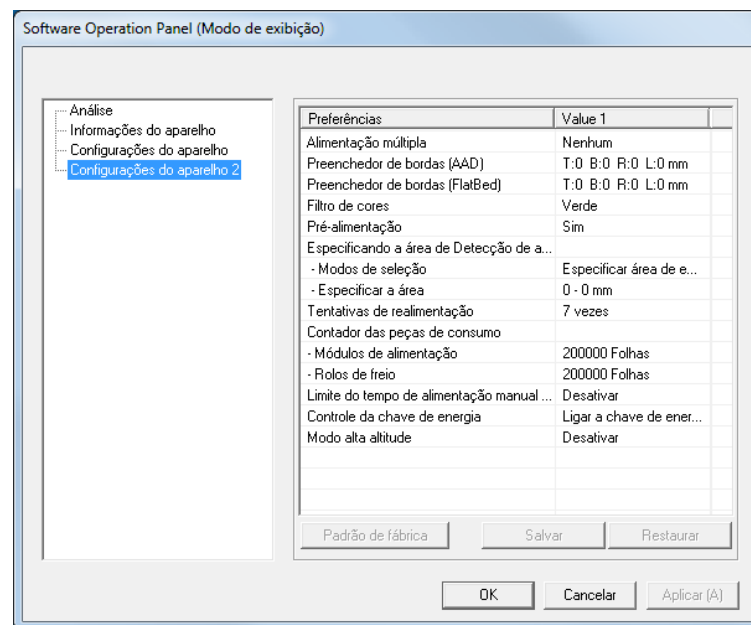

DICA


No [Modo de exibição], clicando com o botão direito do mouse no ícone do Software Operation Panel na área de notificação, uma marca de seleção aparecerá ao lado de [Modo de exibição] no menu exibido.

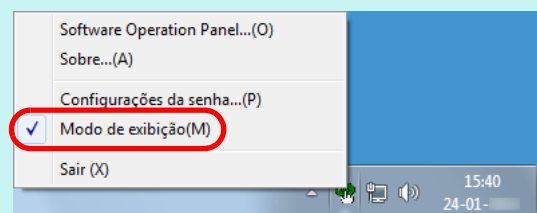

Anulando o [Modo de exibição]


Anule o [Modo de exibição] através do seguinte procedimento.

- 1 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Software Operation Panel na área de notificação e selecione [Modo de exibição] no menu.

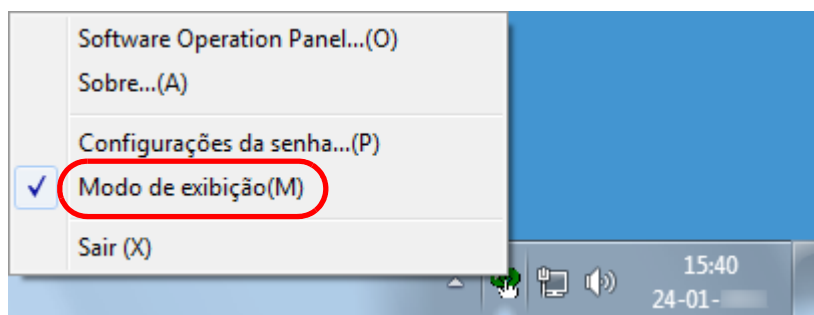


⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.

- 2 Insira a senha atual e clique o botão [OK].

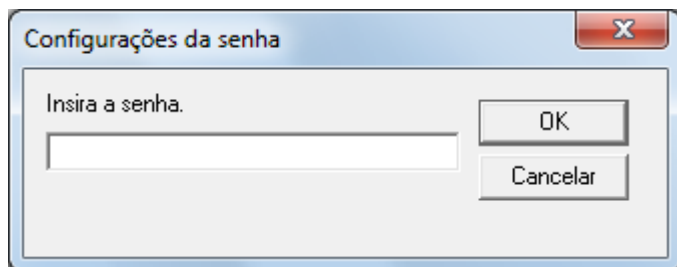


⇒ O [Modo de exibição] será anulado e as configurações do scanner poderão ser alteradas.

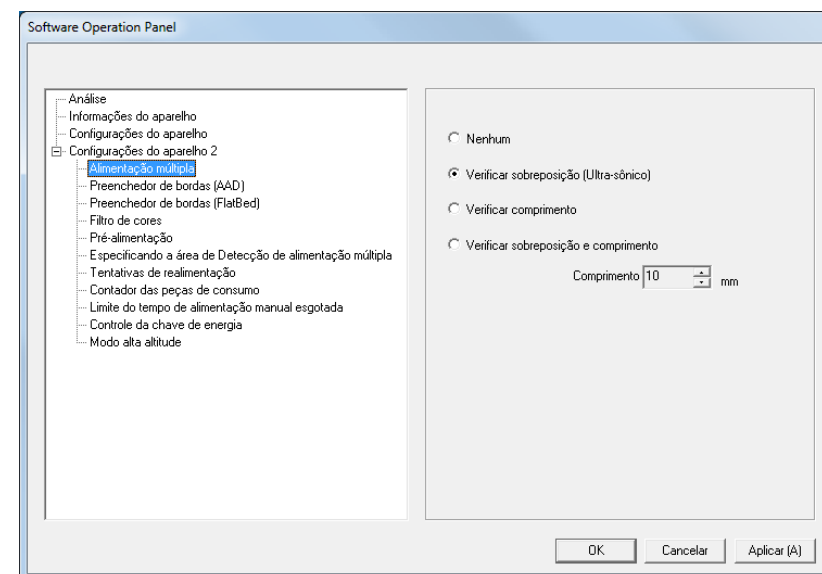

DICA


Ao sair do [Modo de exibição], clicando com o botão direito do mouse no ícone do Software Operation Panel na área de notificação, a marca de seleção do [Modo de exibição] desaparecerá do menu.

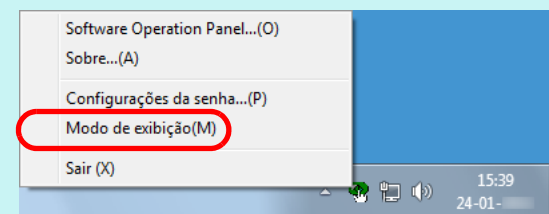

Alterando a senha


Altere a senha através do seguinte procedimento:

- 1 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Software Operation Panel na área de notificação e selecione [Configurações da senha] no menu.

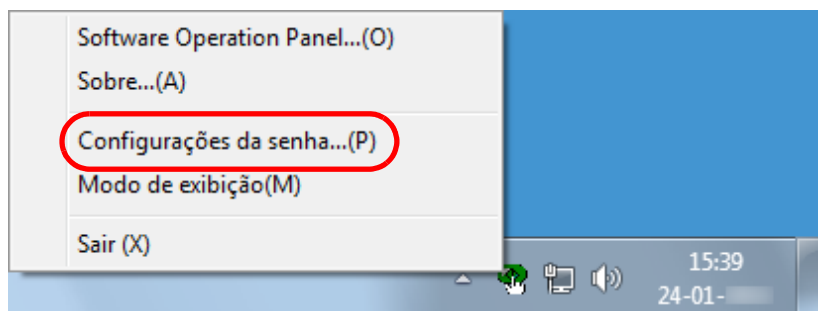


⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.

- 2 Insira a senha atual e clique o botão [OK].

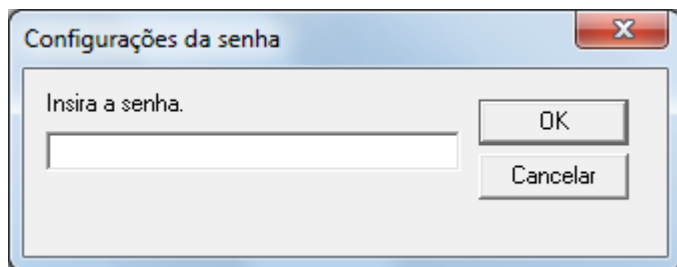

⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.

- 3 Insira a nova senha, confirme e clique o botão [OK].
Até 32 caracteres podem ser usados para a senha.
Somente caracteres alfanuméricos (a - z, A - Z, 0 - 9) são permitidos.

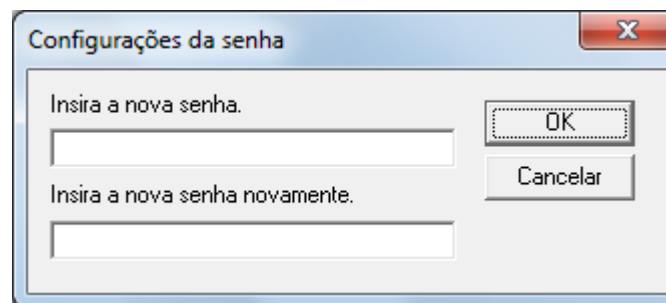


⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

- 4 Clique o botão [OK].
⇒ A senha será configurada.

Anulando a senha


Anule a senha através do seguinte procedimento:

- 1 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Software Operation Panel na área de notificação e selecione [Configurações da senha] no menu.

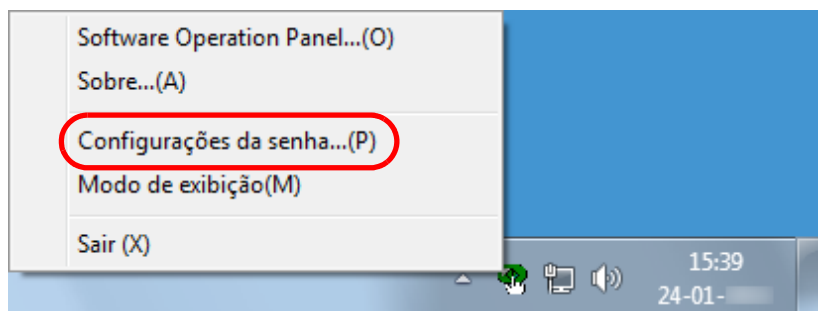


⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.

- 2 Insira a senha atual e clique o botão [OK].

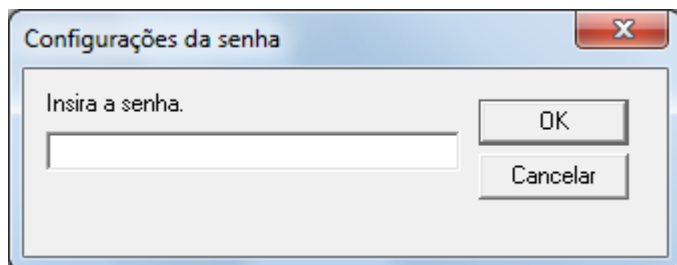

⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.

- 3 Deixe os 2 campos em branco e clique o botão [OK].

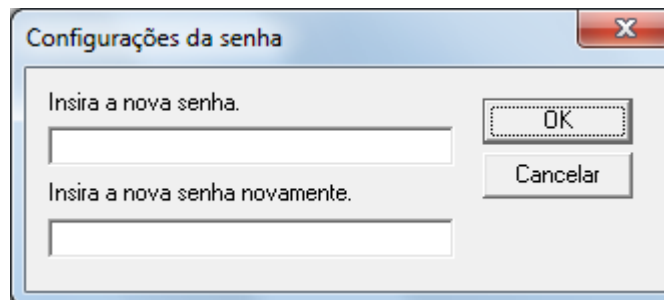


⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

- 4 Clique o botão [OK].
⇒ A senha será anulada.

Reconfigurando a senha


Se a senha for esquecida, pode ser reconfigurada através do seguinte procedimento:

- 1 Clique com o botão direito do mouse no ícone do Software Operation Panel na área de notificação e selecione [Configurações da senha] no menu.

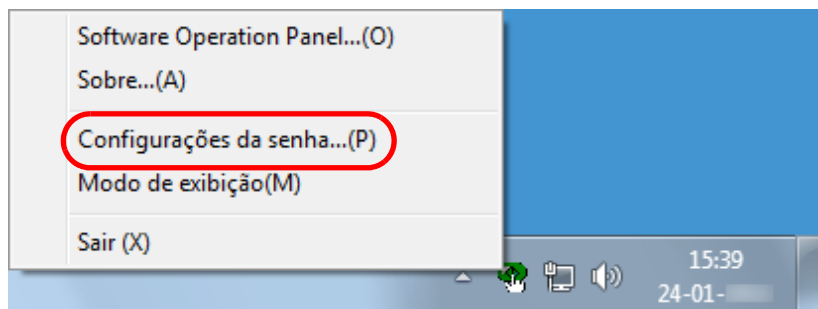


⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.

- 2 Insira a senha padrão "scanpartner" e clique no botão [OK].

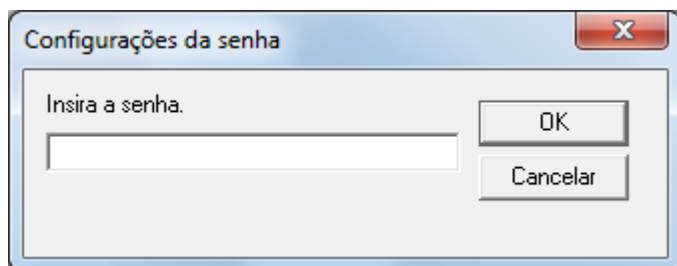

⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.

- 3 Insira a nova senha, confirme e clique o botão [OK].
Até 32 caracteres podem ser usados para a senha.
Somente caracteres alfanuméricos (a - z, A - Z, 0 - 9) são permitidos.

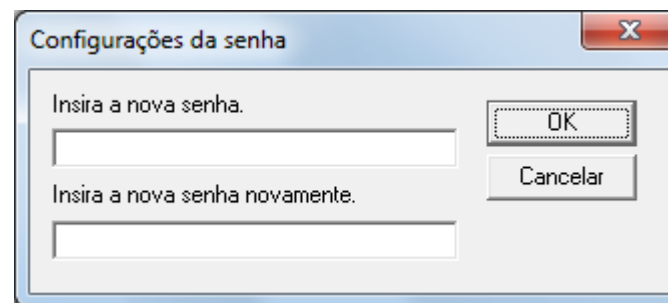

⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.



- 4 Clique o botão [OK].
⇒ A senha será configurada.

8.3 Itens de Configuração

No Software Operation Panel, é possível executar as seguintes configurações para o scanner conectado ao computador:

Configurações do aparelho

- 1 Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).
- 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho].

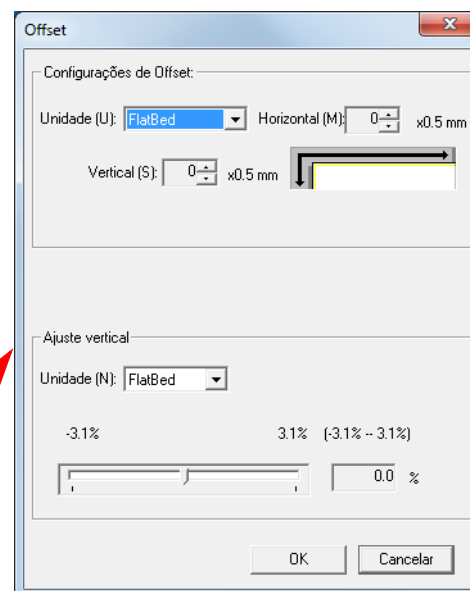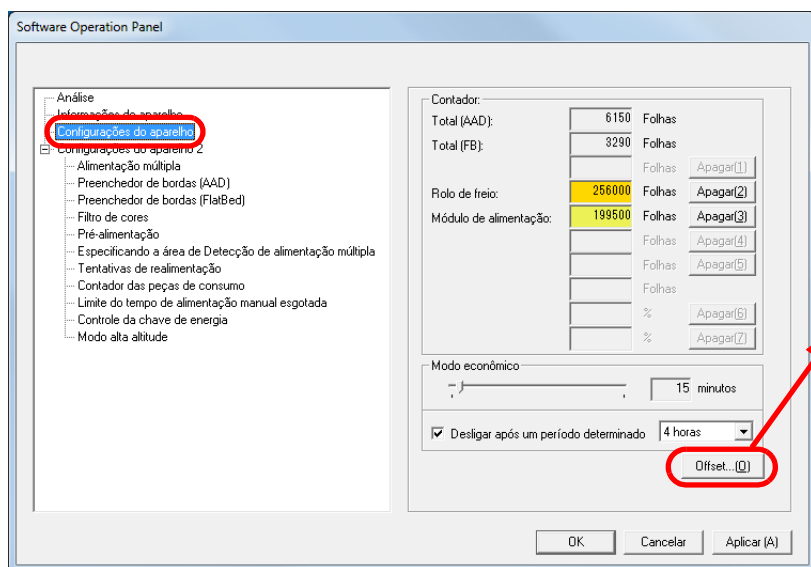

Os itens que podem ser configurados na janela acima são:

Item	Descrição	Parâmetro / Valor	Padrão de fábrica
Contagem (página 129)	Verifica o ciclo de troca das Peças de consumo. Da mesma forma, é usado para reiniciar os contadores após a substituição das Peças de consumo.	Total (AAD) / Total (FB) (ScanPartner SP30F) / Rolo de freio / Módulo de alimentação	0
Modo econômico (página 144)	Especifica o tempo de espera antes de entrar no Modo econômico.	Faixa: 5 a 235 min. (acréscimos de 5 min.)	15 minutos
	Desligar após um período determinado Selecione para que o scanner se desligue automaticamente caso fique ligado por um determinado período de tempo sem ser utilizado. Especifique o tempo para que o scanner seja automaticamente desligado.	Caixa de seleção [Desligar após um período determinado] 1 hora / 2 horas / 4 horas / 8 horas (Quando a caixa de seleção [Desligar após um período determinado] está selecionada)	Selecionada 4 horas
Configurações de Offset (página 132)	Ajusta a posição para iniciar a digitalização do(s) lado(s) selecionado(s).	Unidade: Flatbed (ScanPartner SP30F) / AAD (dianteiro) / AAD (posterior) Horizontal / Vertical: -2 a 2 mm (acréscimos de 0,5 mm)	Horizontal / Vertical: 0 mm
Ajuste vertical (página 132)	Ajusta a escala de ampliação da direção de alimentação ao método de digitalização especificado.	Unidade: Flatbed (ScanPartner SP30F) / AAD Faixa: -3,1 a 3,1% (acréscimos de 0,1%)	0%

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Configurações do aparelho 2

- 1 Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).
- 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2].

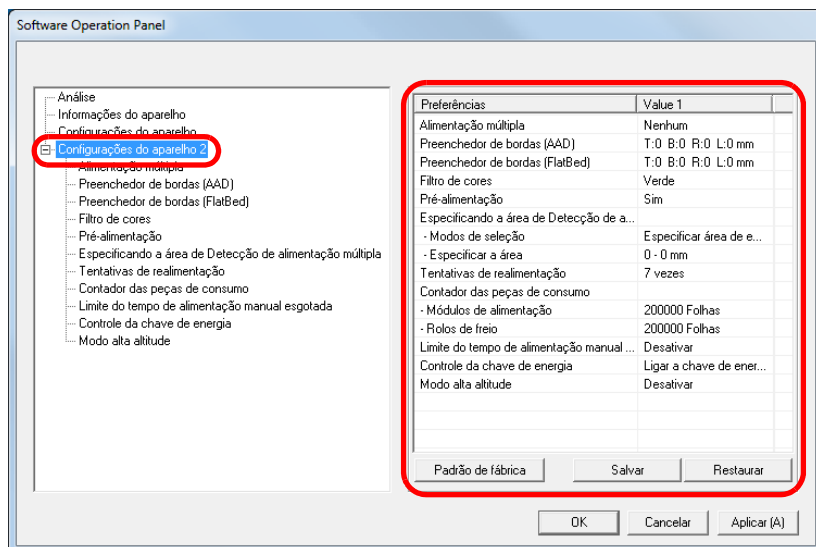


As configurações atualmente definidas em [Configurações do aparelho 2] estão listadas na parte direita da janela.

Os itens que podem ser configurados na janela acima são:

DICA

- As configurações do Software Operation Panel podem ser restauradas para as configurações de fábrica. Clique no botão [Padrão de fábrica] para restaurar as configurações aos padrões de fábrica. Depois que uma mensagem for exibida, clique no botão [OK]. Observe que as configurações selecionadas serão apagadas.
- As configurações do Software Operation Panel podem ser armazenadas em backup. Para efetuar o backup das configurações, clique no botão [Salvar], especifique o nome do arquivo e clique no botão [Salvar] na janela exibida.
- É possível usar um arquivo de backup das configurações do Software Operation Panel para restaurar as configurações em outros scanners somente se o tipo do scanner for o mesmo. Para restaurar as configurações, clique no botão [Restaurar], especifique o arquivo de backup e clique no botão [Abrir] na janela exibida. Depois que uma mensagem for exibida, clique no botão [OK]. Observe que a restauração não pode ser realizada para outros tipos de scanners.

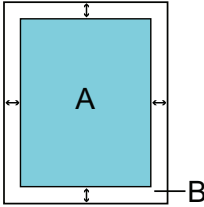Item	Descrição	Parâmetro / Valor	Padrão de fábrica
Alimentação múltipla (página 138)	Especifica um método para detecção de alimentação múltipla. Detecta verificando a sobreposição, comprimento ou pela sobreposição e comprimento do documento. Esta configuração também pode ser ajustada no driver do scanner. A prioridade será dada às configurações do driver.	Nenhum / Verificar sobreposição (Ultra-sônico) / Verificar comprimento / Verificar sobreposição e comprimento Comprimento (Quando [Verificar comprimento] for especificado, selecione a partir de 10 / 15 / 20 mm)	Nenhum Comprimento: 10 mm
Preenchedor de bordas (AAD) Preenchedor de bordas (FlatBed) (ScanPartner SP30F) (página 133)	Especifica uma largura para a margem ao redor da imagem digitalizada para preencher de branco ou preto. A área especificada será preenchida em branco ou preto, conforme a cor do fundo. Esta configuração também pode ser ajustada no driver do scanner. Neste caso, a opção Preenchedor de bordas do driver do scanner será usada na reprodução da imagem.	AAD: Cima / Esquerda / Direita: 0 a 15 mm Baixo: -7 a 7 mm (acréscimos de 1 mm) FB (ScanPartner SP30F): Cima / Baixo / Esquerda / Direita: 0 a 15 mm  (A: área da imagem, B: área preenchida, A+B: área reproduzida)	Cima / Baixo / Esquerda / Direita: 0 mm
filtro de cores (página 135)	Selecione a cor a ser filtrada da imagem digitalizada (apenas para Preto e branco ou Tons de cinza). Esta configuração também pode ser ajustada no driver do scanner. A prioridade será dada às configurações do driver.	Vermelho / Verde / Azul / Nenhum	Verde
Pré-alimentação (página 136)	Selecione [Sim] para priorizar a velocidade do processo e [Não] para o contrário. Esta configuração também pode ser ajustada no driver do scanner. A prioridade será dada às configurações do driver.	Sim / Não	Sim

Item	Descrição	Parâmetro / Valor	Padrão de fábrica
especificar a área de detecção de alimentação múltipla (página 140)	Área selecionada: Selecione este item para restringir a área de detecção de alimentação múltipla.	Caixa de seleção [Área selecionada]	Não selecionado
	Ativar / Desativar (Meio): Especifica se a detecção de alimentação múltipla para a área especificada deve ser ativada ou desativada.	Ativar / Desativar (Quando [Área selecionada] for especificada)	Desativar
	Início (Meio): Indica o ponto de início de verificação da área em comprimento (mm), a partir da margem superior do documento.	0 a 510 mm (acréscimos de 2 mm)	0 mm
	Fim (Meio): Indica o ponto final de verificação da área em comprimento (mm), a partir da margem superior do documento.	0 a 510 mm (acréscimos de 2 mm)	0 mm
tentativas de realimentação (página 137)	Configure estes itens para alterar o número de tentativas de realimentação.	1 a 12 vezes	7 vezes
Contador das peças de consumo (página 131)	Especifica o ciclo de substituição das Peças de consumo.	Módulos de alimentação / Rolos de freio: 10.000 a 2.550.000 folhas (acréscimos de 10.000)	Módulos de alimentação: 200.000 folhas Rolos de freio: 200.000 folhas
limite do tempo de alimentação manual esgotada (página 143)	Selecione se desativa ou ativa a alimentação manual.	Desativar / Ativar	Desativar
	Tempo de detecção de papel da bandeja: Especifica o tempo de espera para cancelar a alimentação manual.	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 (segundos)	10 segundos
controle da chave de energia (página 145)	Especifica o método pelo qual o scanner é ligado ou desligado.	Ligar a chave de energia / Desligar a chave de energia / Ativar a alimentação de energia do USB	Ligar a chave de energia
Modo alta altitude (página 137)	Ativa ou não o modo alta altitude. Ative para usar o scanner em altitudes maiores que 2,000 m.	Ativar / Desativar	Desativar

8.4 Configurações relacionadas a Contadores de páginas

Verificando e reiniciando os contadores de páginas

■ Verificando os contadores de páginas


O status de cada peça de consumo pode ser visualizado para verificar quando substituí-la.

A cor de fundo dos contadores será alterada para indicar que as peças de consumo necessitam ser substituídas.

A cor de fundo do contador das peças de consumo será alterada para amarelo claro quando o contador de página, após a troca das peças, alcançar 95% do valor especificado em "Especificando o ciclo de troca das Peças de consumo [Contador das peças de consumo]" (página 131), e modificará para amarelo quando este chegar a 100%.

- 1 Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).

- 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho].

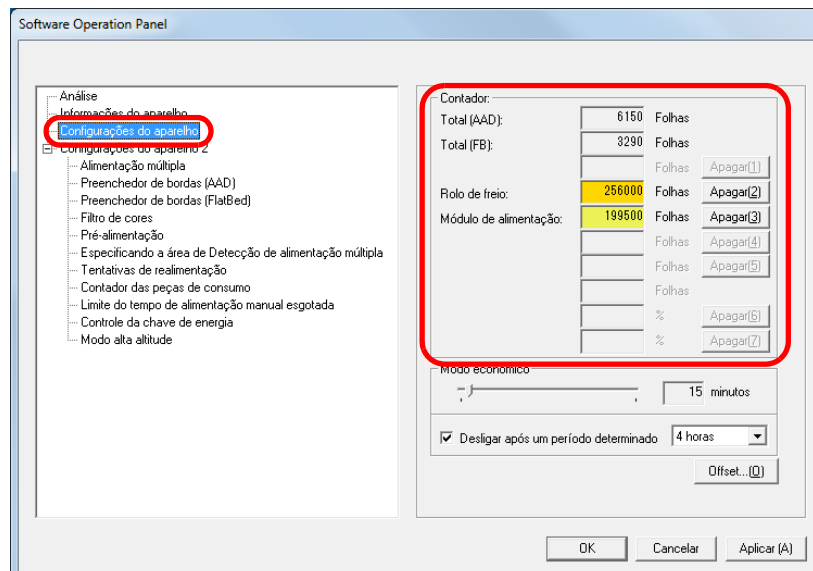

Nesta janela, os seguintes itens podem ser verificados:

Item	Descrição
Total (AAD)	Número total aproximado de folhas digitalizadas pelo AAD
Total (FB) (ScanPartner SP30F)	Número total aproximado de folhas digitalizadas no Flatbed (ScanPartner SP30F)
Rolo de freio	Número de folhas digitalizadas após a substituição do Rolo de freio O número aumenta em intervalos de 500 folhas

Item	Descrição
Módulo de alimentação	Número de folhas digitalizadas após a substituição do Módulo de alimentação O número aumenta em intervalos de 500 folhas

ATENÇÃO


Se o scanner for desligado desconectando o cabo elétrico ou selecionando [Desligar a chave de energia], até 9 folhas podem não ser contadas em [Total].

Para maiores detalhes sobre como desligar a chave de energia, consulte a seção "Método de Ligar / Desligar o scanner [Controle da chave de energia]" (página 145).

■ Reiniciando os contadores de páginas

Após a substituição ou limpeza de uma peça de consumo, reinicie o contador correspondente através do seguinte procedimento.

- 1 Clique o botão [Apagar] da Peça de consumo substituída.

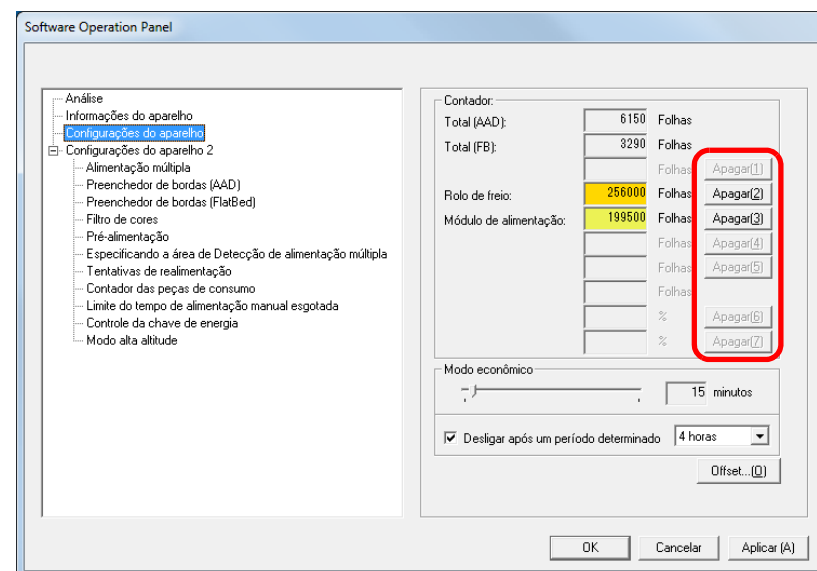

⇒ O contador será reiniciado a 0.

- 2 Clique o botão [OK] do Software Operation Panel.




⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

- 3 Clique o botão [OK].
⇒ As configurações serão salvas.

■ Mensagem de troca das peças de consumo

A seguinte mensagem será exibida durante o uso do scanner.

Mensagem de troca das peças de consumo

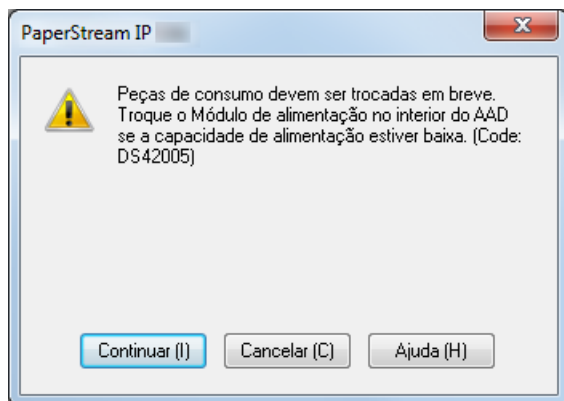

Verifique a mensagem e substitua a Peça de consumo correspondente.

Se o botão [Continuar] for clicado, a mensagem desaparecerá e a digitalização será prosseguida. Contudo, é recomendado que a Peça de consumo seja substituída o mais rápido possível.

Para suspender a digitalização e substituir a Peça de consumo, clique o botão [Cancelar].

Para maiores detalhes sobre a substituição das peças de consumo, consulte as seguintes seções:


- Rolo de freio
"6.2 Substituindo o Rolo de freio" (página 82)
- Módulo de alimentação
"6.3 Substituindo o Módulo de alimentação" (página 84)

Especificando o ciclo de troca das Peças de consumo [Contador das peças de consumo]

O ciclo de troca para cada Peça de consumo poderá ser especificado.

A cor de fundo do contador de [Configurações do aparelho] alterará para amarelo claro quando o contador de página, após a troca das peças, alcançar 95% do valor especificado aqui, e modificará para amarelo quando este chegar a 100%. A mensagem sobre a substituição das Peças de consumo (página 131) também será exibida.

- 1 Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).
- 2 Nas opções à esquerda, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Contador das peças de consumo].

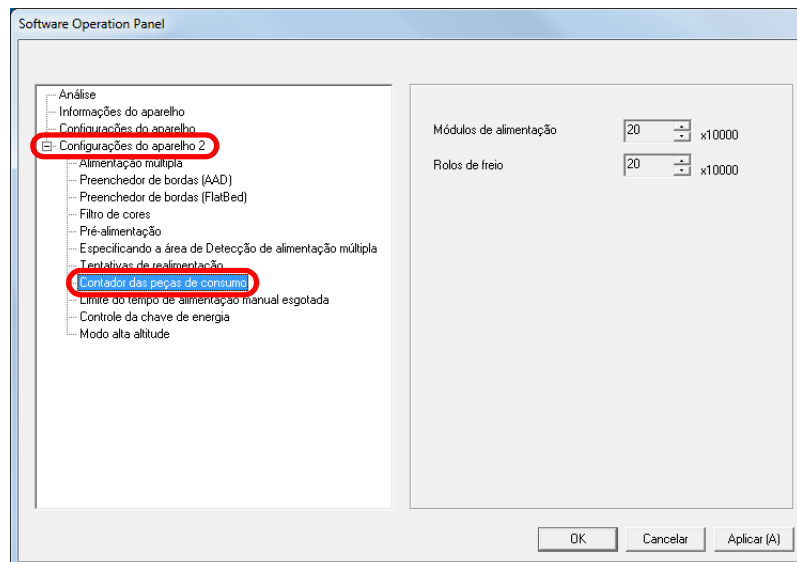

- 3 Especifique um valor conforme o ciclo de substituição. O valor pode ser especificado entre 10.000 a 2.550.000 folhas (acréscimos de 10.000).

8.5 Configurações relacionadas à digitalização


Ajustando a posição de início da digitalização [Offset / Ajuste vertical]

Quando a posição de saída da imagem digitalizada não estiver correta ou a imagem aparecer reduzida / alongada na direção vertical, ajuste o offset e a ampliação vertical da seguinte forma.


ATENÇÃO

Normalmente não é preciso efetuar nenhum ajuste pois as configurações de fábrica estão definidas nos valores apropriados.

- 1 Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).
- 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho] e clique o botão [Offset].

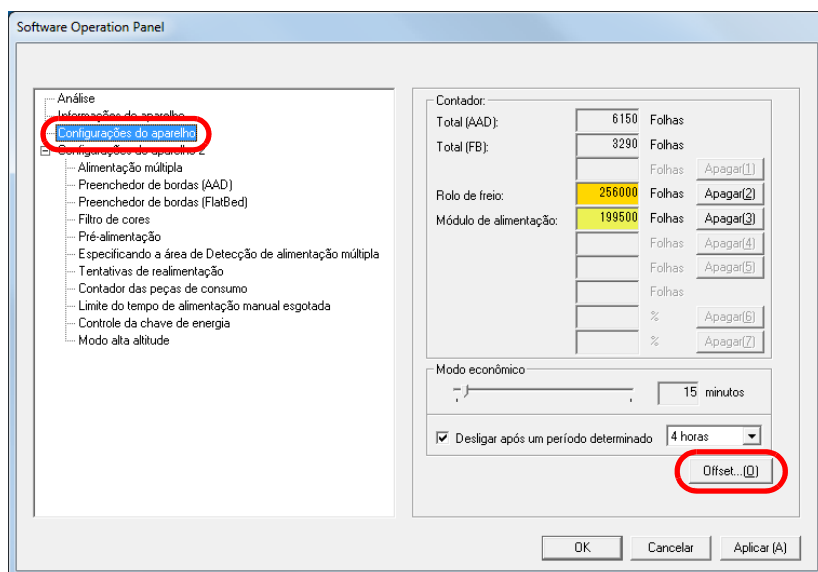

- 3 Ajuste o Offset / Ajuste vertical conforme necessário.

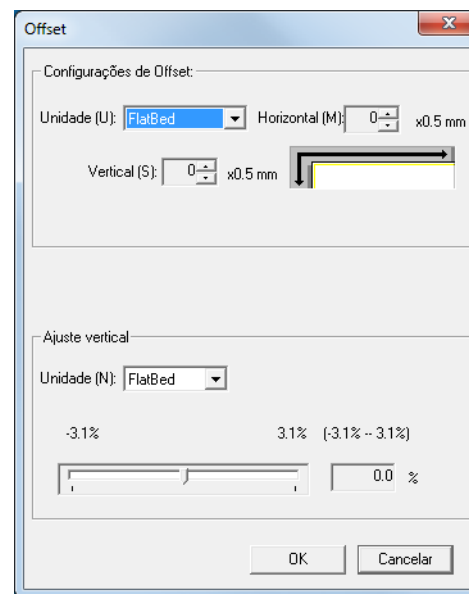

Configurações de Offset	Descrição
Unidade	Selecione [FlatBed] (ScanPartner SP30F), [AAD (dianteiro)] ou [AAD (posterior)] como o alvo do ajuste de offset.
Horizontal	Ajusta o Offset (largura) horizontal. O valor pode variar entre -2 a +2 mm (acrêscimos de 0,5 mm).
Vertical	Ajusta o offset vertical (comprimento). O valor pode variar entre -2 a +2 mm (acrêscimos de 0,5 mm).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário


Ajuste vertical	Descrição
Unidade	Selecione [Flatbed] (ScanPartner SP30F) ou [AAD] como o alvo para o ajuste vertical.
Ajuste vertical (Vertical: comprimento)	Configura o ajuste vertical (comprimento). O valor pode variar de -3,1 a +3,1% (acréscimos de 0,1).

Eliminando sombras ou listras das bordas da imagem digitalizada [Preenchedor de bordas (AAD)] / [Preenchedor de bordas (FlatBed)] (ScanPartner SP30F)


Dependendo das condições do documento a ser digitalizado, algumas sombras do documento podem aparecer como listras pretas.

Neste caso, a qualidade ao redor da imagem poderá ser melhorada utilizando a função "Preenchedor de bordas".

- 1 Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção ["8.1 Iniciando o Software Operation Panel"](#) (página 116).
- 2 Nas opções à esquerda, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Preenchedor de bordas (AAD)] ou [Preenchedor de bordas (FlatBed)] (ScanPartner SP30F).

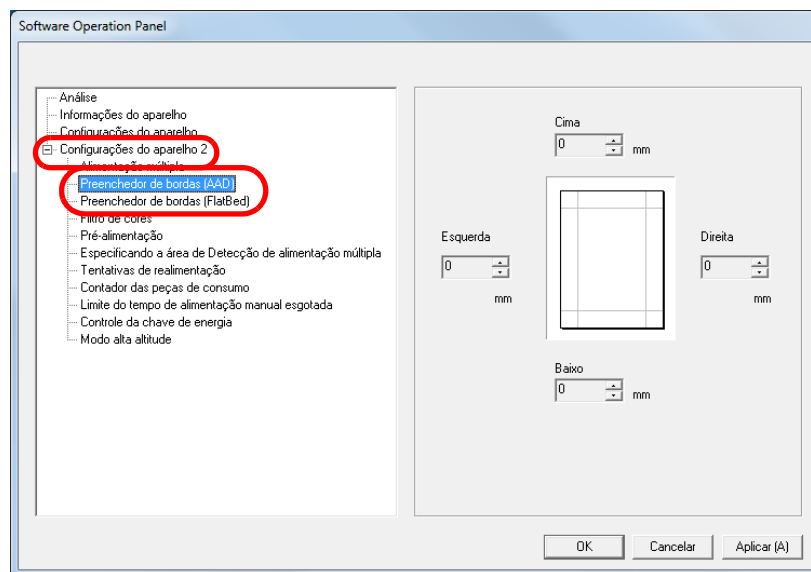

3 Especifique a largura de cada margem a ser preenchida: Cima, Baixo, Direita e Esquerda.

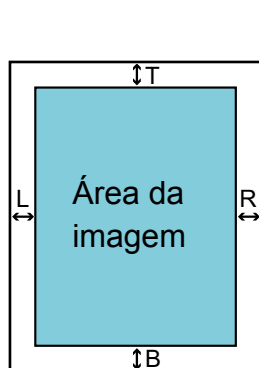

AAD

- T : Cima = 0 a 15 mm
- B : Baixo = -7 a 7 mm
- R : Direita = 0 a 15 mm
- L : Esquerda = 0 a 15 mm

FB (ScanPartner SP30F)

- T : Cima = 0 a 15 mm
- B : Baixo = 0 a 15 mm
- R : Direita = 0 a 15 mm
- L : Esquerda = 0 a 15 mm

(acréscimos de 1 mm)

A área especificada será preenchida em branco.

ATENÇÃO

Se a configuração do Preenchedor de bordas for muito larga, alguns caracteres adjacentes poderão ser recortados.

DICA

- Dependendo do valor especificado, a margem inferior será preenchida em:
 - 1 a 7 mm
Preenche a margem de branco, a partir da margem inferior detectada.
 - -1 a -7 mm
Reproduz a imagem sem preencher a margem.
 "Margem inferior detectada" se refere à margem inferior detectada no documento digitalizado pelo scanner.
- Esta configuração também pode ser ajustada no driver do scanner. Neste caso, a opção Preenchedor de bordas do driver do scanner será usada na reprodução da imagem.

Removendo a cor da imagem digitalizada [Filtro de cores]

Com o "Filtro de cores", as cores primárias (vermelho, verde e azul) poderão ser selecionadas para serem removidas da imagem digitalizada.

Por exemplo, ao digitalizar um documento com caracteres pretos e um fundo verde, somente os caracteres pretos do documento podem ser digitalizados selecionado "verde" no filtro de cores.

ATENÇÃO


A filtragem é ideal para remover cores de baixa intensidade (cores fracas). Cores escuras podem não ser removidas corretamente.

DICA

O filtro de cores é disponível apenas nos modos preto e branco ou tons de cinza.

- 1 Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).

- 2 Nas opções à esquerda, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Filtro de cores].

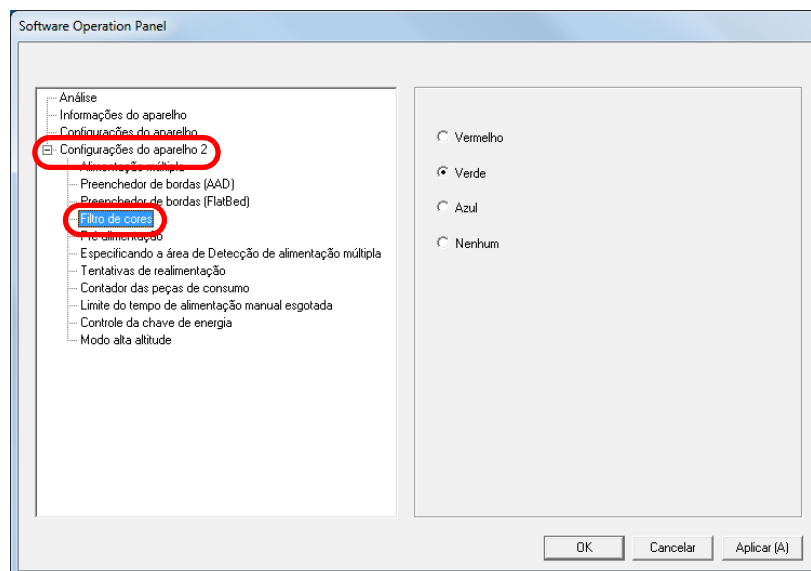

- 3 Selecione a cor a ser filtrada.
Vermelho, Verde, Azul: A cor selecionada será removida.
Nenhum: Nenhuma cor será removida.

ATENÇÃO

O Software Operation Panel permitirá que apenas as cores vermelha, verde e azul sejam selecionadas. Para filtrar outras cores, configure os itens pelo driver do scanner. Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver.

DICA

Esta configuração também pode ser ajustada no driver do scanner. A prioridade será dada às configurações do driver.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

Glossário

Diminuindo o intervalo entre digitalizações [Pré-alimentação]

"Pré-alimentação" se refere a alimentação de documentos à posição de início de digitalização antes da próxima leitura. Ativando [Pré-alimentação] diminui o intervalo entre as digitalizações de documentos.

- 1 Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).
- 2 Nas opções à esquerda, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Pré-alimentação].

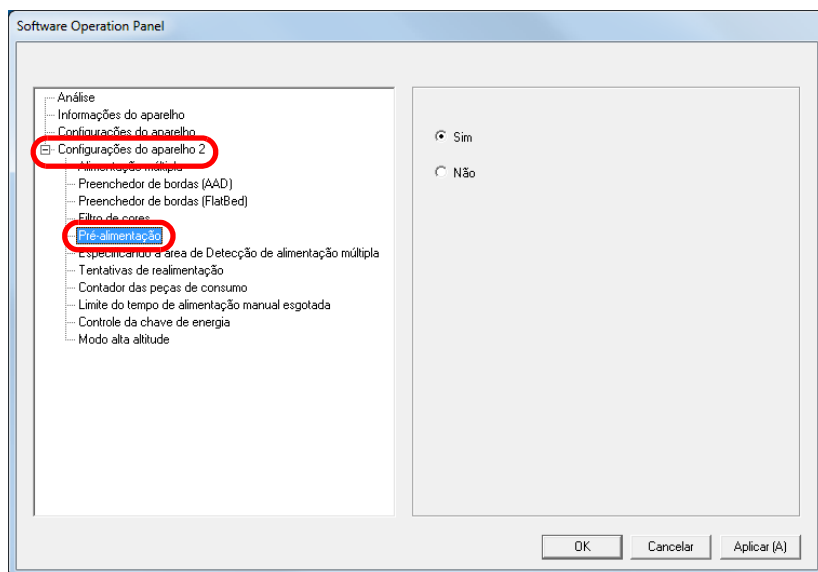

- 3 Selecione [Sim] ou [Não].

DICA

- Se o processo de digitalização for cancelado enquanto a Pré-alimentação estiver ativada, será necessário remover todos os documentos e carregá-los novamente.
- Esta configuração também pode ser ajustada no driver do scanner. A prioridade será dada às configurações do driver.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

Glossário

Tentativas de realimentação

Configure estes itens para alterar o número de tentativas de realimentação.

- 1 Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).
- 2 Nas opções à esquerda, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Tentativas de realimentação].

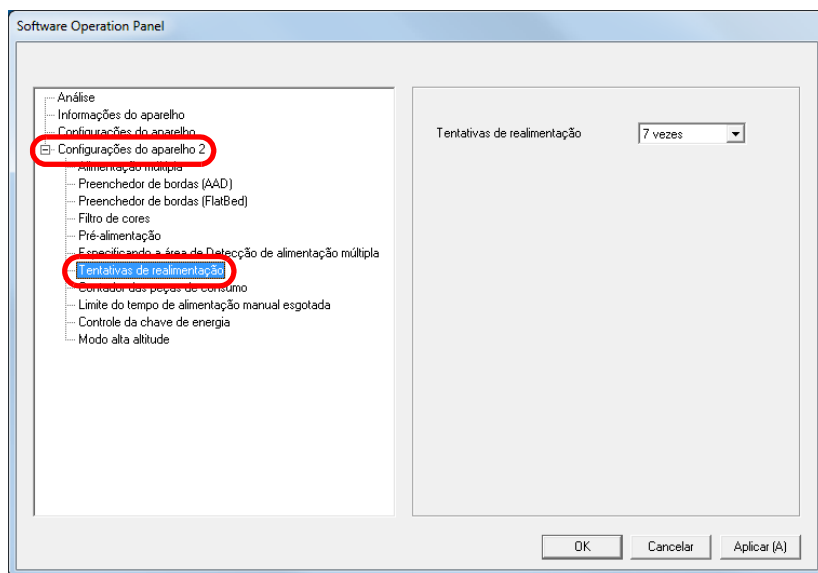

- 3 Especifique o número de tentativas da realimentação.
O valor pode ser especificado entre 1 a 12 vezes.


Digitalizando em altas altitudes [Modo alta altitude]

Ative ou desative o modo alta altitude.

A baixa pressão atmosférica em altitudes altas reduz o desempenho do sensor ultra-sônico de detecção de alimentação múltipla.

Ativando o modo alta altitude permite o uso do scanner em altitudes maiores que 2,000 m.

- 1 Inicie o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).
- 2 Pela lista da esquerda, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Modo alta altitude].

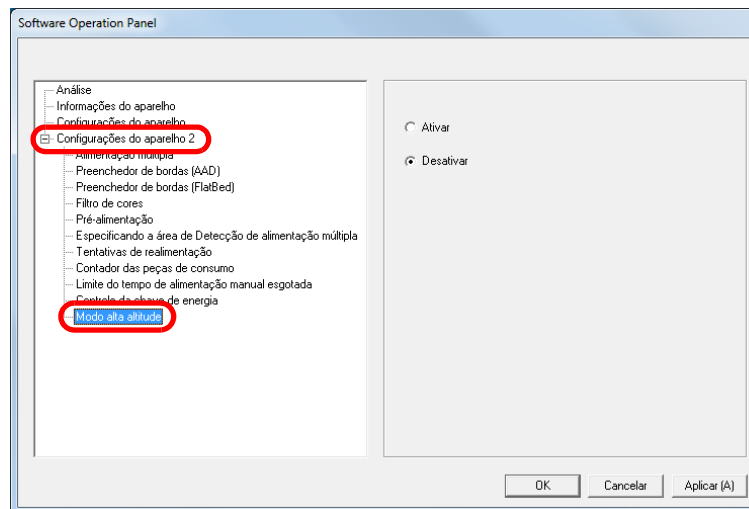

- 3 Selecione entre ativar ou desativar o [Modo alta altitude].

8.6 Configurações relacionadas à detecção de alimentação múltipla


Especificando um método de detecção da alimentação múltipla [Alimentação múltipla]

A alimentação múltipla é um erro onde 2 ou mais folhas são alimentadas pelo AAD ao mesmo tempo. Também é considerada como alimentação múltipla quando os documentos de comprimentos diferentes forem detectados. Dados importantes podem ser perdidos da imagem caso erros de alimentação múltipla não sejam notificados durante a digitalização.

A detecção da alimentação múltipla pode ser usada para evitar tais problemas. Quando esta função for ativada, uma mensagem de erro será exibida logo que a alimentação múltipla for detectada, e a digitalização será interrompida. Alimentações múltiplas não podem ser detectadas em áreas ao redor de 30 mm a partir da margem superior da folha.

- 1 Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).

- 2 Nas opções à esquerda, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Alimentação múltipla].

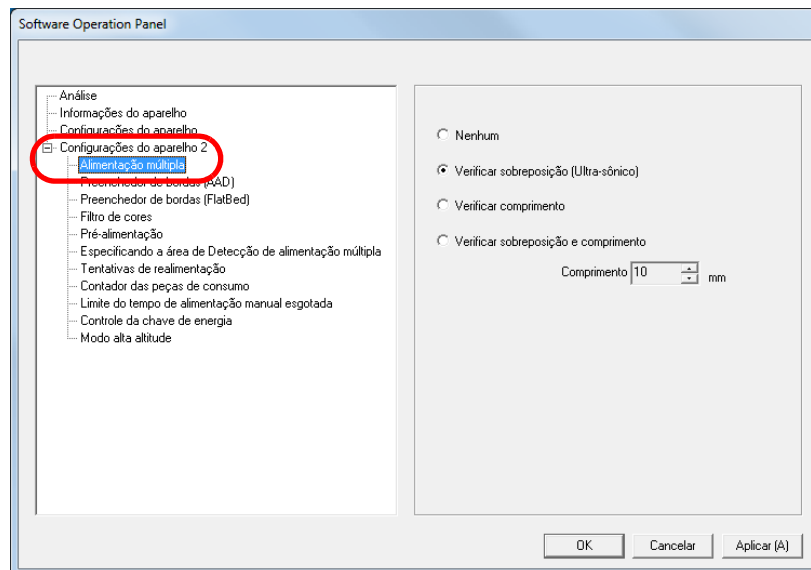

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

3 Seleccione um método de detecção.

Método	Descrição
Nenhum	Não efetuará a detecção de alimentação múltipla.
Verificar sobreposição (Ultra-sônico)	<p>Detecta a alimentação múltipla pela sobreposição de documentos.</p> <p>Quando seleccionado, as seguintes opções também podem ser especificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Especificar a faixa de detecção pelo comprimento a partir da margem superior do documento. <p>Prossiga para "Especificando a área de detecção de alimentação múltipla [Especificando a área de Detecção de alimentação múltipla]" (página 140).</p>
Verificar comprimento	<p>Detecta a alimentação múltipla pela diferença de comprimento dos documentos.</p> <p>A alimentação múltipla não poderá ser detectada com precisão se o lote possuir documentos de tamanhos diferentes.</p>
Verificar sobreposição e comprimento	<p>Detecta a alimentação múltipla pela combinação das funções [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)] e [Verificar comprimento].</p> <p>A alimentação múltipla não poderá ser detectada com precisão se o lote possuir documentos de tamanhos diferentes.</p> <p>Quando seleccionado, as seguintes opções também podem ser especificadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Especificar a faixa de detecção pelo comprimento a partir da margem superior do documento. <p>Prossiga para "Especificando a área de detecção de alimentação múltipla [Especificando a área de Detecção de alimentação múltipla]" (página 140).</p>

Método	Descrição
Comprimento	Seleciona a diferença de comprimento de 10 / 15 / 20 mm. Qualquer comprimento abaixo do especificado não será detectado como alimentação múltipla.

ATENÇÃO

- Para digitalizar documentos de comprimentos diferentes, especifique [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)].
- Quando uma foto ou papel for anexado ao documento, a área sobreposta do documento poderá ser detectada por engano como alimentação múltipla se [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)] for especificado. Neste caso, especifique [Verificar comprimento]. Contudo [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)] pode ainda ser usado pela restrição da faixa de detecção.
- A alimentação múltipla não pode ser detectada quando usar a Folha de transporte.


DICA

Esta configuração também pode ser ajustada no driver do scanner. A prioridade será dada às configurações do driver.

Especificando a área de detecção de alimentação múltipla [Especificando a área de Detecção de alimentação múltipla]

As configurações seguintes serão disponíveis apenas quando [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)] ou [Verificar sobreposição e comprimento] for especificado.

- 1 Nas opções à esquerda, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Especificando a área de Detecção de alimentação múltipla]. Marque a caixa de seleção [Área selecionada] na janela.

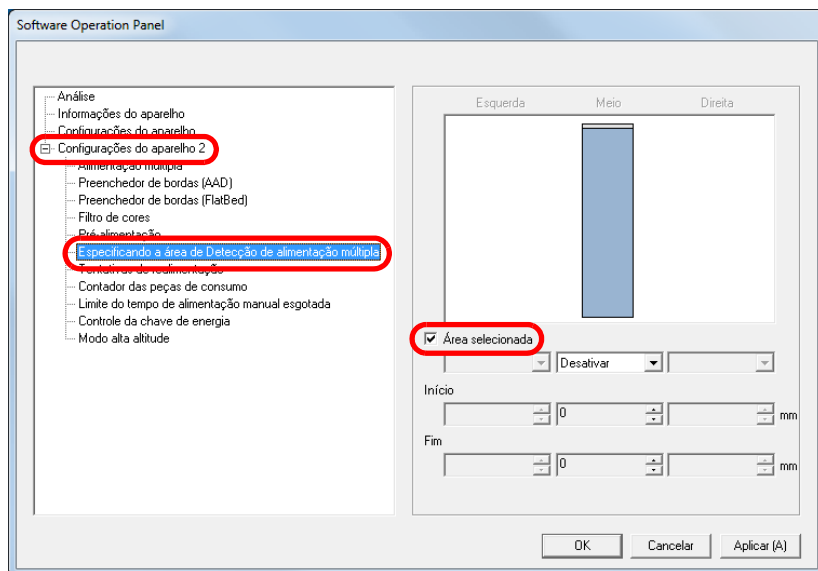

- 2 Especifique a área de detecção.

Área	Descrição
Área selecionada	<p>Marque a caixa de seleção para especificar a área de detecção (em azul claro) na figura abaixo.</p> <p>The diagram shows a rectangular document with a vertical blue shaded area in the center labeled 'Área'. Above this area, a dimension line indicates a width of 35 mm, labeled 'Meio'. To the left of the document, a blue arrow points upwards, labeled 'Direção da alimentação'. To the right, a label 'Documento' points to the document itself. Below the diagram, it says 'Unidade: mm'.</p> <p>Marque a caixa de seleção para ativar as configurações desta janela. Desmarque a caixa de seleção para desativar esta configuração. Desmarcando esta caixa, as posições Início e Fim serão definidas para "0" e todo o documento será verificado. As condições acima serão aplicadas quando o documento for posicionado no centro da largura do Módulo de alimentação.</p> <p>A alimentação múltipla não pode ser detectada nos 30 mm do início do documento.</p>
Desativar (Meio)	A alimentação múltipla não será detectada na área selecionada.
Ativar (Meio)	Detecta alimentações múltiplas na área selecionada.

Área	Descrição
Início (Meio)	Exibe o ponto de início de detecção pelo comprimento a partir da margem superior do documento. Faixa: 0 a 510 mm, com acréscimos de 2 mm, Início<Fim
Fim (Meio)	Exibe o ponto final de detecção pelo comprimento a partir da margem superior do documento. Faixa: 0 a 510 mm, com acréscimos de 2 mm, Início<Fim


DICA

- Quando [Início] e [Fim] forem configurados a "0", a Detecção de alimentação múltipla será efetuada em toda a área não importando se a função está ativada ou desativada.
- Para desativar a Detecção de alimentação múltipla de todo o documento, selecione [Desativar], ajuste a posição de Início para "0", e o Fim para igual ou maior que o comprimento do documento.
- Se a posição de Início for maior que o comprimento do documento: com [Desativar], a área que cobre todo o comprimento será verificada; e com [Ativar], a Detecção de alimentação múltipla será desativada.
- Para detectar alimentações múltiplas, a área de detecção deve ter pelo menos 5 mm de comprimento. Configure os itens de forma que a posição final menos a inicial seja maior que 6 mm.
- As posições Início e Fim também podem ser especificadas através de seguintes métodos:
 - Crie um quadrado ou retângulo com o mouse para indicar a área de detecção, na imagem exibida na janela.
 - Arraste o ponteiro do mouse para a área de detecção, a fim de alterar as posições [Início] e [Fim], na imagem exibida na janela.

Exemplo 1:

Posição: Meio

Área selecionada = Ativar, Início = 50 mm, Fim = 200 mm

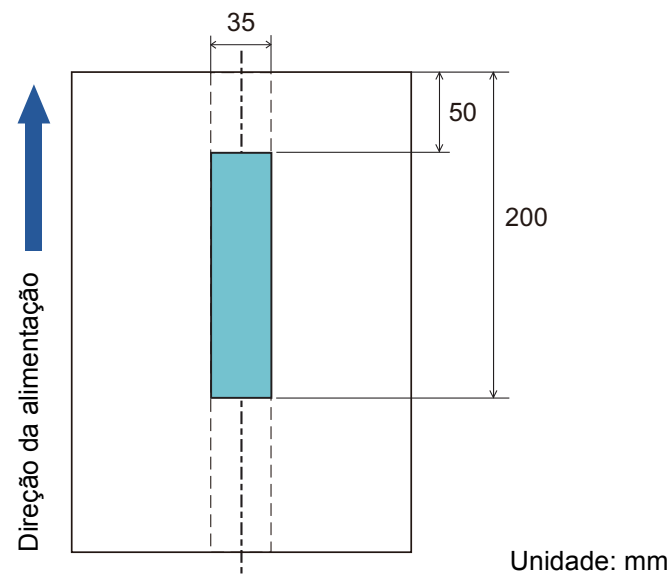


A alimentação múltipla será detectada na área em azul claro.

- Início
- Sumário
- Índice
- Introdução
- Visão geral do scanner
- Como carregar documentos
- Como usar o painel de operações
- Vários métodos de digitalização
- Cuidados diários
- Substituindo as peças de consumo
- Solucionando problemas
- Configurações operacionais
- Apêndice
- Glossário

Exemplo 2:

Posição: Meio

Área seleccionada = Ativar, Início = 0 mm, Fim = 0 mm

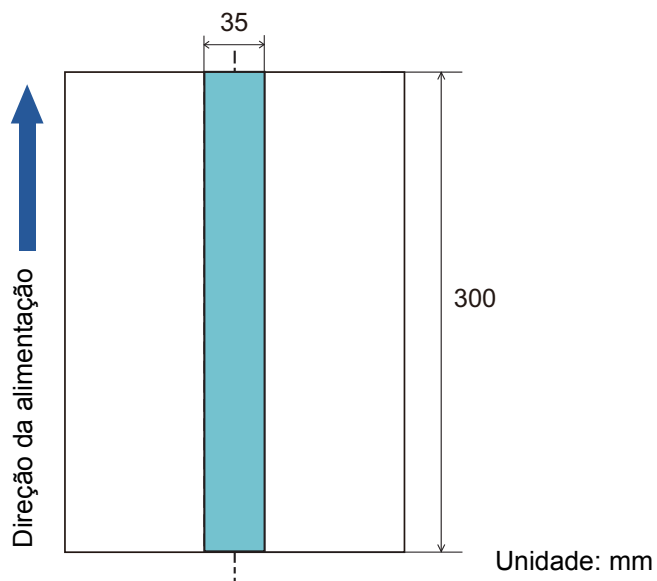

A alimentação múltipla será detectada na área em azul claro.


DICA

Quando detectar sobreposições de documentos, a faixa de Detecção de alimentação múltipla poderá diminuir se os documentos estiverem colados firmemente ou grudados pela eletricidade estática.

Exemplo 3: (Forma incorreta)

Posição: Meio

Área seleccionada = Ativar, Início = 100 mm, Fim = 102 mm

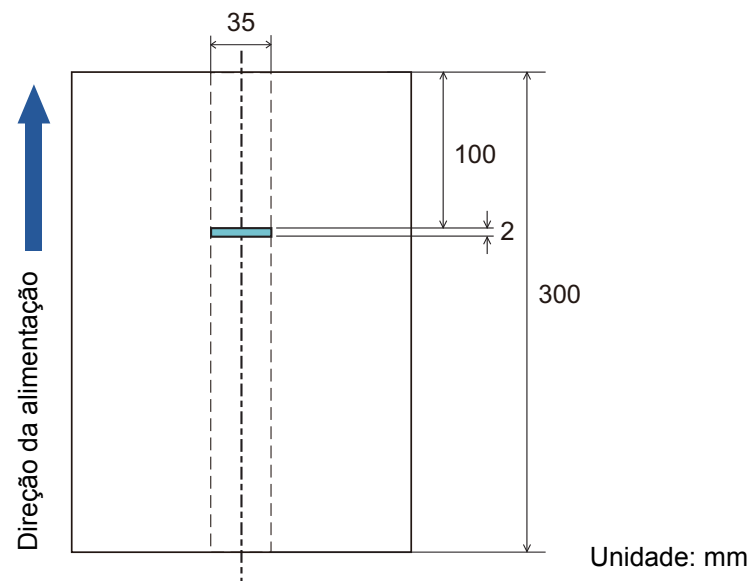

Como a área de detecção (comprimento) é menor do que 5 mm, alimentações múltiplas não poderão ser detectadas com precisão.

- Início
- Sumário
- Índice
- Introdução
- Visão geral do scanner
- Como carregar documentos
- Como usar o painel de operações
- Vários métodos de digitalização
- Cuidados diários
- Substituindo as peças de consumo
- Solucionando problemas
- Configurações operacionais
- Apêndice
- Glossário

8.7 Configurações relacionadas ao tempo de espera


Tempo de espera em modo Alimentação manual [Limite do tempo de alimentação manual esgotada]

O tempo de espera (intervalo) para alimentação da próxima folha na Bandeja de entrada poderá ser especificado quando digitalizar carregando manualmente 1 folha por vez. Dessa forma, é possível digitalizar continuamente, desde que o documento seja carregado dentro do prazo fixado.

Caso contrário, a digitalização será finalizada automaticamente e a alimentação manual será cancelada.

- 1 Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).

- 2 Nas opções à esquerda, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Limite do tempo de alimentação manual esgotada].

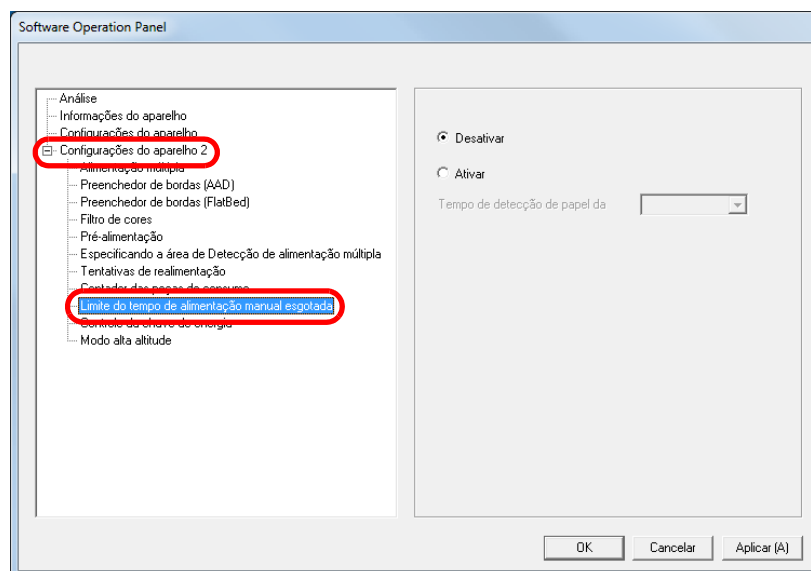

- 3 Especifique entre ativar ou desativar o [Limite do tempo de alimentação manual esgotada]. Se o [Ativar] for selecionado, o [Tempo de detecção de papel da bandeja] também deve ser especificado.

DICA

Quando o [Limite do tempo de alimentação manual esgotada] for ativado, o scanner irá aguardar o tempo configurado, mesmo que a digitalização seja iniciada sem o documento na Bandeja de entrada (Alimentador).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

Glossário

Configurando o tempo de espera para entrar no Modo econômico [Modo econômico]

O tempo de espera para o scanner entrar no Modo econômico pode ser especificado.

- 1 Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).
- 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho].

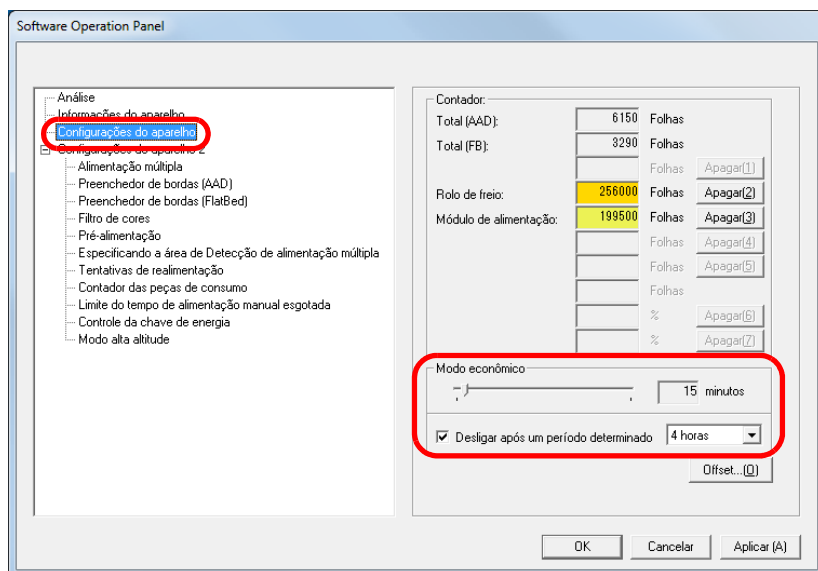

- 3 Use o controle deslizante para especificar o tempo de espera para entrar no Modo econômico.
O valor pode ser especificado entre 5 a 235 minutos (acréscimos de 5 minutos).

DICA

Marcar a caixa de seleção [Desligar após um período determinado] desliga o scanner automaticamente caso ele fique um determinado período de tempo ligado sem ser utilizado. É possível selecionar o tempo para que o scanner seja automaticamente desligado em [1 hora] / [2 horas] / [4 horas] / [8 horas].

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

8.8 Configurações relacionadas ao Ligar / Desligar

Método de Ligar / Desligar o scanner [Controle da chave de energia]


Você pode selecionar o método pelo qual o scanner será ligado / desligado entre uma das opções abaixo:

- Pressione o botão [Power] do Painel de operações
- Use um cabo de energiar que gerencia a energia para periféricos como o scanner quando o computador está ligado / desligado
- O scanner pode ser ligado / desligado de acordo com o status de energia do computador

1 Abra o Software Operation Panel.

Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 116).

2 Nas opções à esquerda, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Controle da chave de energia].

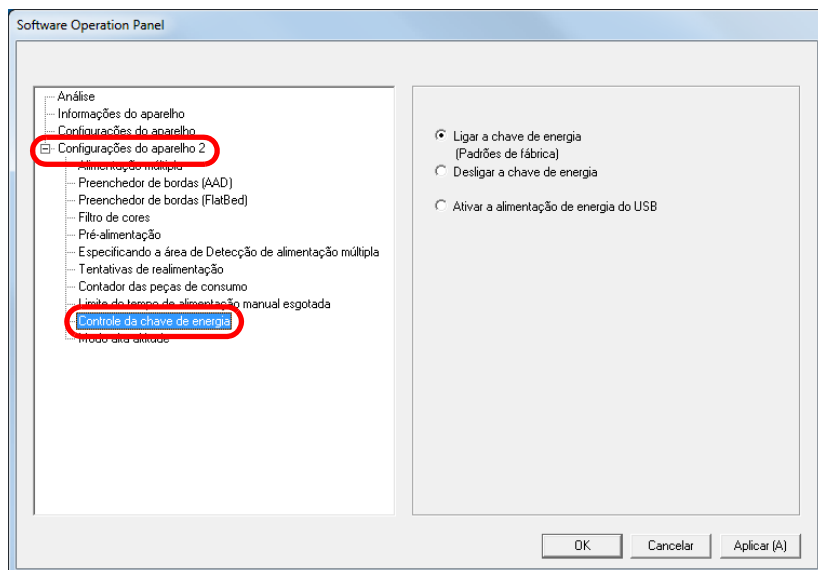

3 Selecione uma das seguintes opções:

[Ligar a chave de energia] : Pressione o botão [Power] do Painel de operações.

[Desligar a chave de energia] : Use um cabo de energiar que gerencia a energia para periféricos como o scanner quando o computador está ligado / desligado.

[Ativar a alimentação de energia do USB] : O scanner pode ser ligado / desligado de acordo com o status de energia do computador.

ATENÇÃO

- Ao selecionar [Desligar a chave de energia], o scanner não será desligado mesmo se a caixa de seleção [Desligar após um período determinado] for selecionada em [Configurações do aparelho] no Software Operation Panel.
- Alguns tipos de computadores e hubs USB continuam fornecendo energia para o USB, mesmo após o computador ser desligado. Neste caso, o modo [Ativar a alimentação de energia do USB] pode não funcionar corretamente.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Apêndice

Este apêndice fornece as seguintes informações:

A.1 Especificações básicas	147
A.2 Especificações da instalação	149
A.3 Dimensões externas	150
A.4 Opcionais do scanner	151
A.5 Desinstalando os aplicativos	152

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

A.1 Especificações básicas

Item			Especificações			Observações
			ScanPartner SP25	ScanPartner SP30	ScanPartner SP30F	
Tipo de scanner			AAD	AAD	AAD + Flatbed	-
Sensor de imagem			CCD Colorido × 2 (frente, verso)	CCD Colorido × 2 (frente, verso)	CCD Colorido × 3 (frente, verso, flatbed)	-
Fonte de luz			Lâmpada catódica fria × 2 (frente, verso)	Lâmpada catódica fria × 2 (frente, verso)	Lâmpada catódica fria × 3 (frente, verso, flatbed)	-
Tamanho de papel disponível	Mínimo	AAD	52 × 74 (mm)			-
	Máximo	AAD	216 × 355,6 (mm)			(*1)
		Flatbed	-	-	216 × 297 (mm) / 8,5 × 11,69 (polegadas)	-
Gramatura / espessura			41 a 209 g/m ² 127 a 209 g/m ² para tamanho A8 1,4 mm ou menos para cartões plásticos			(*2)
Velocidade da digitalização (A4 paisagem) (*3)	Binário (preto e branco)		Simplex : 25 ppm Duplex : 50 ipm	Simplex : 30 ppm Duplex : 60 ipm		300 dpi
	Tons de cinza					
	Colorido					
Capacidade máxima de documentos (*4)			50 folhas			Gramatura: 80 g/m ² (20 lb) Espessura máxima: Igual ou menor a 5 mm
Resolução óptica			600 dpi			-

Item		Especificações			Observações
		ScanPartner SP25	ScanPartner SP30	ScanPartner SP30F	
Resolução de saída	Binário (preto e branco)	50 a 600 dpi, 1200 dpi			50 a 600 dpi, alterados em unidades de 1 dpi 1200 dpi: disponível pelo driver
	Tons de cinza				
	Colorido				
Tons de cinza		8 bits para cada cor			Para processamento interno, 10 bits para cada cor
Interface		USB 2.0 / 1.1 (*5)			Tipo B
Outros		Hardware real-time JPEG compression			-

*1: Na digitalização de páginas longas, documentos de até 3.048 mm de comprimento podem ser digitalizados.

Para digitalizar documentos mais longos que 864 mm (34,02 polegadas), configure uma resolução menor que 200 dpi.

*2: Gramatura de papel aplicado apenas no uso do AAD. Sem limites quando o flatbed for utilizado.

*3: Observe que este é o limite máximo do hardware, e o tempo de processamento do aplicativo como o tempo de transferência de dados é adicionado ao tempo atual de digitalização.

*4: A capacidade máxima varia de acordo com a gramatura do papel. Para maiores detalhes, consulte a seção "[2.3 Documentos para digitalização](#)" (página 43).

*5: Use o cabo USB incluso.

Ao fazer a conexão com um hub USB, certifique-se de usar um hub USB que esteja conectado a uma porta USB do computador.

A conexão via USB 2.0 requer portas e hubs compatíveis ao USB 2.0. A velocidade da digitalização será reduzida se utilizar o USB 1.1.

Conecte o cabo USB com o logo USB voltado para cima.

A.2 Especificações da instalação

Item		Especificações		
		ScanPartner SP25	ScanPartner SP30	ScanPartner SP30F
Dimensões externas (Largura × Profundidade × Altura) (*1)		301 × 160 × 158 mm / 15,75 × 31,5 × 17,72 (polegadas)	301 × 160 × 158 mm / 15,75 × 31,5 × 17,72 (polegadas)	301 × 567 × 229 mm / 15,75 × 31,5 × 17,72 (polegadas)
Espaço necessário para instalação (L × P × A) (*2)		400 × 700 × 380 mm / 15,75 × 27,56 × 14,96 (polegadas)	400 × 700 × 380 mm / 15,75 × 27,56 × 14,96 (polegadas)	400 × 800 × 450 mm / 15,75 × 31,5 × 17,72 (polegadas)
Peso		4,2 kg	4,2 kg	8,8 kg
Fonte de energia	Voltagem	AC 100 a 240 ±10%		
	Fase	Monofásico		
	Frequência	50 / 60 ±3Hz		
Consumo de energia	Operação	Menos de 38 W		Menos de 45 W
	Modo econômico	Menos de 2,2 W		
	Desligado	Menos de 0,35 W		
Fatores ambientais	Temperatura	Em operação: 5 a 35°C, Fora de operação: -20 a 60°C		
	Umidade	Em operação: 20 a 80%, Fora de operação: 8 a 95%		
Emissão de calor	Operação	Menos de 32,7 kcal/H		Menos de 38,7 kcal/H
	Modo econômico	Menos de 1,9 kcal/H		
	Desligado	Menos de 0,3 kcal/H		
Peso total (*3)		Aproximadamente 6,5 kg	Aproximadamente 6,5 kg	Aproximadamente 13,0 kg

*1: As bandejas de entrada (alimentador) / saída não estão incluídas na profundidade.


*2: O espaço de instalação necessário serve de referência para a digitalização de documentos A4.

*3: Inclui o peso da embalagem.

A.3 Dimensões externas

As dimensões externas são as descritas abaixo:

ScanPartner SP25 / ScanPartner SP30

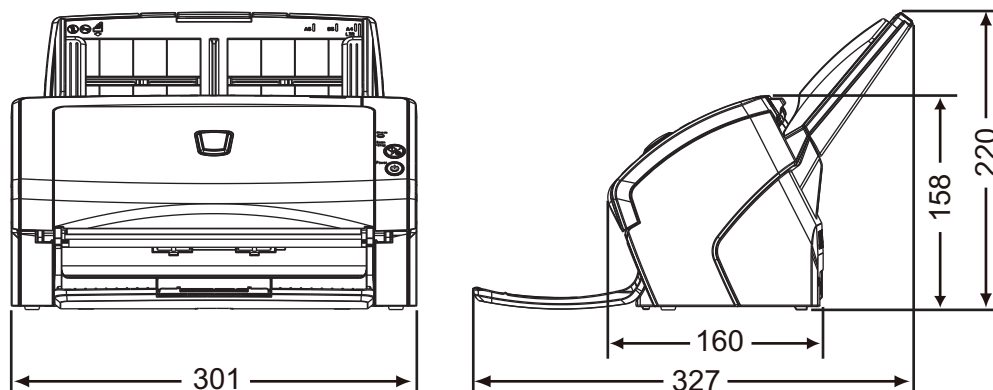

Unidade: mm

ScanPartner SP30F



Unidade: mm

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

A.4 Opcionais do scanner

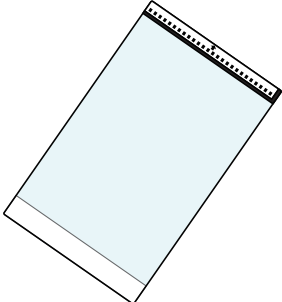Nome	Modelo	Modelos compatíveis	Descrição
Folhas de transporte do ScanSnap 	PA03360-0013	ScanPartner SP25 ScanPartner SP30 ScanPartner SP30F	<p>Opcional que possibilita digitalizar documentos maiores que A4 / Carta, assim como tamanhos não padronizados como fotografias e recortes.</p> <p>Uma "Folha de transporte" permite digitalizar documentos maiores do que o formato A4 (por exemplo: A3, B4, etc.), bem como fotografias que você deseja proteger contra danos e recortes.</p> <p>Quando a Folha de transporte estiver muito danificada ou desgastada para ser usada na digitalização, novas Folhas de transporte podem ser adquiridas separadamente (5 folhas por pacote).</p> <p>A Folha de transporte deve ser substituída aproximadamente a cada 500 digitalizações.</p> <p>quando estiver danificada ou muito suja.</p>

Para maiores detalhes sobre como adquirir os opcionais do scanner e mais informações, entre em contato com o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

A.5 Desinstalando os aplicativos

- 1 Ligue o computador e efetue o login como administrador.
- 2 Encerre todos os aplicativos abertos.
- 3 Abra a janela [Painel de Controle].
 - Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7
Selecione o menu [Iniciar] → [Painel de Controle].
 - Windows Server 2012/Windows 8
Clique com o botão direito na Tela inicial e selecione [Todos os aplicativos] na barra de aplicativos → [Painel de Controle] em [Sistema do Windows].
 - Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
Selecione [↓] na parte inferior esquerda da tela Iniciar → [Painel de Controle] em [Sistema do Windows].
Para exibir [↓], mova o cursor do mouse.
- 4 Selecione [Desinstalar um programa].
 - ⇒ A janela [Programas e Recursos] será exibida com uma lista dos aplicativos instalados.
- 5 Selecione o aplicativo para ser desinstalado.
 - Driver PaperStream IP:
 - [PaperStream IP (TWAIN) for ScanPartner]
 - [PaperStream IP (TWAIN x64) for ScanPartner]
 - [PaperStream IP (ISIS) for ScanPartner]
 - Software Operation Panel: [Software Operation Panel]
(O Software Operation Panel é instalado junto com o driver PaperStream IP.)
 - Error Recovery Guide: [Error Recovery Guide for ScanPartner]
 - ABBYY FineReader Sprint: [ABBYY FineReader 9.0 Sprint]
 - Presto! PageManager: [Presto! PageManager 9.34]
 - Manuais: [ScanPartner manuals]
- 6 Clique o botão [Desinstalar] ou [Desinstalar/Alterar].
- 7 Se uma mensagem de confirmação for exibida, clique [OK] ou [Sim].
 - ⇒ O aplicativo será desinstalado.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Glossário

A

AAD (Alimentador Automático de Documentos)

Alimentação múltipla

Ambiente para operação

Atenuador

B

Brilho

C

Configuração padrão

D

Densidade

Detector automático de alinhamento e tamanho

Difusão de erro

dpi (pontos por polegada)

Driver

E

Erros do dispositivo

Erros temporários

Extração de contornos

F

Faixa de referência branca

Filtro

Filtro de cores

Flatbed

Folha de transporte

G

Gama

I

Início de alimentação

Interface

Inversão

ISIS

L

Limiar

M

Meio tom

Modo de digitalização duplex

Modo de digitalização simplex

Módulo de alimentação

Multi Imagem

O

Obstrução de papel

OCR (Optical Character Recognition)

Overscan

P

Padrão moiré

Painel de operações

Paisagem

Pixel

Pontilhamento

Pré-alimentação

Processador de bordas

Processamento de imagem

R

Remoção de interferências

Remoção de páginas em branco

Resolução

Retrato

Rolo de auxílio da alimentação

Rolo de ejeção

Rolo de freio

S

Sensor de imagem CCD (Charge-Coupled Device)

Sensor de documento

Sensor ultra-sônico

T

Tamanho A4

Tamanho A5

Tamanho A6

Tamanho A7

Tamanho A8

Tamanho carta

Tamanho Double Letter

Tons de cinza

TWAIN

U

USB

[Início](#)[Sumário](#)[Índice](#)[Introdução](#)[Visão geral do scanner](#)[Como carregar documentos](#)[Como usar o painel de operações](#)[Vários métodos de digitalização](#)[Cuidados diários](#)[Substituindo as peças de consumo](#)[Solucionando problemas](#)[Configurações operacionais](#)[Apêndice](#)[Glossário](#)

A

AAD (Alimentador Automático de Documentos)

Mecanismo de alimentação de papel que permite a digitalização de várias folhas de documentos automaticamente.

Alimentação múltipla

A Alimentação múltipla é um erro onde 2 ou mais folhas são alimentadas pelo AAD ao mesmo tempo. Também é considerada como alimentação múltipla quando os documentos de comprimentos diferentes forem detectados.

Ambiente para operação

Condições (temperatura, umidade, por exemplo) requeridas para operar ou armazenar o scanner corretamente.

Atenuador

Remove as irregularidades das linhas diagonais e curvas, cujo método de processamento é usado normalmente nos aplicativos OCR.

B

Brilho

Refere-se ao brilho da imagem digitalizada.

C

Configuração padrão

(Hardware)

Valores configurados na fábrica.

(Software)

Valores definidos no momento da instalação.

D

Densidade

Refere-se a densidade da cor da imagem.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Detector automático de alinhamento e tamanho

Detecção do final da página:

Detecta o final da página e digitaliza de acordo com o comprimento do documento.

Detector automático de tamanho da página:

Detecta o tamanho do papel e reproduz a imagem no mesmo tamanho.

Fundo preto:

Configura a cor preta para o fundo, na digitalização.

Difusão de erro

Processamento de imagem em meio tom de alta qualidade baseado na binarização de pixels pretos e brancos. A densidade óptica do pixel e seus adjacentes são calculados com os pontos pretos reposicionados na ordem da densidade para reduzir a diferença entre as imagens digitalizadas e impressas. Os dados de densidade dos pixels adjacentes são modificados pela difusão de erro em vários pixels, que são binarizados. Esta função ignora os padrões de moiré de imagens em meio tom (como as de jornais), reproduzindo a imagem em tons de cinza.

dpi (pontos por polegada)

Medida de resolução usada para scanners e impressoras. Um dpi alto indica melhor resolução.

Driver

Programa do sistema operacional que permite a interação com um dispositivo do hardware.

E

Erros do dispositivo

Erros que exigem procedimentos de solução de problemas realizados por um técnico especializado.

Erros temporários

Erros que podem ser corrigidos pelo usuário.

Extração de contornos

Função que determina fronteiras entre áreas pretas e brancas para extrair contornos.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

F

Faixa de referência branca

Parte branca localizada no AAD, que define a área mais clara na imagem, obrigando que todas as outras áreas sejam ajustadas igualmente.

Filtro

Refere-se aos seguintes tipos de processamento de imagens digitalizadas.

Impressor digital:

Imprime caracteres alfanuméricos no documento digitalizado.

Preenchedor de bordas:

Preenche as margens da imagem digitalizada na cor especificada.

Filtro de cores

Função que remove as cores especificadas da imagem digitalizada.

Flatbed

Dispositivo de leitura do scanner.

Usado para digitalizar documentos que não podem ser processados no AAD, como livros e revistas.

Folha de transporte

Folha de plástico transparente usada para a digitalização de documentos maiores que o tamanho A4 / Carta.

G

Gama

Unidade que indica as alterações no brilho da imagem. Descrita como uma função de entrada de energia elétrica em aparelhos (scanner, monitor, por exemplo) e no brilho das imagens. Se a taxa de gama for maior que 1, a imagem ficará mais clara e vice e versa.

I

Início de alimentação

Tempo entre o ajuste de documentos e o início da alimentação após o sensor da Bandeja de entrada detectar a ausência de documentos.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

Interface

Conexão que permite a comunicação entre o computador e o scanner.

Inversão

Método de digitalização no qual a parte preta e branca da imagem são invertidas.

ISIS

ISIS (Image Scanner Interface Specification) é um padrão API (Application Program Interface) para dispositivos de imagens (scanners, câmeras digitais, por exemplo) desenvolvido pela Captiva, uma divisão da EMC Corporation (Traduções de Pixel) em 1990. Com a finalidade de usar os dispositivos designados pelo padrão ISIS, é necessário instalar um driver que seja compatível ao ISIS.

L

Limiar

Valor utilizado para determinar se uma certa cor é branca ou preta. O valor da Limiar deve ser configurado para digitalizar imagens com gradações de tons de cinza. Cada pixel será convertido em preto ou branco de acordo com o valor especificado.

M

Meio tom

Reproduz a densidade da cor em preto e branco usando padrões de pontos. Este método é eficaz para digitalizar imagens como fotografias em preto e branco.

Modo de digitalização duplex

Modo que digitaliza ambos os lados do documento de uma vez (↔ Modo de digitalização simplex)

Modo de digitalização simplex

Modo de digitalização no qual somente um lado do documento (frente ou verso) é processado. (↔ Modo de digitalização duplex)

Módulo de alimentação

Um conjunto de rolos, que separa uma folha dos documentos carregados na Bandeja de entrada (Alimentador) e insere-a no AAD.

Multi Imagem

Função que reproduz imagens em colorido / tons de cinza e preto e branco ao mesmo tempo.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

O

Obstrução de papel

Refere-se a erros de documentos que ficam obstruídos no interior da rota de transporte, ou quando a alimentação é interrompida por documentos escorregadios.

OCR (Optical Character Recognition)

Dispositivo ou tecnologia que reconhece o texto em documentos e converte-os em dados de texto que podem ser alterados. Formatos de caracteres são reconhecidos pela diferença na luz refletida dos documentos.

Overscan

Função que digitaliza o documento em um tamanho maior que o do papel especificado.

P

Padrão moiré

Textura de imagem digitalizada causada pela configuração incorreta do ângulo.

Painel de operações

Painel composto por um display e botões. É usado para as operações do scanner como selecionar funções e alterar configurações.

Paisagem

Orientação na qual o lado curto do documento é ajustado paralelamente à direção de alimentação.

Pixel

Pontos que compõem a imagem digitalizada.

Pontilhamento

Processo no qual grupos de pontos são ordenados para reproduzir a densidade do tom de cinza. A densidade do tom de cinza é reproduzida através da configuração de padrões de pontos predefinidos. Este método requer menos memória em comparação aos vários níveis de cinza.

Pré-alimentação

Alimentação antecipada de documentos à posição de início de digitalização.

Reduz o intervalo entre o ajuste e a alimentação de documentos à posição de inicialização.

[Início](#)[Sumário](#)[Índice](#)[Introdução](#)[Visão geral do scanner](#)[Como carregar documentos](#)[Como usar o painel de operações](#)[Vários métodos de digitalização](#)[Cuidados diários](#)[Substituindo as peças de consumo](#)[Solucionando problemas](#)[Configurações operacionais](#)[Apêndice](#)[Glossário](#)

Processador de bordas

Função que reduz a densidade do brilho (com exceção do branco) ao redor das áreas pretas. Aumentando o valor desta função a interferência da imagem pontilhada será removida, reduzindo a nitidez dos pontos.

Processamento de imagem

Refere-se ao processamento e reprodução de imagens digitalizadas pelos parâmetros especificados.

R

Remoção de interferências

Função que remove interferências isoladas (pontos pretos em áreas brancas ou vice-versa) para melhorar a qualidade da imagem.

Remoção de páginas em branco

Função que detecta e exclui automaticamente páginas em branco (não importando se o papel seja de cor branca ou preta) de um lote de documentos.

Resolução

Medida que indica a qualidade da imagem. A Resolução é exibida pelo número de pixels por polegada. Desde que dados de imagens são coleções de pequenos pontos (pixels), se a mesma imagem contém quantidades diferentes de pixels, um com mais pixels expressará maiores detalhes. Portanto, quanto maior a resolução, melhor a qualidade da imagem.

Retrato

Orientação na qual o lado longo do documento é ajustado paralelamente à direção de alimentação. Os documentos / imagens são ajustados / exibidos verticalmente.

Rolo de auxílio da alimentação

Rolo que alimenta o documento ao AAD.

Rolo de ejeção

Rolos que alimentam os documentos do AAD à bandeja de saída.

Rolo de freio

Rolo que impede a alimentação simultânea de mais de 1 folha de documentos no AAD.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

S

Sensor de imagem CCD (Charge-Coupled Device)

Sensor que capta a luz refletida dos documentos e converte-os ao formato digital. A tecnologia CCD é a base para a produção de imagens de alta qualidade em scanners, câmeras e outros aparelhos.

Sensor de documento

Erros de alimentação como alimentação múltipla e obstrução de papel são detectados pela monitoração da passagem de documentos.

Sensor ultra-sônico

Sensor que detecta erros de alimentação múltipla por ondas ultra-sônicas. As alimentações múltiplas são verificadas pela diferença de ondas absorvidas pelos documentos.

T

Tamanho A4

Padrão de papel do tamanho 210 × 297 mm.

Tamanho A5

Padrão de papel do tamanho 148 × 210 mm.

Tamanho A6

Padrão de papel do tamanho 105 × 148 mm.

Tamanho A7

Padrão de papel do tamanho 74 × 105 mm.

Tamanho A8

Padrão de papel do tamanho 52 × 74 mm.

Tamanho carta

Tamanho de papel padrão usado nos Estados Unidos e em outros países.

Tamanho Double Letter

Tamanho de papel padrão usado nos Estados Unidos e em outros países.

[Início](#)[Sumário](#)[Índice](#)[Introdução](#)[Visão geral do scanner](#)[Como carregar documentos](#)[Como usar o painel de operações](#)[Vários métodos de digitalização](#)[Cuidados diários](#)[Substituindo as peças de consumo](#)[Solucionando problemas](#)[Configurações operacionais](#)[Apêndice](#)[Glossário](#)

Tons de cinza

Método que define a gradação (densidade) de preto para branco em 256 níveis. Adequado para a digitalização de imagens como fotografias.

TWAIN

TWAIN (Technology Without Any Interesting Name) é um padrão API (Application Program Interface) para dispositivos de imagens (scanners, câmeras digitais, por exemplo) desenvolvidos pelo TWAIN Working Group. Para o uso de dispositivos compatíveis a este padrão, é necessário que seja instalado o driver que suporta o padrão TWAIN.

U

USB

USB (Universal Serial Bus) é um padrão para interfaces usado para conectar dispositivos como teclados e scanners. Até 127 dispositivos podem ser conectados por esta interface. Dispositivos USB podem ser conectados / desconectados sem desligá-los.

Para USB 2.0, a taxa de transferência de dados é de 1.5 Mbps em baixa velocidade, 12 Mbps em velocidade total e máximo de 480 Mbps no Modo alta velocidade.

No USB 1.1, a taxa de transferência de dados é de 1.5 Mbps em baixa velocidade e 12 Mbps no Modo alta velocidade.

Índice

A	
AAD	
carregar documentos	40
Limpar	74, 75
Adesivos do produto	114
ajustando a bandeja de entrada (alimentador)	27
Alimentação manual	67
Antes de contatar a assistência técnica autorizada	112
Aplicativo de digitalização de imagens	35
B	
Botão [Scan/Stop]	68
C	
carregar documentos	39, 41
carregar documentos (AAD)	40
carregar documentos (flatbed)	42
Ciclos de troca	81
Códigos de erros	90
como abrir a tampa da mesa	26
como abrir o AAD	25
como fechar a tampa da mesa	26
como fechar o AAD	25
Como usar este manual	2
como usar o painel de operações	53
componentes e funções	17
Configurações operacionais	115
Configurar a Bandeja de saída	28
contadores de páginas	129
Convenções	7
	Cuidados diários
	70
D	
Desinstalar os aplicativos	152
desligando o scanner	24
Detecção de alimentação múltipla	138
Digitalização de lotes variados	49
Digitalizar	132
digitalização avançada	67
documentos de tipos e tamanhos variados	58
métodos de digitalização	57
Dimensões externas	150
Documentos para digitalização	43
E	
Especificações	147
instalação do scanner	149
F	
Flatbed	
carregar documentos	42
Limpar	78
Folha de transporte	151
Limpar	79
Funções principais	16
I	
Introdução	4

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

L

ligando o scanner	24
ligar / desligar	145
limpando a parte externa.....	73
limpando a parte interna.....	74
Limpar	
AAD (com o pano).....	75
AAD (com o Papel de limpeza)	74
Flatbed	78
Folha de transporte	79
parte externa	73
parte interna	74
locais que requerem limpeza.....	71

M

Materiais de limpeza.....	71
Modo econômico	32
Módulo de alimentação	84

O

Obstrução de papel	88
Operação básica da digitalização.....	33

P

Painel de operações.....	54
Peças de consumo	81
Personalizando as configurações do scanner.....	68

R

Rolo de freio	82
---------------------	----

S

Scanner	
opções.....	151
Software Operation Panel	116
controle da chave de energia.....	145
itens de configuração	124
Preenchedor de bordas.....	133
senha	118
Solucionar problemas.....	87, 94
Substituir as peças de consumo	80

T

Tempo de espera	143
-----------------------	-----

V

vários métodos de digitalização	56
visão geral do scanner	15

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

ScanPartner SP25 / SP30 / SP30F Scanner de imagem

Manual de instruções

P3PC-4772-02PTZ0

Data de publicação: Janeiro de 2014

Publicado por: PFU LIMITED

- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- A PFU LIMITED não assume responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais resultantes do uso deste produto, bem como quaisquer reivindicações de terceiros.
- A cópia total ou parcial do conteúdo deste manual, assim como dos aplicativos do scanner, é proibida por lei.