


N7100

Instructions préliminaires

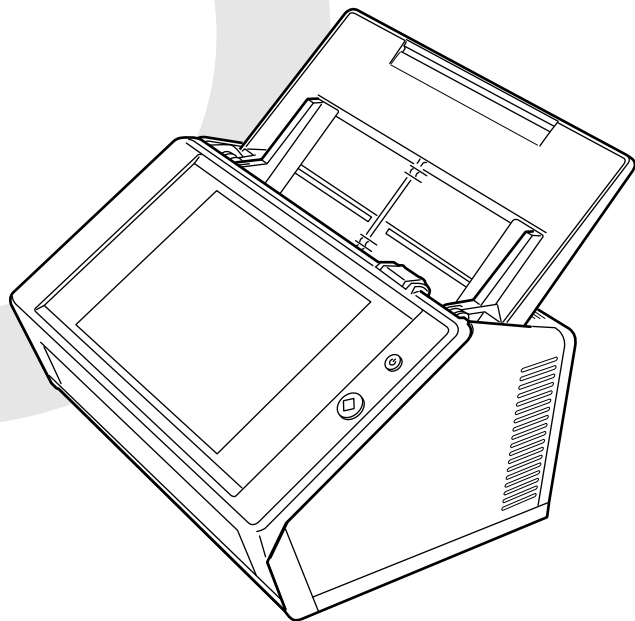

Sommaire

Introduction	3
■ Les guides	3
■ À propos de ce guide	4
■ Avertissements utilisés dans ce document	4
■ Pour une utilisation sûre	4
■ Précautions	7
■ Dénier de responsabilité	7
■ Informations sur la réglementation	8
■ Maintenance	8
Chapitre 1 Avant d'utiliser le scanner	9
1.1 Avant de commencer	9
1.2 Vérification des composants	9
1.3 Noms des composants	10
■ Avant	10
■ Arrière	10
1.4 Signes sur le scanner	10
■ Avant	10
■ Arrière	10
Chapitre 2 Configuration du scanner	11
2.1 Retrait de l'emballage de protection	11
2.2 Branchement du scanner	11
Chapitre 3 Configuration des paramètres usuels du scanner	12
Chapitre 4 Confirmation de la connexion au réseau	16
Chapitre 5 Téléchargement du guide	17
Annexe A Dépannage	18
A.1 Problème de connexion au réseau	18
■ Confirmation du réseau avec l'utilitaire Ping	18
■ Connexion au serveur impossible avec son adresse IP	19
■ Connexion à un serveur depuis son adresse Internet ou son nom de domaine complet impossible	20
■ Accès au scanner impossible avec Internet Explorer, l'Admin Tool, le Central Admin Server ou l>User Editor	20
A.2 Dépannage	22
A.3 Problèmes d'ouverture de session	22
A.4 Pour nous contacter	22
■ Renseignements pour l'achat de consommables ou de produits d'entretien	22
Copyright	23

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le scanner d'image N7100 FUJITSU (dans les pages qui suivent, il sera nommé le "scanner").

Ce scanner est un scanner d'image réseau. Simple d'utilisation, va vous permettre d'optimiser tant vos travaux de numérisation au bureau que la communication au sein de vos groupes de travail.

Décembre 2018

Les marques de produits

Microsoft, Windows et Internet Explorer sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe, Acrobat et Reader sont des marques déposées ou des appellations commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms d'entreprises et de produits sont des marques déposées ou commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Fabricant

PFU Limited
YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai,
Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567, Japon

© Pfu Limited 2015-2018

■ Les guides


Types de guides

Les guides suivants vont vous aider à vous familiariser avec le scanner. Consultez-les autant de fois que nécessaire.

Guides	Descriptions
N7100 Instructions préliminaires (le présent guide) (support papier)	Ce guide contient des informations générales relatives aux précautions à prendre. Il présente également la procédure à suivre : de l'installation du scanner jusqu'à son fonctionnement. Lisez d'abord ce guide. Dans les pages qui suivent, ce fascicule sera nommé « Instructions préliminaires ».
N7100 Guide d'utilisation (support PDF)	Ce guide contient une présentation du scanner ainsi que des informations relatives aux opérations usuelles, à l'entretien, au remplacement des consommables et au dépannage. Lisez-le en complément de ce guide. Dans les pages qui suivent, ce fascicule sera nommé « Guide d'utilisation ».
Aide pour N7100 (support HTML)	Vous y trouverez des informations sur les écrans mais aussi des solutions de dépannage suite à l'affichage d'un message. Consultez-le autant de fois que nécessaire.
Guide d'utilisation de la Scanner Central Admin (support PDF)	Vous y trouverez des informations sur les méthodes d'utilisation et de configuration de l'administration centrale du scanner. Consultez-le autant de fois que nécessaire.

Comment accéder aux guides ?

- Les guides peuvent être téléchargés directement depuis votre scanner.
Pour en savoir plus sur le téléchargement du guide d'utilisation, consultez le "Chapitre 5 Téléchargement du guide" (page 17).
- Lorsque le bouton [Aide] est disponible sur la fenêtre ou la boîte de dialogue qui s'affiche lors de l'opération, vous pouvez accéder à l'Aide en cliquant sur le bouton.

Sur l'écran tactile, effleurez la touche  pour consulter la rubrique d'aide.

■ À propos de ce guide

Les flèches dans ce guide

Des flèches vers la droite (→) sont utilisés pour relier les icônes ou les options du menu que vous devez sélectionner de manière successive.

Exemple : sélectionnez le menu [Démarrer] → [Ordinateur].

Captures d'écran insérées dans ce guide

Les captures d'écran des produits Microsoft sont reproduits avec l'autorisation de Microsoft Corporation. Les captures d'écran utilisées dans ce guide ont été réalisées avec le système d'exploitation Windows 7. Les écrans et opérations peuvent légèrement différer selon votre système d'exploitation. Si les captures d'écran présentées dans le guide diffèrent de celles de votre système d'exploitation, suivez les indications affichées sur votre écran.

Abréviations utilisées dans ce guide

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce guide :

Abréviation utilisée	Nom
Windows 7	Windows® 7 Édition Starter (32 bits) Windows® 7 Édition Familiale Premium (32/64 bits) Windows® 7 Professionnel (32/64 bits) Windows® 7 Entreprise (32/64 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (32/64 bits)
Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer® Windows® Internet Explorer®
Adobe Reader	Adobe® Reader® Adobe® Acrobat® Reader® DC
Scanner	Scanner d'image FUJITSU N7100
Admin Tool	Network Scanner Admin Tool
Central Admin Console	Scanner Central Admin Console
Central Admin Server	Scanner Central Admin Server
l>User Editor	Éditeur d'utilisateur du scanner en réseau

■ Avertissements utilisés dans ce document

Les indications suivantes sont utilisées dans ce document afin d'éviter tout risque d'accident ou de dommage à vous et/ou ce produit.



Cette indication signale à l'utilisateur que si l'opération à effectuer n'est pas scrupuleusement respectée, des blessures graves voire mortelles à toute personne se trouvant près de l'appareil seraient à déplorer.



Cette indication signale à l'utilisateur que si l'opération à effectuer n'est pas scrupuleusement respectée, des blessures seraient à déplorer ou le matériel pourrait être endommagé.



Un TRIANGLE indique qu'une attention et un soin particuliers sont nécessaires. Le dessin à l'intérieur du triangle indique la nature particulière de l'avertissement.



Un CERCLE barré d'une diagonale indique une action à ne pas effectuer. Un dessin dans le cercle peut indiquer l'action particulière à ne pas effectuer.









Une lettre blanche sur un fond noir indique une instruction à suivre. Cet élément peut s'accompagner d'un dessin représentant l'instruction.






■ Pour une utilisation sûre



Ce guide contient des informations générales relatives aux précautions à prendre. Vous devez le lire avant d'utiliser le produit (qui inclut le scanner ainsi que tous les logiciels et les guides associés). Pour votre sécurité et une utilisation sûre du produit, assurez-vous de lire les descriptions suivantes.

Conservez ce guide dans un endroit sûr et à portée de votre produit pour pouvoir le consulter à tout moment. Dans les avertissements suivants, le câble d'alimentation peut indiquer le câble CA branché sur l'adaptateur CA.









 AVERTISSEMENT

	<p>Insérez fermement le câble d'alimentation dans la prise CA la plus proche. Dans l'un des cas suivants, débranchez immédiatement le câble d'alimentation de la prise CA. Faute de quoi, un incendie, des brûlures ou une électrocution seraient à craindre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● le scanner est endommagé ; ● de la fumée ou de la chaleur se dégage du scanner ; ● le périphérique émet un bruit ou dégage une odeur ; ● un objet (ex : eau, liquide, métallique etc.) se trouve dans le scanner ; ● L'adaptateur c.a. présente certains dommages, tels que des fissures ; ● tout problème indiquant un mauvais fonctionnement du scanner.
	<p>Pour votre sécurité, ne démontez ni ne modifiez le scanner.</p>
	<p>Insérez fermement le câble d'alimentation dans la prise CA. Faute de quoi, un incendie serait à craindre ou le scanner pourrait mal fonctionner.</p>
	<p>Utilisez uniquement le scanner à la tension et à l'intensité indiquées. De plus, évitez de le brancher sur une prise multiple. Une tension ou une intensité incorrecte pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.</p>
	<p>Utilisez uniquement le câble d'alimentation (incluant le câble CA et l'adaptateur CA) fourni avec le scanner. N'utilisez pas de rallonges. Faute de quoi, une surchauffe ou un incendie serait à craindre. N'utilisez pas le câble d'alimentation fourni avec le scanner sur d'autres appareils. Faute de quoi, un dysfonctionnement ou une électrocution serait à craindre.</p>
	<p>Ne laissez pas traîner certains produits à proximité du scanneur et de l'adaptateur c.a., tels que des substances chimiques, des désodorisants, des cosmétiques et des détergents. Ils risquent de détériorer ou de fendre la partie en plastique du scanneur ou de l'adaptateur c.a., et d'exposer l'utilisateur à une éventuelle électrocution. Si tel est le cas, essuyez immédiatement l'objet.</p>

	<p>Évitez d'installer le scanner dans une pièce exposée à une forte température, à l'humidité, à la poussière ou qui manque d'aération. Dans un endroit exposé à une forte température, le couvercle pourrait se déformer sous l'effet de la chaleur et une fuite de courant ou un incendie serait à craindre.</p> <p>Utilisez le scanner dans un environnement bien aéré et évitez de l'installer :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● près d'un objet chauffant tel qu'un poêle ou une plinthe électrique ou encore près d'objets inflammables tels que des matières volatiles ou des rideaux ; ● dans une pièce telle que la cuisine où de la fumée pourrait se former ; ● dans une salle de bains ou près d'une piscine où il pourrait facilement être mouillé ; ● dans un endroit exposé à la lumière du soleil, dans une voiture garée en plein soleil ou près d'un quelconque appareil chauffant. ● dans une pièce où la chaleur ne peut être évacuée. Par exemple si vous couvrez le scanner avec des vêtements ou un drap.
	<p>Avant de déplacer le scanner, assurez-vous de bien débrancher tous les câbles d'interface. Assurez-vous également que le sol est dépourvu d'obstacles.</p> <p>Éviter de déplacer le scanner tant que les câbles d'alimentation et d'interface sont branchés. S'ils venaient à être abîmés, ils pourraient être la cause d'un incendie ou d'une électrocution. Les câbles peuvent également entraver votre travail et provoquer des blessures.</p>
	<p>Évitez de toucher le câble d'alimentation si vos mains sont humides. Vous pourriez vous électrocuter.</p> <p>Pour débrancher le câble d'alimentation de la prise c.a., saisissez la fiche d'alimentation électrique et non le câble. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le câble et de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.</p>
	<p>Évitez d'utiliser un câble d'alimentation endommagé. Évitez également de brancher un câble ou une fiche électrique sur un port lâche. Un incendie ou une électrocution serait à craindre.</p> <p>Accordez une attention particulière aux points suivants lorsque vous manipulez le câble d'alimentation :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● évitez de mouiller, modifier, nouer ou tordre le câble ; ● évitez de placer des objets lourds sur le câble, de le coincer avec la porte ou de l'endommager de quelque manière que ce soit ; ● évitez de tirer, de tordre ou d'enrouler le câble ; ● évitez de placer un objet en métal près de la fiche du câble d'alimentation.
	<p>Afin d'éviter toute blessure, attention à ce que vos accessoires (cravate, collier etc.) ou vos cheveux ne soient pas entraînés dans le scanner.</p>

	Évitez de toucher les endroits brûlants comme le bas du scanner ou l'adaptateur CA, pendant un long moment. Vous risqueriez de vous brûler la peau au premier degré.
	Pour des raisons de sécurité, si le scanner reste inutilisé pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise CA. Faute de quoi, un incendie ou une électrocution serait à craindre :

⚠ ATTENTION

	Lorsque vous installez le scanner sur une table, assurez-vous qu'aucune de ses parties ne dépassent les bords de la table. Assurez-vous également que la surface de travail est plane et stable. Faute de quoi, le scanner pourrait chuter ou être poussé de la table et provoquer des blessures.
	Pour éviter tout accident, ne placez pas le scanner dans un endroit à la portée d'enfants en bas âge.
	En cas d'orage, éteignez le scanner et débranchez le câble d'alimentation de la prise CA. Puis, débranchez tout câble d'interface du scanner. Le scanner pourrait être détruit et endommager votre propriété.
	Évitez de bloquer les ports de ventilation. L'obstruction de ces trous entraînerait un réchauffement interne du scanner qui pourrait ne pas fonctionner correctement ou provoquerait un incendie.
	Ne placez pas d'objets lourds sur le scanner et n'utilisez pas le dessus pour effectuer d'autres travaux. Faute de quoi, des blessures ou un mauvais fonctionnement seraient à craindre.
	Lorsque vous manipulez des documents ou le Transparent, attention de ne pas vous couper les doigts avec le bord des feuilles.
	N'utilisez aucune bombe aérosol ou autre atomiseur à base d'alcool pour nettoyer le scanner. La poussière, soulevée par le souffle de l'atomiseur, serait ramenée à l'intérieur du scanner. Le scanner pourrait ne pas fonctionner correctement. Des étincelles, causées par l'électricité statique lors de l'époussetage et du nettoyage de l'extérieur du scanner, peuvent être à l'origine d'incendie.
	Vérifiez les éléments suivants une fois par mois : <ul style="list-style-type: none"> ● le câble d'alimentation est fermement inséré dans la prise CA ; ● le câble d'alimentation ne dégage pas de chaleur anormale, n'est ni rouillé ni tordu ; ● le câble d'alimentation (en particulier la fiche) n'est pas recouvert de poussière. Dans le cas contraire, époussetez avec un chiffon doux et sec ; ● le câble d'alimentation n'est ni fissuré ni lacéré.

■ Précautions

AVANT D'UTILISER LE SCANNER, LISEZ SOIGNEUSEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ, CE DOCUMENT AINSI QUE LE GUIDE D'UTILISATION. POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE INVOLONTAIRE À VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE PRÉSENTE, VEUILLEZ RESPECTER L'ORDRE DES INSTRUCTIONS FOURNIES.

Conservez ce guide dans un endroit sûr et à portée de votre produit pour pouvoir le consulter à tout moment.

Bien que tous les efforts possibles aient été réunis pour garantir l'exactitude de toutes les informations contenues dans ce document, PFU n'assume aucune responsabilité envers quelque partie que ce soit, pour tout dommage causé par des erreurs, oublis ou déclarations de quelque nature que ce soit dans ce document, ses mises à jour ou suppléments, que de telles erreurs soient des oublis ou des déclarations suite à une négligence, un accident ou toute autre cause.

De plus, PFU n'assume aucune responsabilité découlant de l'application ou de l'utilisation de tout produit ou système décrit dans les présentes, ni aucune responsabilité pour des dommages accessoires ou indirects résultant de l'utilisation de ce document. PFU décline toutes les garanties concernant les informations contenues dans les présentes, qu'elles soient expresses, implicites ou légales.

Utilisation de ce produit

- Installez le scanner à l'écart de champs magnétiques puissants et d'autres sources de parasites électroniques. Choisissez un endroit où le scanner sera protégé de l'électricité statique. Faute de quoi, le scanner pourrait ne pas fonctionner normalement.
- Ne branchez pas la prise CA sur une prise multiple si des appareils nécessitant beaucoup d'énergie (ex. photocopieuse ou déchiqueteuse) y sont branchés. La puissance du bruit peut causer un dysfonctionnement du scanner.
- Évitez d'utiliser le scanner immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit frais vers un endroit à température ambiante. Afin d'éviter toute condensation qui pourrait donner lieu à des problèmes de numérisation, laissez le scanner sécher pendant deux ou trois heures avant de l'utiliser.
- Si vous transportez le scanner sous la pluie ou sous la neige, attention à ce qu'il ne soit pas mouillé. Faute de quoi, le scanner pourrait ne pas correctement fonctionner. Si le scanner est mouillé, essuyez-le et patientez jusqu'à ce qu'il sèche.
- Évitez d'utiliser un Transparent abîmé car il pourrait endommager le scanner.
- Le plateau d'alimentation de l'AAD doit être totalement déployé pour être utilisé. Les documents ne pourront pas être chargés s'il est fermé.

Écran LCD

Aucun des points suivants n'est considéré comme un problème :

- malgré la technologie de pointe utilisée pour produire des afficheurs LCD à matrice active (technologie TFT), un grand nombre de pixels a été nécessaire. Par conséquent, un point lumineux ou sombre peut être ponctuellement visible ;
- vous constaterez éventuellement des variations dans la tonalité et l'intensité des couleurs de l'écran.

Remplacement des batteries

Ce produit est livré avec une batterie (CMOS RAM) afin de conserver certaines données (informations BIOS etc.)



- Nous vous déconseillons de remplacer vous-même la batterie. En effet, votre appareil pourrait exploser en cas de batterie inadéquate. Dès que vous constatez une faiblesse de puissance, contactez un technicien pour procéder à son remplacement.
- Évitez tout contact avec la batterie. N'essayez pas de la retirer ou de l'installer vous-même. Vous pourriez vous électrocuter ou provoquer de l'électricité statique, ce qui risquerait d'endommager votre appareil.

■ Dénier de responsabilité

Reproductibilité des données numérisées

Assurez-vous que l'image numérisée avec ce produit réponde à vos attentes (par exemple, reproductibilité de l'image en terme de fidélité du contenu, des couleurs et de la taille). Assurez-vous qu'aucune partie de l'image numérisée ne manque avant de vous séparer de l'original.

- Cependant, les sections surlignées avec un feutre fluorescent pourraient ne pas être reproduites avec fidélité selon la couleur et la densité du surlignage ou elles pourraient être générées sous une couleur différente de l'original.

■ Informations sur la réglementation

Déclaration de conformité au FCC

Après contrôle, cet équipement a été déclaré conforme aux normes imposées sur les appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation du FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection légitime des installations résidentielles contre tout brouillage préjudiciable. Cet équipement génère et utilise de l'énergie haute fréquence. Ainsi, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à son document d'instructions, il peut nuire aux radiocommunications.

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Si vous constatez des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, d'éteindre puis de rallumer l'appareil), vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour tenter de les éliminer :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ;
- accroître la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur ;
- consulter votre distributeur ou un technicien de radio/télévision qualifié.

Mise en garde du FCC : toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par la partie responsable des règles de conformité, peut priver l'utilisateur de son droit d'exploiter cet appareil.

REMARQUE Afin de respecter les normes de la Classe B de la section 15 du règlement du FCC, l'utilisation d'un câble d'interface blindé est vivement recommandée. La longueur maximale du câble d'alimentation doit être de 3 mètres (10 pieds).

Réglementations du Canadian DOC

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

Für den Scanner wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funktentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. Projektoren) konzipiert.

ENERGY STAR®

PFU Limited, une société de FUJITSU, a déterminé que ce produit respectait les directives d'ENERGY STAR®. ENERGY STAR® est une marque déposée aux États-Unis.



Utilisation dans des environnements à risque élevé

Ce produit a été conçu et fabriqué en vue d'un usage bureautique, personnel, domestique, industriel ou général. Il n'a pas été conçu ni fabriqué pour être utilisé dans des environnements présentant des risques extrêmement élevés, mettant sérieusement et directement la vie ou la santé de toute personne en danger, et où des mesures de sécurité extrêmement rigoureuses s'imposent, comme dans les environnements de contrôle des réactions nucléaires, dans les centrales nucléaires, de commande automatique de vol, de contrôle du trafic aérien, de contrôle des systèmes de transport public, d'équipements médicaux de maintien de la vie et de contrôle de tir de missiles dans des systèmes d'armes. N'utilisez jamais ce produit sans vous assurer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour votre sécurité dans de tels environnements. PFU Limited n'est aucunement responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit dans un environnement à risque élevé, et ne répondra à aucune réclamation ou demande d'indemnisation de l'utilisateur ou d'un tiers.

■ Maintenance

Si le scanner doit être réparé, une pièce être changée ou si des problèmes ont été détectés, consultez "Annexe A Dépannage" (page 18) ou "Dépannage" du guide d'utilisation afin de vous assurer que le scanner est correctement branché et configuré. Si le problème persiste, contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.

L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer le scanner. PFU n'est nullement responsable de dommages résultant de la décomposition du scanner, car ceci n'est pas couvert par la garantie.

Chapitre 1 Avant d'utiliser le scanner

1.1 Avant de commencer

Cette partie présente les différentes étapes depuis le déballage du scanner jusqu'à son utilisation. Ce guide fournit des informations recouvrant les étapes 1 à 5 présentées ci-dessous. Pour en savoir plus sur les étapes 6 à 9, consultez le guide téléchargé à l'étape 5.

1	Vérification du paquet
---	------------------------

⇒ "1.2 Vérification des composants" (page 9)

2	Configuration du scanner
---	--------------------------

⇒ "Chapitre 2 Configuration du scanner" (page 11)

3	Configuration des paramètres usuels
---	-------------------------------------

⇒ "Chapitre 3 Configuration des paramètres usuels du scanner" (page 12)

4	Vérification de la connexion au réseau
---	--

⇒ "Chapitre 4 Confirmation de la connexion au réseau" (page 16)

5	Téléchargement du guide
---	-------------------------

⇒ "Chapitre 5 Téléchargement du guide" (page 17)

6	Installation de l'Admin Tool
---	------------------------------

⇒ Consultez le Guide d'utilisation.

7	Test de numérisation
---	----------------------

⇒ Consultez le Guide d'utilisation.

8	Configuration des paramètres pour l'utilisation du scanner
---	--

⇒ Consultez le Guide d'utilisation.


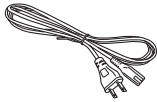
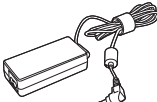
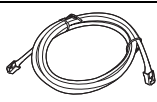



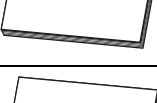
9	Utilisation du scanner
---	------------------------

⇒ Consultez le Guide d'utilisation.

1.2 Vérification des composants

Assurez-vous de la présence dans le carton de tous les éléments listés ci-dessous. Si d'autres paquets vous sont fournis, veuillez également les stocker. Maniez les composants avec précaution.


Si un élément venait à manquer ou était défectueux, contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.

	Scanner
	Câble CA
	Adaptateur CA
	Câble LAN (direct)
	Instructions préliminaires (le présent guide)
	Instruction
	Contrat de licence pour logiciel Microsoft® Windows® Embedded 8 Standard
	Contrat de licence de l'utilisateur final Du logiciel embarqué du FUJITSU Image Scanner N7100/ N7100A


1.3 Noms des composants

Dans cette section, vous trouverez une description des divers composants du scanner.

■ Avant

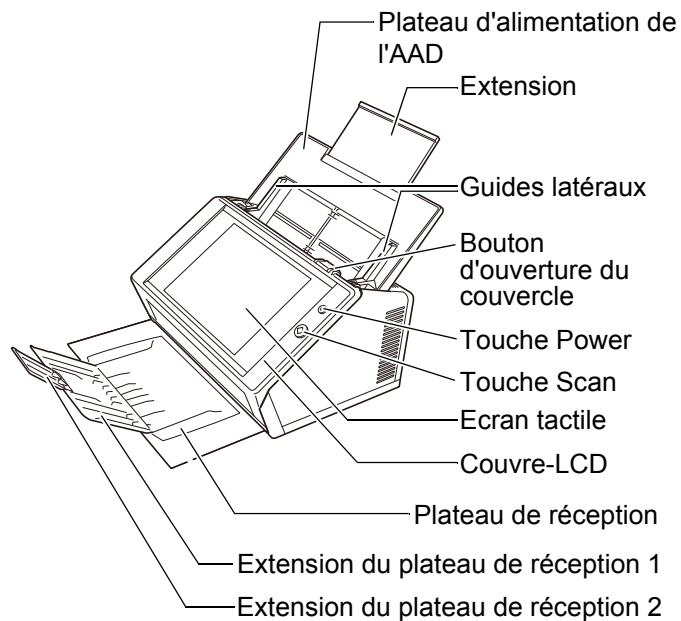

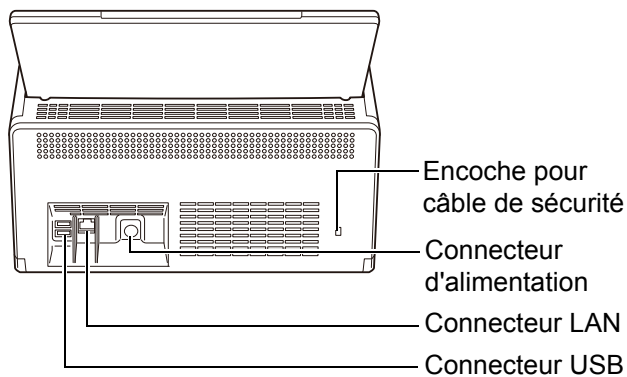

■ Arrière







1.4 Signes sur le scanner

Cette section décrit les signes présents sur le scanner.

■ Avant

	Mise sous tension et hors tension du scanner. Notez que cette touche sert uniquement à allumer le scanner en cas d'urgence. Pour en savoir plus sur la mise hors tension du scanner, consultez le Guide d'utilisation.
	Démarre la numérisation.

■ Arrière

	Pour brancher un périphérique USB.
	Pour brancher un connecteur LAN.
	Pour brancher un câble d'alimentation.
	Pour brancher un câble antivol.

Chapitre 2 Configuration du scanner

2.1 Retrait de l'emballage de protection


Le scanner est fourni avec une feuille en mousse et une carte de protection. Suivez la procédure ci-dessous pour retirer l'emballage de protection avant d'utiliser le scanner.

1. Retirez le ruban adhésif et la feuille en mousse qui recouvre l'écran tactile.
2. Retirez le ruban adhésif et la feuille en mousse situés à l'arrière du plateau d'alimentation de l'AAD et déployez ce dernier.




- Attention à ce que vos mains ou vos doigts ne se coincent pas lorsque vous le déployez.
- Ne pliez pas le plateau d'alimentation de l'AAD au-delà de la limite. Le scanner et le plateau d'alimentation de l'AAD risqueraient de se séparer et vous pourriez vous blesser ou le scanner pourrait être endommagé.

3. Tirez sur le bouton d'ouverture du couvercle pour ouvrir le couvre-LCD et retirez le ruban adhésif et la carte de protection entre les guides latéraux.

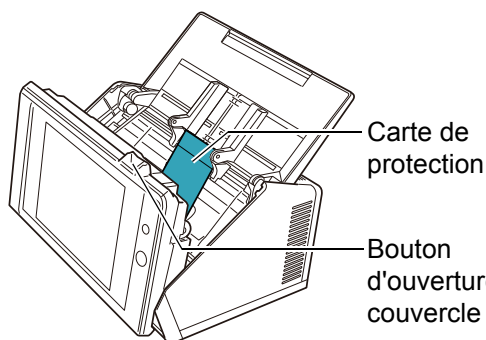

4. Tirez le plateau de réception vers vous puis, retirez le ruban adhésif et la carte de protection.

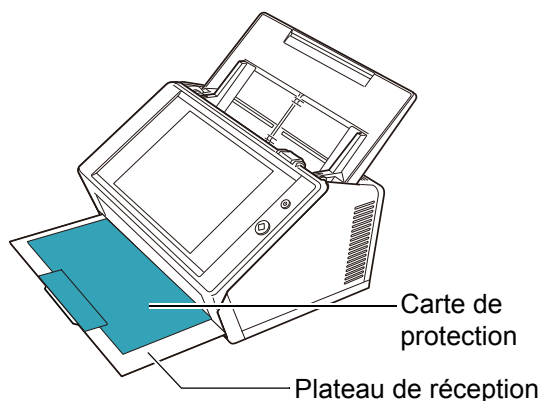

2.2 Branchement du scanner

1. Installez le scanner dans un endroit adéquat.



Ne maintenez pas le plateau d'alimentation de l'AAD pour soulever le scanner. Ils risqueraient de se séparer et vous pourriez vous blesser ou le scanner pourrait être endommagé.

IMPORTANT


Voici l'espace requis pour installer le scanner :

- Profondeur : 700 mm (28 po)
- Largeur : 400 mm (16 po)
- Hauteur : 500 mm (20 po)

2. Branchez le câble CA dans l'adaptateur CA (l'ensemble forme le « câble d'alimentation »).

IMPORTANT


Utilisez uniquement l'adaptateur CA et le câble CA fournis avec le scanner.

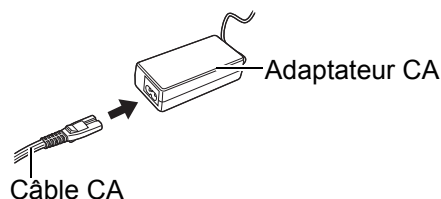

3. Branchez les câbles sur le scanner.

① Branchez le câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation du scanner.

② Branchez le câble LAN sur le connecteur LAN.

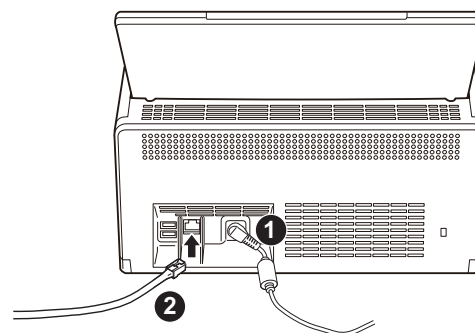

4. Branchez l'autre extrémité du câble LAN sur le concentrateur du réseau.

5. Insérez fermement le câble d'alimentation dans la prise CA.

⇒ Le scanner est branché mais il reste inopérant.


Chapitre 3 Configuration des paramètres usuels du scanner



Évitez de déplacer ou de secouer le scanner lorsqu'il est allumé. Vous pourriez endommager les composants internes du scanner perdre des données.

Lorsque vous appuyez sur la touche Power pour la première fois, l'écran affichant les paramètres usuels du scanner s'affiche automatiquement. Les paramètres usuels pour utiliser le scanner peuvent être configurés de la manière suivante :


1. Appuyez sur la touche Power du scanner.

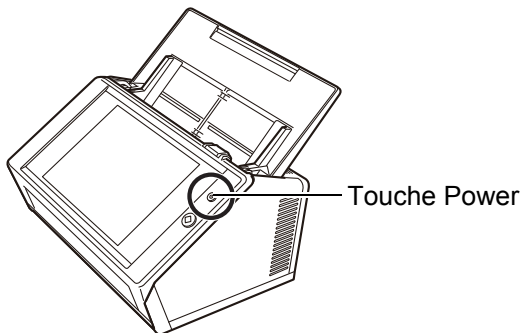

⇒ L'écran [Assistant d'installation] s'affiche.

2. Sélectionnez une langue puis effleurez le bouton [OK].

La langue par défaut est l'anglais : « English (US Keyboard) ».

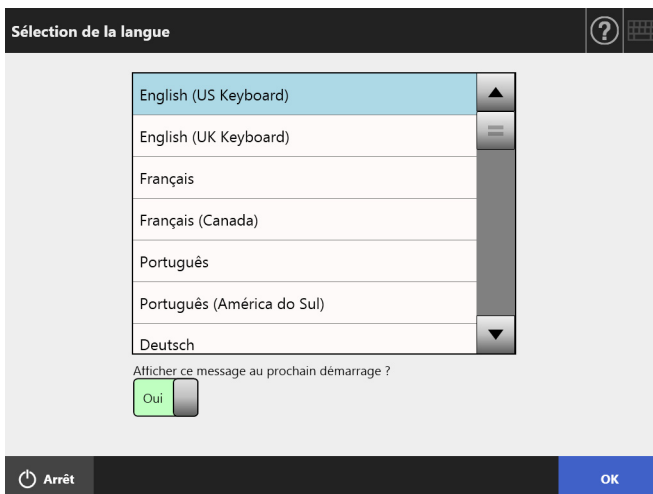

⇒ L'écran de confirmation relatif au redémarrage du scanner s'affiche.

3. Sélectionnez les rubriques à spécifier comme paramètres usuels du scanner.


Sélectionnez les rubriques à configurer dans la fenêtre [Assistant d'installation] puis effleurez le bouton [Démarrage].


Effleurez légèrement la case des rubriques ciblées. Un exemple dans cette section affiche la sélection de toutes les rubriques.

IMPORTANT

N'utilisez pas de stylo ou tout autre objet dur pour effleurer l'écran tactile. Il pourrait être endommagé.

CONSEIL

Pour en savoir plus sur les rubriques, appuyez sur  consultez la rubrique d'aide.

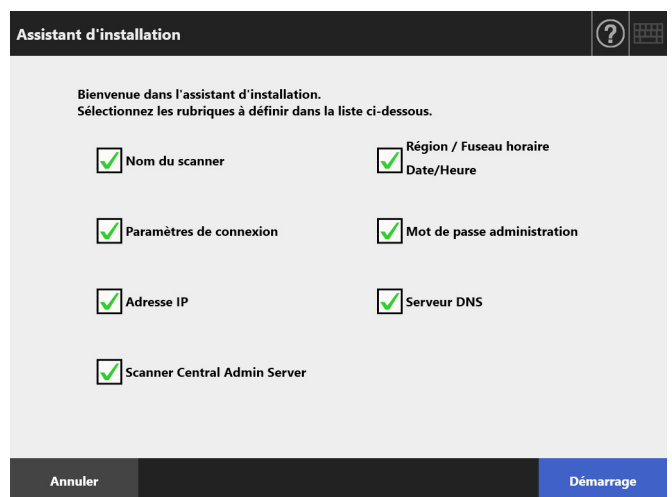

4. Nommez le scanner.

À l'écran [Nom du scanner], nommez le scanner mais aussi un groupe ou un domaine qui vous permettra de rejoindre le réseau puis effleurez le bouton [Suivant].

CONSEIL

- Effleurez simplement un champ de saisie pour afficher le clavier virtuel. Après avoir saisi les caractères, effleurez



pour cacher le clavier virtuel.

- Pour en savoir plus sur la disposition du clavier virtuel, consultez le Guide d'utilisation.

5. Configurez la région et le fuseau horaire.

À l'écran [Région / Fuseau horaire], sélectionnez la région et le fuseau horaire, appliquez éventuellement l'heure avancée et effleurez la touche virtuelle [Suivant].

6. Configurez la date et l'heure.

À l'écran [Date/Heure], spécifiez le format de la date, réglez le jour et l'heure puis effleurez le bouton [Suivant].

7. Spécifiez les paramètres de connexion.

À l'écran [Paramètres de connexion], spécifiez les paramètres de connexion et effleurez le bouton [Suivant].

8. Modifiez le mot de passe de l'administrateur.

À l'écran [Mot de passe administration], saisissez le mot de passe de l'administrateur puis effleurez le bouton [Suivant].

Le terme par défaut pour [Mot de passe actuel] est « password ».

9. Saisissez l'adresse IP du scanner.

À l'écran [Adresse IP], saisissez l'adresse IP du scanner puis effleurez le bouton [Suivant].

The screenshot shows the 'Assistant d'installation' window with the 'Adresse IP' step selected. The main area is titled 'Saisir les adresses IP.' and contains a 'DHCP' dropdown menu set to 'Activer'. Below it are three input fields for 'Adresse IP', 'Masque de sous-réseau', and 'Passerelle par défaut'. The left sidebar lists steps: 'Adresse IP' (selected), 'Serveur DNS', and 'Scanner Central Admin Server'. At the bottom are buttons for 'Précédent', 'Interrompre', and 'Suivant'.

IMPORTANT

Si le DHCP n'est pas utilisé, n'utilisez pas d'adresse IP déjà existante sur le réseau.
Si vous configurez une adresse IP existante, une erreur se produit.

10. Configurez le serveur DNS.

À l'écran [Serveur DNS], spécifiez l'adresse IP du serveur DNS puis effleurez le bouton [Suivant].

The screenshot shows the 'Assistant d'installation' window with the 'Serveur DNS' step selected. The main area is titled 'Saisir les paramètres du serveur DNS.' and contains input fields for 'DNS Principal' (0 . 0 . 0 . 0) and 'DNS Secondaire' (0 . 0 . 0 . 0). There is a 'Mise à jour dynamique DNS' section with a 'Désactiver' button. Below are fields for 'Suffixe DNS' and 'Nom de domaine complet' (FI-N7100). The left sidebar lists steps: 'Serveur DNS' (selected), 'Scanner Central Admin Server'. At the bottom are buttons for 'Précédent', 'Interrompre', and 'Suivant'.

CONSEIL

Si le scanner n'est pas connecté au réseau, le nom de domaine complet pourrait ne pas s'afficher correctement.

11. Configurez le Central Admin Server.

À l'écran [Scanner Central Admin Server], activez éventuellement le Central Admin Server et ses paramètres puis effleurez le bouton [Terminer].

The screenshot shows the 'Assistant d'installation' window with the 'Scanner Central Admin Server' step selected. The main area is titled 'Saisir les paramètres du Scanner Central Admin Server.' and contains a 'Central Admin' dropdown menu set to 'Désactiver'. Below are fields for 'Adresse', 'Numéro de port' (20444), and 'Date/Heure programmée'. There are also buttons for 'Désactiver' and 'État d'enregistrement du Scanner Central Admin Server: Non enregistré'. The left sidebar lists steps: 'Scanner Central Admin Server' (selected). At the bottom are buttons for 'Précédent', 'Interrompre', 'Détails', and 'Terminer'.

12. Confirmez le paramétrage.

À l'écran de confirmation de l'assistant d'installation, confirmez les paramètres usuels configurés puis effleurez le bouton [OK].

The screenshot shows the confirmation screen of the installation assistant. It features a table with system status information:

État du système	
Nom du scanner	FI-N7100
Connexion automatique	Désactiver
Adresse IP (DHCP : Activer)	192.168.1.100
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.1.1
DNS Principal	192.168.1.1
Central Admin	Désactiver

Below the table, there are instructions: 'OK : fermeture de l'assistant d'installation. Retour : retour à l'écran des paramètres.' and a question 'Afficher l'assistant d'installation au prochain démarrage ?' with a 'Oui' button. At the bottom are buttons for 'Retour' and 'OK'.

⇒ L'assistant se ferme et l'écran de connexion s'affiche.

The screenshot shows the 'Connexion' screen with input fields for 'Nom d'utilisateur' and 'Mot de passe'. Below the screen is a keyboard overlay with a power button labeled 'Arrêt' and a 'Connexion' button. The keyboard includes standard keys like 'Éch', 'a', 'z', 'e', 'r', 't', 'y', 'u', 'i', 'o', 'p', 'é', 'Entrée', and navigation keys.

CONSEIL

- Si le scanner ou un domaine a été renommé, le scanner redémarre.
- Si vous sélectionnez [Non] pour [Afficher l'assistant d'installation au prochain démarrage ?], l'écran Assistant d'installation ne s'affichera pas immédiatement au prochain démarrage.

Ceci conclut la configuration des paramètres usuels du scanner.

CONSEIL

Les paramètres usuels du scanner peuvent être modifiés en :

- modifiant les paramètres à l'écran [Assistant d'installation].
Afin d'afficher la fenêtre [Assistant d'installation], appuyez sur le bouton [Assistant d'installation] de la fenêtre [Menu de l'administrateur] de la fenêtre de l'administrateur .
- modifiant les paramètres depuis le menu de la fenêtre de l'administrateur

Pour en savoir plus sur l'affichage de la fenêtre de l'administrateur, consultez l'"Chapitre 4 Confirmation de la connexion au réseau" (page 16).

Chapitre 4 Confirmation de la connexion au réseau

Ce section vous explique comment vérifier l'état de connexion du réseau.

L'utilitaire [Ping] va vous aider à vérifier la connexion du réseau depuis la fenêtre de l'administrateur.

1. Connectez-vous au scanner en saisissant le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur.


Saisissez « admin » pour [Nom d'utilisateur] et le mot de passe spécifié lors des paramètres usuels pour [Mot de passe]. Le mot de passe par défaut est « password ».



⇒ La fenêtre de l'administrateur s'affiche.

2. Sélectionnez [Ping] sous [Vérification de l'état du réseau] et vérifiez la connexion au réseau sur la fenêtre [Ping].

Pour [Adresse], saisissez l'adresse IP, le nom de l'hôte ou le nom de domaine complet de l'ordinateur.

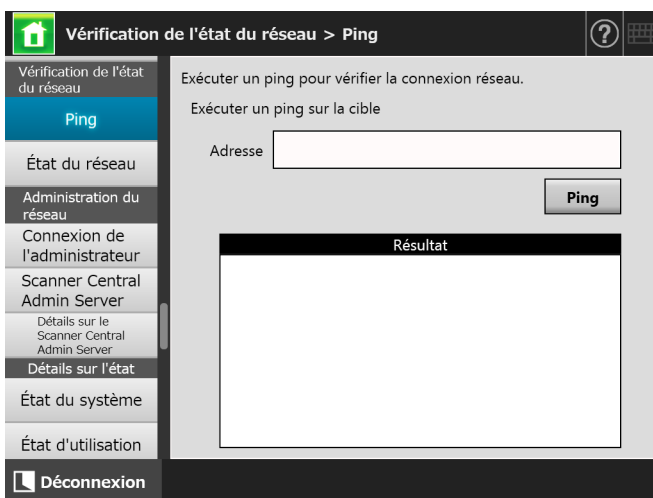

3. Effleurez le bouton [Ping].

⇒ L'utilitaire Ping exécute un test et affiche les résultats.

Pour en savoir plus sur les résultats, consultez "Confirmation du réseau avec l'utilitaire Ping" (page 18).

4. Effleurez le bouton [Déconnexion] pour vous déconnecter du scanner.

Chapitre 5 Téléchargement du guide

Le Guide d'utilisation (PDF) contenant des informations sur la configuration, l'administration et le fonctionnement du scanner est fourni en supplément de ce guide. Consultez-le lorsque vous utilisez le scanner. Utilisez Adobe Reader pour consulter le Guide d'utilisation. Vous pouvez télécharger Adobe Reader depuis le site suivant :

<http://www.adobe.com/>

Cette section vous explique comment télécharger le guide.


1. Saisissez le nom du scanner ou l'adresse IP comme URL utilisant Internet Explorer 7.0 au minimum (*1) de l'ordinateur sur lequel le guide doit être téléchargé.

http://scanner_name_or_IP_address/

⇒ La fenêtre de connexion s'ouvre.


* : Appliquez les dernières mises à jour de sécurité. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas pouvoir télécharger certains guides. Si le téléchargement est impossible, décochez la case [Ne pas enregistrer les pages chiffrées sur le disque] dans l'onglet [Avancé] du menu [Options Internet] dans Internet Explorer puis essayez à nouveau. Si votre navigateur est Internet Explorer 10 au minimum, configurez [Paramètres d'affichage de compatibilité] afin que l'adresse spécifiée soit affichée dans un mode d'affichage compatible.

2. Cliquez sur le bouton [Guide d'utilisation].

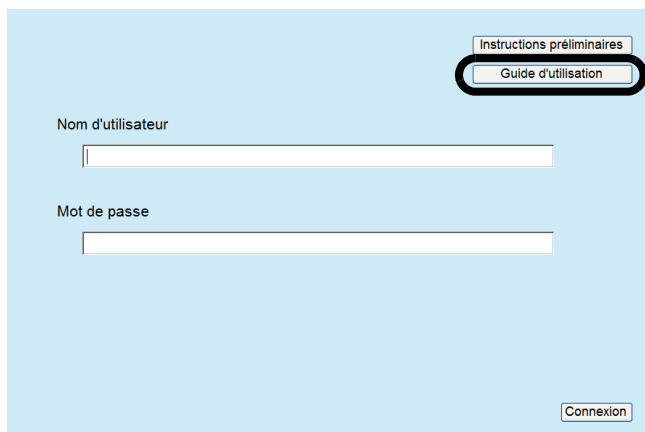

⇒ La boîte de dialogue [Téléchargement de fichiers] s'ouvre.

3. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

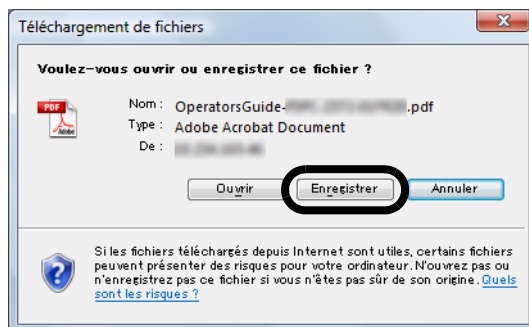


⇒ La boîte de dialogue [Enregistrer sous] s'ouvre.

IMPORTANT

Si Adobe Reader n'est pas installé et que vous cliquez sur le bouton [Ouvrir], une erreur de connexion se produira. Pour ouvrir le fichier avec le bouton [Ouvrir], installez Adobe Reader puis effectuez à nouveau les étapes 1 à 3.

4. Sélectionnez un dossier et cliquez sur le bouton [Enregistrer].

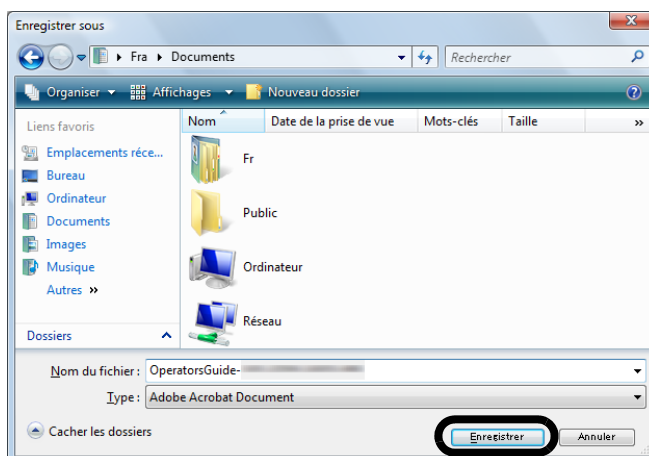

⇒ Le guide est téléchargé et sauvegardé dans le dossier spécifié.

Annexe A Dépannage

A.1 Problème de connexion au réseau

■ Confirmation du réseau avec l'utilitaire Ping

L'utilitaire Ping va vous aider à vérifier la connexion de votre réseau. Pour en savoir plus, consultez "Chapitre 4 Confirmation de la connexion au réseau" (page 16). Vérifiez les résultats du Ping et essayez ce qui suit.

Les quatre lignes ci-dessous sont les réponses au test ping.

Réponse de (destination de l'adresse IP) : octets=32 temps<(temps)ms TTL=(valeur TTL)

■ Exemple d'affichage :

Réponse de XXX.XXX.XXX.XXX : octets=32 temps<1ms
TTL=128

Réponse de XXX.XXX.XXX.XXX : octets=32 temps<1ms
TTL=128

Réponse de XXX.XXX.XXX.XXX : octets=32 temps<1ms
TTL=128

Réponse de XXX.XXX.XXX.XXX : octets=32 temps<1ms
TTL=128

■ Détails

La réponse de l'adresse de destination ping est normale.

**[Statistiques Ping] indiquent
« perdus = 4 (perte 100%) »**

■ Détails

- La communication avec le périphérique ciblé par le test Ping est impossible.
- Il y a peut être des problèmes dans le chemin de transmission du matériel. Par exemple, le câble du réseau local a été débranché lors de l'exécution de l'utilitaire Ping.

■ Action

- Les paramètres de la cible du Ping sont peut-être invalides. Assurez-vous d'avoir correctement saisi l'adresse IP, le nom du serveur ou le nom de domaine complet dans lequel exécuter l'utilitaire Ping.
Si une adresse IP n'existant pas dans le segment est spécifiée, la valeur sera "perdus = 0 (perte 0%)". Si une adresse IP n'existant pas dans un segment différent est spécifiée, la valeur sera "perdus = 4 (perte 100%)".
- Le mode de transmission du réseau diffère peut-être de la connexion ciblée. Depuis la fenêtre [Paramètres avancés du réseau], dans la rubrique

[Vitesse du lien/Mode duplex], passez du mode [auto-négociation] à un mode fixe. Voici les manipulations à effectuer :

1. Sélectionnez [Paramètres avancés du réseau] sous [Paramètres de réseau].
⇒ L'écran correspondant s'affiche.
 2. Sélectionnez un mode fixe pour [Vitesse du lien/ Mode duplex].
 3. Effleurez le bouton [OK].
- Si la cible du Ping et le mode de transmission du réseau ne présentent aucun problème, consultez "Connexion au serveur impossible avec son adresse IP" (page 19).
 - Vérifiez l'état de la connexion du câble réseau ou remplacez-le avant de réessayer.
 - Si vous utilisez un HUB, changez le port sur lequel le câble réseau est connecté avant de réessayer.

**[Statistiques Ping] indiquent
« perdus = N (perte entre 1 et 99%) »**

■ Détails

- La communication avec le périphérique ciblé par le test Ping est impossible.
- Il y a peut être des problèmes dans le chemin de transmission du matériel. Par exemple, le câble du réseau local a été débranché lors de l'exécution de l'utilitaire Ping.

■ Action

- Vérifiez l'état de la connexion du câble réseau ou remplacez-le avant de réessayer.
 - Si vous utilisez un HUB, changez le port sur lequel le câble réseau est connecté avant de réessayer.
 - Le mode de transmission du réseau diffère peut-être de la connexion ciblée. Depuis la fenêtre [Paramètres avancés du réseau], dans la rubrique [Vitesse du lien/Mode duplex], passez du mode [auto-négociation] à un mode fixe. Voici les manipulations à effectuer :
1. Sélectionnez [Paramètres avancés du réseau] sous [Paramètres de réseau].
⇒ L'écran correspondant s'affiche.
 2. Sélectionnez un mode fixe pour [Vitesse du lien/ Mode duplex].
 3. Effleurez le bouton [OK].

La requête Ping n'a pas pu trouver l'hôte xxxxxxxx. Vérifiez le nom et essayez à nouveau.

■ Détails

Le test Ping sur la résolution du nom ou de l'adresse du périphérique spécifié a peut-être échoué.

■ Action

- Confirmez l'adresse Internet ou le nom de domaine concerné dans lequel exécuter l'utilitaire Ping.
- Confirmez la configuration du serveurs DNS ou WINS.
- Si l'adresse Internet ou le nom de domaine complet dans lequel exécuter l'utilitaire Ping est correct, consulter le paragraphe "Connexion à un serveur depuis son adresse Internet ou son nom de domaine complet impossible" (page 20) pour obtenir des solutions.

■ Connexion au serveur impossible avec son adresse IP

Si la connexion au serveur est impossible avec son adresse IP ou si un scanner ne répond pas au test Ping avec son adresse IP, essayez ce qui suit.

Connexion entre le serveur et le scanner impossible ou problème avec le câble du réseau local.

■ Action

Assurez-vous que le câble du réseau local est correctement branché sur le scanner et le serveur. Si vous utilisez un câble de réseau local droit, au cas où une sélection automatique (Auto MDI/MDI-X) n'est pas prise en charge, un câble de réseau local croisé, un permutateur ou un routeur est nécessaire pour relier le scanner et le serveur. Dans le cas contraire, le câble du réseau local est peut-être endommagé. Remplacez-le puis recommencez.

Les paramètres spécifiés dans l'écran [Adresse IP] ne sont pas valides.

■ Action

À l'écran [Adresse IP], confirmez les paramètres spécifiés, tels que l'adresse IP et le masque de sous-réseau.

1. Sélectionnez [Adresse IP] sous [Paramètres de réseau].

Si vous utilisez le serveur DHCP, celui-ci ne s'exécute pas correctement ou sa configuration est incorrecte.

■ Action

À l'écran [État du réseau], confirmez la configuration de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle par défaut du serveur DHCP.

Si des données sont mal saisies, le serveur DHCP ne répondra pas correctement ou attribuera des adresses IP incorrectes en raison de la restriction du nombre de concessions ou encore une adresse MAC erronée.

Vérifiez l'état de la connexion du serveur DHCP ainsi que les détails de sa configuration.

L'écran [État du réseau] peut être affiché de la manière suivante :

1. Sélectionnez [Etat du réseau] sous [Vérifier l'état du réseau].

Un ordinateur hôte ou un périphérique de communication avec la même adresse IP que le scanner est déjà connecté.

■ Action

Si l'adresse IP a déjà été utilisée par un ordinateur hôte ou un périphérique de communication, le serveur ne reconnaîtra pas l'adresse IP dupliquée du scanner même si l'adresse IP de l'autre périphérique a été modifiée et tant que le scanner n'aura pas été redémarré. Redémarrez le serveur.

En cas de connexion à une adresse IP dupliquée d'un ordinateur hôte ou d'un périphérique de communication depuis un réseau local, aucune connexion ne sera possible.

Le cas échéant, débranchez le câble du réseau local puis redémarrez le serveur.

L'accès est impossible en raison de la présence d'un coupe-feu entre le serveur et le scanner.

■ Action

L'accès est impossible en raison de la présence d'un coupe-feu entre le serveur et le scanner. Assurez-vous que le coupe-feu n'entrave pas l'accès au réseau.

Les paramètres [Vitesse du lien/Mode duplex] du réseau sont différents pour le scanner et le serveur, ou "auto-négociation" n'est pas prise en charge par le serveur.

■ **Action**

Le paramètre par défaut de [Vitesse du lien/Mode duplex] du réseau est [auto-négociation] pour ce scanner.

Si le problème persiste avec [auto-négociation], configurez la vitesse du lien/duplex du serveur et du scanner sur un mode fixe puis vérifiez à nouveau.

À l'écran [Paramètres avancés du réseau], sélectionnez un mode fixe plutôt qu'[auto négociation] pour [Vitesse du lien/Mode duplex]. Voici les manipulations à effectuer :

1. Sélectionnez [Paramètres avancés du réseau] sous [Paramètres de réseau].
⇒ L'écran correspondant s'affiche.
2. Sélectionnez un mode fixe pour [Vitesse du lien/ Mode duplex].
3. Effleurez le bouton [OK].

■ **Connexion à un serveur depuis son adresse Internet ou son nom de domaine complet impossible**

Si la connexion d'un serveur avec son adresse Internet ou son nom de domaine complet est impossible ou ne répond pas à un test Ping, effectuez les opérations suivantes.

Problème identique à celui mentionné dans le paragraphe "Connexion au serveur impossible avec son adresse IP" (page 19).

■ **Action**

Tentez de résoudre le problème en effectuant les mêmes opérations citées dans le paragraphe "Connexion au serveur impossible avec son adresse IP" (page 19).

Les paramètres des serveurs des noms de domaine DNS et du service WINS du scanner sont incorrects.

■ **Action**

Confirmez la configuration des serveurs de nom de domaine DNS et du service WINS.

Le serveur DNS ou le service WINS ne s'exécute pas normalement ou la connexion à l'un ou à l'autre est problématique.

■ **Action**

Confirmez l'exécution du serveur du nom de domaine DNS ou du service WINS.

En cas de problème, contactez l'administrateur du réseau afin de vérifier leur état.

■ **Accès au scanner impossible avec Internet Explorer, l'Admin Tool, le Central Admin Server ou l>User Editor**

Si l'accès est impossible lorsque vous tentez de connecter le scanner en utilisant Internet Explorer, l'Admin Tool, le Scanner Central Admin Server ou l>User Editor, essayez ce qui suit :

Problème identique à celui mentionné dans le paragraphe "Connexion au serveur impossible avec son adresse IP" (page 19).

■ **Action**

Tentez de résoudre le problème en effectuant les mêmes opérations citées dans le paragraphe "Connexion au serveur impossible avec son adresse IP" (page 19).

Le serveur DNS ou le service WINS ne s'exécute pas normalement ou le nom du scanner n'est pas encore enregistré dans le serveur DNS ou dans le service WINS.

■ **Action**

Confirmez l'adresse IP spécifiée et la connexion. Si la connexion du scanner avec une adresse IP spécifiée via l'outil d'administration de scanner en réseau est possible, saisissez l'adresse IP du scanner dans les serveurs des noms de domaine DNS et dans le service WINS.

Dans les paramètres de l'administrateur, vérifiez les paramètres du serveur DNS ou WINS.

Un part-feu mal configuré entre le scanner et l'ordinateur où est installé Internet Explorer, l'Admin Tool ou l>User Editor empêche l'accès de l'ordinateur via les protocoles HTTP/HTTPS.

■ **Action**

Si vous avez activé un pare-feu entre l'ordinateur où est installé Internet Explorer, l'Admin Tool ou l>User Editor, assurez-vous que ses paramètres n'entravent pas l'accès.

L'URL du scanner cible n'est pas enregistré comme site de confiance.

■ **Action**

Configurez l'URL en tant que site de confiance pour Internet Explorer.

1. Dans Internet Explorer, sélectionnez le menu [Outils] → [Options Internet].
2. Dans l'onglet [Sécurité], sélectionnez [Sites de confiance] et cliquez sur le bouton [Sites].
3. Saisissez l'URL du scanner dans le champs [Ajouter ce site Web à la zone] puis cliquez sur le bouton [Ajouter].

Dans Internet Explorer, le niveau de sécurité de la zone ciblée est défini sur [Haute] dans l'onglet [Sécurité] du menu [Outils] - [Options Internet].

Dans le menu [Niveau personnalisé], [Demander] ou [Désactivé] est défini pour [Scripts ASP] dans la rubrique [Script] de la zone [Paramètres].

■ **Action**

Si vous vous connectez avec le nom du scanner, la connexion se fait via le serveur intranet. Si vous vous connectez avec l'adresse IP, la connexion se fait via Internet.

Essayez les configurations suivantes pour la zone correspondante.

1. Dans Internet Explorer, sélectionnez le menu [Outils] → [Options Internet].
2. Accédez à [Scripts ASP] de l'une des façons suivantes :
 - dans l'onglet [Sécurité], cliquez sur le bouton [Niveau par défaut] pour définir [Moyenne] dans la rubrique [Niveau de sécurité pour cette zone] ;
 - dans l'onglet [Sécurité], cliquez sur le bouton [Personnaliser le niveau] puis dans [Paramètres], cochez [Activé] pour [Scripts ASP] dans la rubrique [Script].
3. Pour une connexion à une zone Internet, cliquez sur l'onglet [Confidentialité] puis définissez le niveau sur [Moyenne-haute] au maximum.
4. Supprimez tous les fichiers Internet temporaires. Pour en savoir plus, consultez l'Aide d'Internet Explorer.

Le scanner est en mode veille.

■ **Action**

Appuyez sur la touche Power pour quitter le mode veille.

Un serveur mandataire (ou serveur proxy) a été activé.

■ **Action**

Désactivez le serveur mandataire.

1. Dans Internet Explorer, sélectionnez le menu [Outils] → [Options Internet].
2. Cliquez sur le bouton [Paramètres réseau] dans l'onglet [Connexions].
3. Décochez la case [Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local (ces paramètres ne s'appliquent pas aux connexions d'accès à distance ou VPN)].

Il y a une erreur de paramétrage du protocole de connexion.

■ **Action**

Vérifiez si le SSL est activé à l'écran apparaît sur la fenêtre [Connexion de l'administrateur]. L'écran [Connexion de l'administrateur] peut être affiché de la manière suivante :

1. Sélectionnez [Connexion de l'administrateur] sous [Administration du réseau].

Il y a une erreur de paramétrage du numéro du port.

■ **Action**

Vérifiez le numéro de port spécifié à l'écran [Connexion de l'administrateur]. L'écran [Connexion de l'administrateur] peut être affiché de la manière suivante :

1. Sélectionnez [Connexion de l'administrateur] sous [Administration du réseau].

Dans Internet Explorer, sélectionnez le menu [Outils] - [Options Internet] - onglet [Avancé]. Dans [Paramètres], la case SSL 3.0 est décochée dans la rubrique [Sécurité].

■ **Action**

1. Dans Internet Explorer, sélectionnez le menu [Outils] → [Options Internet].
2. Cliquez sur l'onglet [Avancé] puis dans [Paramètres], cochez la case [SSL.3.0] de la rubrique [Sécurité].

A.2 Dépannage

Le scanner ne s'allume pas.

■ Point(s) à vérifier

Avez-vous bien appuyé sur la touche Power ?

■ Action

Appuyez sur la touche Power.

■ Point(s) à vérifier

Le câble CA et l'adaptateur CA sont-ils correctement branchés sur le scanner ?

■ Action

- Branchez correctement le câble CA et l'adaptateur CA.
- Débranchez le câble CA afin d'éteindre le scanner puis rebranchez-le. Avant tout redémarrage, patientez au moins dix secondes entre la mise hors tension et la mise sous tension.
Si le problème persiste malgré les actions mentionnées ci-dessus, contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.

A.3 Problèmes d'ouverture de session

Impossible d'ouvrir une session en tant qu'administrateur.

■ Point(s) à vérifier

Le mode de verrouillage en majuscules était-il activé lors de la saisie du mot de passe ?

■ Action

Désactivez le verrouillage des majuscules puis recommencez.
Si vous avez perdu ou oublié votre mot de passe, contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.

A.4 Pour nous contacter

Si vous n'avez pas pu trouver de solution à votre problème dans la liste ci-dessus, contactez le bureau d'information de Fujitsu indiqué sur la page web suivante :

<http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html>

Si vous n'avez pas pu trouver de solution à votre problème dans la page web ci-dessus, contactez le bureau d'information de Fujitsu indiqué sur la page web suivante :

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

Vous pouvez également consulter la liste de contacts fournie avec ce produit.

■ Renseignements pour l'achat de consommables ou de produits d'entretien

<http://www.fujitsu.com/global/about/resources/shop/computing/peripheral/scanners/>

Copyright

LEADTOOLS for .NET

Copyright© 2005 LEAD Technologies, Inc.

WinPcap

Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).
Copyright © 2005 - 2010 CACE Technologies, Davis (California).
Copyright © 2010 - 2013 Riverbed Technology, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE Technologies nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

This product includes software developed by the Kungliga Tekniska Hogskolan and its contributors.

This product includes software developed by Yen Yen Lim and North Dakota State University.

Portions Copyright © 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 The Regents of the University of California.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
4. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE Technologies nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1983 Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and

that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright © 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska Hogskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes software developed by the Kungliga Tekniska Hogskolan and its contributors."
4. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE Technologies nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1997 Yen Yen Lim and North Dakota State University.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes software developed by Yen Yen Lim and North Dakota State University"
4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1993 by Digital Equipment Corporation.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies, and that the name of Digital Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the document or software without specific, written prior permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,

INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Portions Copyright © 1995, 1996, 1997, 1998, and 1999 WIDE Project.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1996 Juniper Networks, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that: (1) source code distributions retain the above copyright notice and this paragraph in its entirety, (2) distributions including binary code include the above copyright notice and this paragraph in its entirety in the documentation or other materials provided with the distribution.

The name of Juniper Networks may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright © 2001 Daniel Hartmeier. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright 1989 by Carnegie Mellon.

Permission to use, copy, modify, and distribute this program for any purpose and without fee is hereby granted, provided that this copyright and permission notice appear on all copies and supporting documentation, the name of Carnegie Mellon not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the program without specific prior permission, and notice be given in supporting documentation that copying and distribution is by permission of Carnegie Mellon and Stanford University. Carnegie Mellon makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

WinDump

Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).
Copyright © 2005 - 2006 CACE Technologies, Davis (California).
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE Technologies nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

Secure iNetSuite

Copyright© 2008-2013 Dart Communications